

Návod k obsluze

Verze 1.0.1

Soustruh



Objednací číslo 3402030
3402040



Objednací číslo 3402045



OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Obsah

1	Bezpečnost	
1.1	Typový štítek	8
1.2	Bezpečnostní upozornění	9
1.2.1	Rozdělení rizik	9
1.2.2	Symboly	9
1.3	Správný účel použití	10
1.4	Předvídatelné chyby při použití stroje	11
1.4.1	Dosažení optimálních pracovních výsledků	11
1.5	Možná nebezpečí způsobená strojem	11
1.6	Kvalifikace personálu	12
1.6.1	Cílová skupina	12
1.6.2	Oprávněné osoby	13
1.6.3	Povinnosti provozovatele	13
1.6.4	Povinnosti obsluhy stroje	13
1.6.5	Dodatečné požadavky ohledně kvalifikace	13
1.7	Pozice obsluhy stroje	14
1.8	Bezpečnostní opatření během provozu	14
1.9	Bezpečnostní prvky	14
1.9.1	Uzamykatelný hlavní vypínač	15
1.9.2	Nouzový vypínač	15
1.9.3	Ochranný kryt vřeteníku s mikrospínáčem	16
1.9.4	Ochranný kryt sklíčidla s mikrospínáčem	16
1.9.5	Ochranný kryt proti třískám	17
1.9.6	Ochranný kryt vodícího šroubu	17
1.9.7	Zákazové, příkazové a varovné štítky	17
1.10	Bezpečnostní kontroly	18
1.11	Osobní ochranné pomůcky	18
1.12	Bezpečnost během provozu	19
1.13	Bezpečnost během údržby	19
1.13.1	Vypnutí a zajištění stroje	19
1.13.2	Použití zvedacích zařízení	20
1.13.3	Mechanické údržbové práce	20
1.14	Hlášení nehody	20
1.15	Elektrické díly	20
1.16	Intervaly kontrol	21
2	Technická data	
2.1	Elektrické připojení	22
2.2	Výkon motoru	22
2.3	Pracovní rozsah	22
2.4	Vřeteník	22
2.5	Posuvy a stoupání	22
2.6	Suporty	22
2.7	Koník	23
2.8	Lunety	23
2.9	Požadované rozměry pracoviště, hmotnost	23
2.10	Provozní podmínky	23
2.11	Provozní kapaliny	23
2.12	Emise	24
2.13	Rozměry, stavěcí plán	25
3	Montáž	
3.1	Vybalení stroje	26
3.2	Rozsah dodávky	26

3.3	Přeprava	26
3.3.1	Závesný bod břemene	27
3.3.2	Těžiště stroje	27
3.3.3	Zvedání pomocí vysokozdvížného vozíku	27
3.3.4	Zvedání pomocí jeřábu	28
3.4	Ustavení a montáž	29
3.4.1	Požadavky na místo ustavení	29
3.5	Čistění stroje	29
3.5.1	Mazání	30
3.6	Montáž bez ukotvení	30
3.6.1	Rozměry stroje - Nivelační prvky	31
3.7	Montáž s ukotvením	31
3.8	První uvedení do provozu	31
3.9	Elektrické připojení	32
3.10	Zahřátí stroje	32
3.11	Kontrola funkcí	32
4	Obsluha	
4.1	Ovládací a indikační prvky	33
4.2	Bezpečnost	34
4.2.1	Přehled ovládacích prvků	34
4.2.2	Ovládací symboly	35
4.3	Zapnutí stroje	35
4.4	Vypnutí stroje	35
4.5	Odblokování nouzového vypínače	36
4.6	Výpadek proudu, opětovné připravení stroje k provozu	36
4.7	Krokovací tlačítka	36
4.8	Nožní brzda	36
4.9	Nastavení otáček	36
4.9.1	TH 3309 TH 3309 D	36
4.9.2	Tabulka otáček TH 3309 TH 3309 D	36
4.9.3	Změna pozice sady klínových řemenů	36
4.9.4	TH 3309 V	38
4.10	Směr otáčení	38
4.11	Posuv	38
4.11.1	Rychlosť posuvu	38
4.11.2	Směr posuvu	39
4.12	Nožový držák	39
4.13	Upínání vřetene	40
4.13.1	Upevnění unašeče obrobku	41
4.13.2	Sklíčidlo	41
4.13.3	Otáčky a údržba dle DIN 6386	42
4.13.4	Faktory ovlivňující upínací sílu	42
4.13.5	Údržba sklíčidla	43
4.13.6	Upínání dlouhých obrobků	43
4.13.7	Montáž unašeče obrobku	43
4.14	Montáž lunet	44
4.14.1	Pohyblivá a pevná luneta	44
4.15	Můstek	45
4.16	Nastavení posuvu	45
4.17	Nastavení závitů	46
4.17.1	Tabulka výmenných kol	48
4.17.2	Výměna, změna polohy výmenných kol	49
4.18	Koník	50
4.18.1	Příčné přestavení koníku	50

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

4.19	Všeobecné pracovní pokyny	51
4.19.1	Podélné soustružení	51
4.19.2	Čelní soustružení a zapichování	51
4.19.3	Zpevnění podélného suportu	51
4.19.4	Soustružení mezi hroty	52
4.19.5	Soustružení krátkých kuželů nožovým suportem	52
4.19.6	Řezání závitů	53
4.19.7	Chladicí kapalina	53
4.19.8	Chladicí kapalina	53
5	Řezné rychlosti	
5.1	Volba řezné rychlosti	55
5.2	Vlivy na řeznou rychlosť	55
5.3	Příklad určení potřebné rychlosti soustruhu	55
5.4	Tabulka řezných rychlosťí	56
6	Údržba	
6.1	Bezpečnost	58
6.1.1	Příprava	58
6.1.2	Opětovné uvedení do provozu	58
6.1.3	Čistění	58
6.2	Kontrola a údržba	59
6.3	Díly podléhající opotřebení	64
6.4	Čistění a mazání sklíčidla	64
6.5	Opravy	64
6.5.1	Oprávněný pracovník zákaznického servisu	64
7	Poruchy	
8	Příloha	
8.1	Autorská práva	68
8.2	Terminologie	68
8.3	Informace o změnách návodu k obsluze	68
8.4	Skladování	69
8.5	Demontáž	69
8.5.1	Vyjmutí z provozu	70
8.5.2	Demontáž	70
8.5.3	Demontáž	70
8.5.4	Zabalení a odeslání	70
8.6	Likvidace obalu stroje	70
8.7	Likvidace mazacích a chladicích kapalin	70
8.8	Likvidace odpadu přes sběrnou odpadů	70
8.9	RoHS, 2002/95/ES	71
8.10	Sledování výrobku	71
8.11	ES - Prohlášení o shodě	73
9	Náhradní díly	
9.1	Objednání náhradních dílů	75
9.2	Elektrické náhradní díly	75
9.3	Schéma zapojení	75
9.4	Vřeteník 1 z 6	76
9.5	Vřeteník 2 z 6	77
9.6	Vřeteník 3 z 6	78
9.7	Vřeteník 4 z 6	79
9.8	Vřeteník 5 z 6	80
9.9	Vřeteník 6 z 6	81
9.10	Převodové soukolí výmenných kol	85
9.11	Posuvová skříň 1 z 6	86
9.12	Posuvová skříň 2 z 6	86

9.13	Posuvová skříň 3 z 6	86
9.14	Posuvová skříň 4 z 6	86
9.15	Posuvová skříň 5 z 6	86
9.16	Posuvová skříň 6 z 6	86
9.17	Suportová skříň 1 ze 3	89
9.18	Suportová skříň 2 ze 3	90
9.19	Suportová skříň 3 ze 3	91
9.20	Příčný suport	94
9.21	Nožový suport	96
9.22	Lože soustruhu 1 ze 2	98
9.23	Lože soustruhu 2 ze 2	99
9.24	Brzda vřetene	102
9.25	Podstavec soustruhu	103
9.26	Koník	104
9.27	Pevná luneta	106
9.28	Pohyblivá luneta	108
9.29	Ochranný kryt sklícidla	109
9.30	Ochranný kryt proti třískám	110
9.31	Digitální odměřování polohy	111
9.32	Schéma zapojení TH 3309, 1-2	112
9.33	Schéma zapojení TH 3309, 2 - 2	113
9.34	Schéma zapojení TH 3309 s chlazením, 1-2	114
9.35	Schéma zapojení TH 3309 s chlazením, 2 - 2	115

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Předmluva

Vážení zákazníci,

děkujeme vám za zakoupení výrobku firmy OPTIMUM.

OPTIMUM kovoobráběcí stroje nabízí kvalitu, technicky optimální řešení a přesvědčí Vás optimálním poměrem cena-výkon. Neustálé inovace a vývoj zajišťují vždy aktuální stav techniky a bezpečnosti strojů.

Před uvedením do provozu si přečtěte prosím důkladně tento návod k obsluze a seznamte se se strojem. Ujistěte se také, že všechny osoby, které stroj obsluhují, návod k obsluze přečetly a porozuměly mu.

Uschovějte pečlivě tento návod k obsluze pro další použití.

Informace

Tento návod k obsluze obsahuje všechny nutné pokyny pro bezpečnou a řádnou instalaci, obsluhu a údržbu stroje. Jsou tu popsány všechny funkce a pokyny spojené s bezpečností, na které musí uživatel dbát.

Tento návod k obsluze pevně stanovuje správný účel použití a obsahuje všechny potřebné informace pro hospodárný provoz a zajištění dlouhé životnosti stroje.

V kapitole Údržba jsou popsány všechny údržbářské práce a funkční zkoušky, které musí uživatel pravidelně provádět.

Vyobrazení a informace, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, se mohou od Vašeho produktu lišit. Výrobce se snaží o trvalou obnovu a vylepšení svých produktů, a proto mohou být provedeny optické a technické změny, aniž by byly předem ohlášeny. Vyobrazení stroje v tomto návodu k obsluze se mohou detailech lišit od skutečnosti. To však nemá žádný vliv na obslužnost stroje.

Z těchto vyobrazení a údajů tak nelze vyvodit žádné nároky. Změny a chyby vyhrazeny.

Vaše zlepšovací návrhy týkající se tohoto návodu k obsluze jsou důležitou součástí zlepšování našich služeb, které Vám nabízíme. V případě otázky či zlepšovacího návrhu se na nás obrátěte.

První hanácká BOW spol. s r.o.

Příčná 84/1

Olomouc 779 00

Tel.: +420 585 378 012

E-mail: bow@bow.cz

Web: www.bow.cz

1 Bezpečnost

Ustálená vyobrazení

 udává další pokyny

 vyzývá k akci

 výčet

Tato část návodu k obsluze:

- vysvětluje význam a použití výstražných symbolů použitých v tomto návodu k obsluze,
- pevně stanovuje správný účel použití soustruhu,
- upozorňuje na nebezpečí, která mohou vzniknout pro Vás i další osoby při nerespektování návodu k obsluze,
- informuje o tom, jak se vyhnout nebezpečím.

Kromě tohoto návodu k obsluze také respektujte:

- příslušné zákony a nařízení,
- zákonné ustanovení pro předcházení nehod,
- výstražné, zákazové a příkazové symboly a varovné pokyny umístěné na stroji.

V průběhu instalace, obsluhy, údržby a oprav stroje je nutné dodržovat evropské normy.

Jestliže v rámci národní legislativy dané země určení neplatí evropské normy, je nutné dodržovat odpovídající platné předpisy konkrétní země.

Před prvním použitím stroje je v každé zemi nutné v případě potřeby provést opatření nezbytná pro splnění příslušných předpisů.




Návod k obsluze vždy uchovávejte v blízkosti stroje.

Pokud si chcete dodatečně objednat návod k obsluze pro Váš soustruh, sdělte nám prosím sériové číslo soustruhu. Sériové číslo se nachází na typovém štítku.

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

1.1 Typový štítek

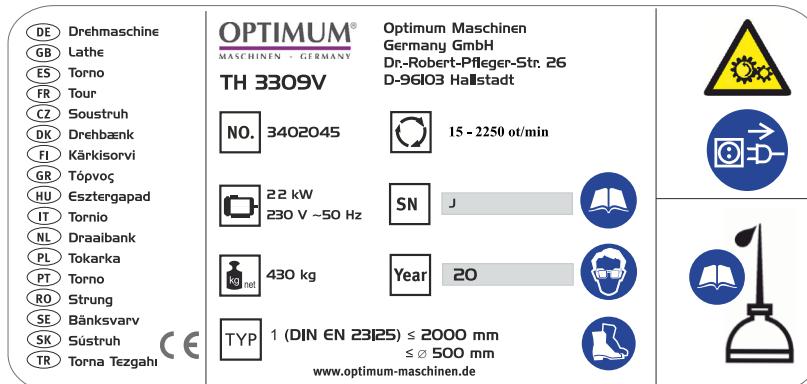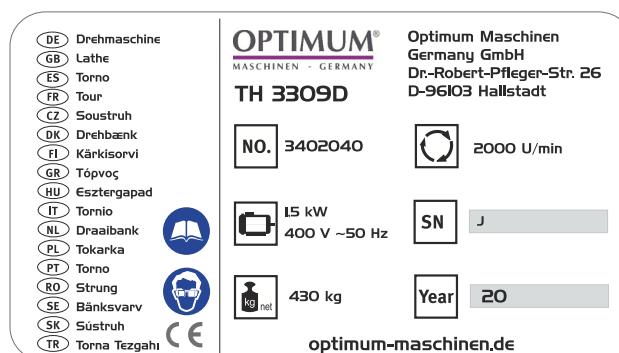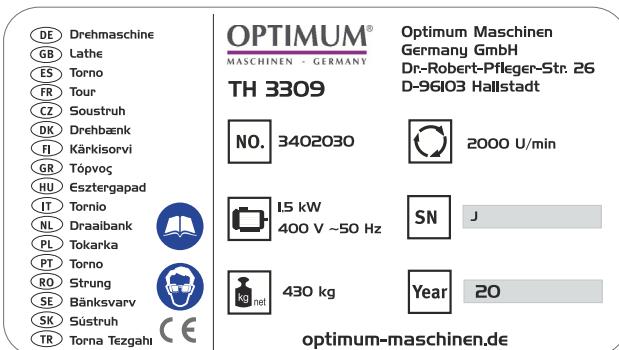

INFORMACE

Pokud nelze problém vyřešit za pomoci tohoto návodu, kontaktujte s žádostí o odbornou radu vašeho dodavatele. Informace lze také získat u výhradního dovozce:

První hanácká BOW spol. s r.o.

Příčná 84/1 779 00 Olomouc

Česká republika

E-mail: bow@bow.cz

Tel.: +420 585 378 012

1.2 Bezpečnostní upozornění

1.2.1 Rozdělení rizik

Bezpečnostní upozornění rozdělujeme do různých stupňů. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o přidělovaných symbolech (piktogramech) a signálových slovech ke konkrétním nebezpečím a možným následkům.

Symbol	Signálové slovo	Definice / následky
	NEBEZPEČÍ!	Bezprostřední nebezpečí, které vede ke zranění osob nebo jejich smrti.
	VAROVÁNÍ!	Možné nebezpečí, které by mohlo vést ke zranění osob nebo jejich smrti.
	POZOR!	Nebezpečí nebo nejisté metody mohou vést ke zranění osob nebo škodě na majetku.
	POZOR!	Situace, které mohou vést k poškození stroje a výrobku, jakož i k jiným škodám. Žádné riziko poranění osob.
	INFORMACE	Tipy pro použití a jiné důležité / užitečné informace a pokyny. Žádné nebezpečné následky či možnost poranění.

Konkrétní symbol pro nebezpečí



1.2.2 Symboly



OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY



Zapnutí zakázáno!



Nestoupejte na stroj!



Čistění stlačeným vzduchem je zakázáno!



Kontaktní adresa



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze!



Použijte ochranné brýle!



Použijte ochranné rukavice!



Použijte pracovní obuv!



Použijte pracovní oděv!



Použijte ochranná sluchátka!



Přepněte pouze, když je stroj v klidu!



Dbejte na ochranu životního prostředí!

1.3 Správný účel použití

VAROVÁNÍ!

V případě nesprávného použití stroje:

- **vzniká nebezpečí pro personál,**
- **dojde k ohrožení stroje a dalšího hmotného majetku,**
- **může být ovlivněn správný chod stroje.**



Soustruh je navržen a vyroben pro podélné a čelní soustrojení obrobků kruhového nebo pravidelného tvaru ze studeného kovu, litiny a plastů nebo podobných materiálů, které nejsou zdraví škodlivé, nebo materiálů, které nevytvářejí prach. Soustruh smí být umístěn a provozován pouze v suchých a větraných prostorách.

Tento soustruh je zkonstruován a vyroben pro použití v prostředí, kde nehrozí nebezpečí výbuchu.

Použití soustruhu jiným než výše uvedeným způsobem, jeho úpravy bez souhlasu výrobce, či jeho provozování s jinými provozními údaji se považuje za nesprávné použití.

Za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím neneseme odpovědnost.

Dovolujeme si zdůraznit, že jakýmkoli konstrukčními, technickými či technologickými úpravami, které nebyly schváleny výrobcem, rovněž zaniká záruka.

Součástí správného použití je rovněž:

- dodržování maximálních hodnot soustruhu,
- dodržování návodu k obsluze,
- dodržování pokynů ke kontrole a údržbě.

☞ „Technická data“ na straně 22

Pro dosažení optimálního řezného výkonu má rozhodující význam správná volba nástroje, posudu, řezného tlaku, řezné rychlosti a chladicí kapaliny.

INFORMACE

Soustruh TH 3309 V s frekvenčním měničem je vyrobený dle normy DIN EN 55011 třídy C2.



VAROVÁNÍ!

Třída C2 (obráběcí stroje) není určena pro použití v obytných objektech, kde je elektrický proud vedený veřejnou sítí nízkého napětí. Také díky možným poruchám vedení může být obtížné zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu v těchto oblastech.

**VAROVÁNÍ!**

Nebezpečí vážných poranění v důsledku nesprávného účelu použití stroje.



Je zakázáno provádět jakékoli úpravy nebo změny provozních hodnot stroje. Můžete tím ohrozit osoby a způsobit poškození stroje.

1.4 Předvídatelné chyby při použití stroje

Jiné použití stroje, než jaké stanovuje jeho správný účel použití, je nesprávné a tudíž zakázané. Jakékoli takové použití vyžaduje konzultaci s výrobcem.

Soustruh smí pracovat výhradně s kovovými, studenými a nehořlavými materiály.

Před uvedením stroje do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze, abyste snížili riziko nesprávného použití stroje.

Obsluhovat stroj smí pouze kvalifikovaný personál.

1.4.1 Dosažení optimálních pracovních výsledků

- Použijte vhodné pracovní nástroje.
- Při obrábění nevytvářejte dlouhé, nepřetržité třísky. Pokud dochází k tvorbě dlouhých třísek, upravte řeznou rychlosť. Přizpůsobte nastavení otáček a posuvu dle materiálu a obrobku.
- Obrobek řádně a rovnoměrně upněte.
- Tento soustruh není určen pro použití ručního náradí (např. smirkového papíru nebo pilníku). Jakékoli použití ručního náradí na tomto soustruhu je proto zakázáno!
- Tento stroj není vhodný pro použití s přípravky pro broušení na kulato. Při použití přípravků pro broušení na kulato je třeba namontovat dodatečné ochranné prvky.
- Tento soustruh není určený pro práci s dlouhými obrobky, které vyčnívají z vřetene. Při práci s dlouhými obrobky, které vyčnívají z vřetene, je třeba provést montáž dodatečného zařízení, které zakrývá vyčnívající část obrobku a chrání tak okolí před možným odlétnutím obrobku.
- Dlouhé obrobky je třeba také podepřít. Použijte pevnou nebo pohyblivou lunetu ve spojení s pinolou koníku pro podepření delších obrobků, abyste zabránili jejich možnému odlétnutí.
- Před zpracováním hořlavých materiálů (např. hliník, hořčík) nebo použitím hořlavých pomocných látek (např. lít) musíte přjmout nezbytná bezpečnostní opatření.
- Je zakázáno používat soustruh pro obrábění obrobků z uhlíku či grafitu. Při obrábění obrobků z uhlíku, grafitu, nebo podobných materiálů může dojít k rychlému poškození stroje i přesto, že zajistíte odsávání vzniklého prachu.
- Obrábění uhlíku na soustruhu vede k elektrostatickému výboji. Při obrábění uhlíku tak není možné zajistit bezpečnost provozu stroje.
- Při použití unášecího srdce při obrábění mezi hroty je třeba standardní ochranný kryt sklíčidla vyměnit za kulatý ochranný kryt sklíčidla.

1.5 Možná nebezpečí způsobená strojem

Tento soustruh prošel bezpečnostní kontrolou. Konstrukce a provedení stroje odpovídají stavu techniky.

Přesto však zůstává určité riziko, jelikož stroj pracuje:

- s vysokými otáčkami,
- s rotujícími díly,

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

- pod elektrickým proudem a napětím.

Pro minimalizaci ohrožení zdraví osob v důsledku těchto rizik jsme uplatnili konstrukční zdroje a bezpečnostní techniku.

Při použití a údržbě stroje pracovníky s nedostatečnou kvalifikací může vznikat riziko vyplývající z nesprávné obsluhy a nevhodné údržby stroje.

INFORMACE

Všechny osoby, které se účastní montáže, uvedení stroje do provozu, obsluhy a údržby musí:



- mít požadovanou kvalifikaci,
- postupovat přesně podle tohoto návodu k obsluze.

Při nesprávném účelu použití stroje:

- vzniká nebezpečí pro personál,
- dochází k ohrožení stroje a dalšího hmotného majetku,
- může být ovlivněn správný chod stroje.

Vždy, když provádíte údržbářské práce nebo stroj čistíte, stroj vypněte a odpojte jej od přívodu elektřiny.

VAROVÁNÍ!

Stroj je možné používat pouze s funkčními ochrannými prvky.

Kdykoliv zjistíte poruchu ochranných prvků nebo v případě, že tyto prvky nejsou nainstalovány, stroj ihned vypněte!



Veškeré další instalace realizované provozovatelem stroje musí obsahovat rovněž předepsané ochranné prvky.

Jste za to jako provozovatel odpovědný!

„Bezpečnostní prvky“ na straně 14

1.6 Kvalifikace personálu

1.6.1 Cílová skupina

Tento návod k obsluze je určený pro:

- provozovatele stroje,
- obsluhu stroje,
- personál provádějící údržbu.

Upozornění se proto vztahuje na provoz i údržbu stroje.

Pevně a jasně stanovte, kdo je za jednotlivé činnosti na stroji (obsluha, montáž, údržba, opravy) odpovědný.

Nevyjasněné kompetence mohou být bezpečnostním rizikem!

Vypněte stroj pomocí hlavního vypínače a zajistěte jej zámkem proti neoprávněnému zapnutí a uschověte klíč. Předejdete tím provozu stroje neoprávněnými osobami.



V tomto návodu jsou níže uvedeny kvalifikace osob pro jednotlivé činnosti:

Obsluha stroje

Obsluha stroje musí být poučena provozovatelem stroje o předávaných úkolech a možných nebezpečích při neobvyklém chování stroje. Úkoly, které překračují normální provoz, smí obsluha stroje provádět pouze tehdy, pokud jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze a provozovatel je s nimi výslovně seznámený.

Kvalifikovaní elektrikáři

Kvalifikovaní elektrikáři jsou na základě svého technického vzdělání, znalostí a zkušeností, stejně jako na základě znalostí příslušných norem a ustanovení, schopni provést práce na elektrických zařízeních, samostatně rozpoznat možná rizika a vyhnout se jim.

Kvalifikovaní elektrikáři jsou vyškoleni speciálně pro tento druh prací a znají příslušné normy a ustanovení.

Kvalifikovaní pracovníci

Kvalifikovaní pracovníci jsou na základě svého technického vzdělání, zkušeností a znalostí příslušných ustanovení schopni provést jim zadané práce, samostatně rozpoznat možná rizika a vyhnout se jim.

Poučené osoby

Poučené osoby byly poučeny provozovatelem stroje o jim zadaných úkolech a možných rizích při neobvyklém chování stroje.

1.6.2 Oprávněné osoby

VAROVÁNÍ!

Nesprávný účel použití a nesprávná údržba stroje představuje nebezpečí pro osoby, majetek a životní prostředí.



Tento stroj mohou obsluhovat pouze oprávněné osoby!

Oprávněnými osobami k použití stroje a provádění údržby by měli být vyškoleni a poučení techničtí pracovníci provozovatele a výrobce.

1.6.3 Povinnosti provozovatele

Pravidelně (minimálně jednou ročně) informovat personál o:

- všech bezpečnostních předpisů vztahujících se na stroj,
- obsluze stroje,
- osvědčených technických pravidlech.

Provozovatel stroje musí také:

- zkontrolovat stav znalostí personálu,
- dokumentovat zaškolení / informovanost,
- nechat potvrdit účast na školeních a poučení podpisem personálu,
- kontrolovat, zda mají zaměstnanci znalosti o bezpečnosti a nebezpečích na pracovišti a zda dodržují pokyny návodu k obsluze,
- určit intervaly kontrol stroje dle § 3 nařízení o provozní bezpečnosti.

1.6.4 Povinnosti obsluhy stroje

Obsluha stroje musí:

- přečíst a pochopit návod k obsluze,
- seznámit se se všemi ochrannými prvky a předpisy,
- umět ovládat tento stroj.

1.6.5 Dodatečné požadavky ohledně kvalifikace

Pro práce na následujících dílech stroje platí následující požadavky:

- Práce smí provádět pouze elektrikář nebo se tyto smí provádět pod vedením a dohledem elektrikáře.
- Před zahájením prací na elektrických dílech nebo ovládacích prvcích je nutno v níže uvedeném pořadí provést tyto úkony:

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

- odpojit všechny póly,
- zajistit proti zapnutí,
- provést kontrolu obvodů bez napětí.

1.7 Pozice obsluhy stroje

Za provozu musí stát obsluha před soustruhem.

1.8 Bezpečnostní opatření během provozu

POZOR!

Nebezpečí vdechnutí nebezpečného prachu nebo mlhy.

V závislosti na zpracovávaném materiálu a při tom použitých pomocných prostředků může dojít ke vzniku prachu a mlhy, které ohrožují Vaše zdraví.



Proto se postarejte o instalaci vhodného odsávacího zařízení, které zajistí odsávání nebezpečného prachu a mlhy na místě vzniku.

POZOR!

Nebezpečí požáru či výbuchu při použití hořlavých látek, chladicích či mazacích kapalin.

Před zpracováním hořlavých materiálů (např. hliník, hořčík) nebo použitím hořlavých pomocných látek (např. líh) musíte přijmout nezbytná bezpečnostní opatření.



POZOR!

Při použití ručního náradí hrozí nebezpečí jejich navinutí nebo řezného poranění.

Tento soustruh není určen pro použití ručního náradí (např. smirkového papíru nebo pilníku). Jakékoli použití ručního náradí na tomto soustruhu je proto zakázáno!



1.9 Bezpečnostní prvky

Stroj provozujte pouze s řádně funkčními bezpečnostními prvky.

Pokud dojde k poruše bezpečnostního prvku nebo pokud tento prvek není z jakéhokoli důvodu funkční, ihned stroj vypněte.

Jste za to zodpovědný!

Pokud došlo k vypnutí nebo selhání bezpečnostního prvku, je možné stroj provozovat pouze v případě, že:

- došlo k odstranění příčiny selhání,
- jste se ujistili, že nadále nevzniká žádné nebezpečí pro osoby či majetek.

VAROVÁNÍ!

Pokud jakýmkoliv způsobem obejdete, odstraníte nebo změníte funkci bezpečnostních prvků, ohrožujete sebe a další osoby pracující na stroji. Možné následky jsou:



- poranění vymrštěným obrobkem nebo jeho částí,
- kontakt s rotujícími díly,
- smrtelného úderu elektrickým proudem,
- vtažení kusů oděvu.

VAROVÁNÍ!

Dodané bezpečnostní prvky slouží ke snížení rizika vymrštění obrobku, příp. jeho zlomení. Tyto prvky toto riziko ale úplně neodstraní. Vždy pracujte opatrně a dodržujte správné upínání obrobku.



Tento soustruh má následující bezpečnostní prvky:


- uzamykatelný hlavní vypínač,
- nouzový vypínač,

- ochranný kryt skříidle s mikrospínáčem,
- mechanická brzda vřetene,
- ochranný kryt vřeteníku s mikrospínáčem,
- spirálová pružina zamezující vtažení oděvu do vodicího šroubu,
- spojka proti přetížení tažného šroubu,
- pojistné šrouby s Camlock čepy,
- ochranný kryt proti třískám.

1.9.1 Uzámykatelný hlavní vypínač

Hlavní vypínač lze v pozici "0" zajistit pomocí visacího zámku proti neoprávněnému nebo nechtěnému zapnutí.

Při vypnutém hlavním vypínači je přívod elektrického proudu do stroje úplně přerušen.

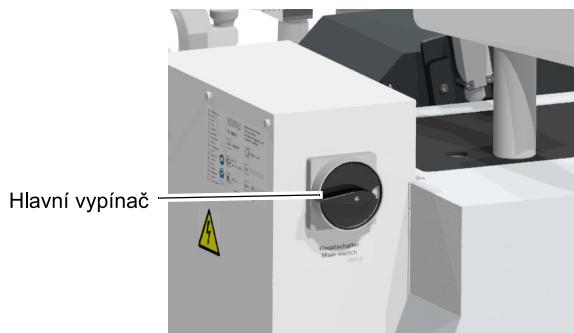

Obr. 1-1: Hlavní vypínač

VAROVÁNÍ!

Nebezpečné napětí i při vypnutém hlavním vypínači.

Na místa, vedle kterých je umístěn tento symbol, může dosahovat elektrické napětí i při vypnutém hlavním vypínači.



1.9.2 Nouzový vypínač

POZOR!

Sklícidlo se po vypnutí ještě chvíli otáčí v závislosti na momentu setrvačnosti skříidla a obrobku. Pro rychlejší zastavení soustruhu použijte nožní brzdu vřetene.




Nouzový vypínač způsobuje zastavení stroje.

Nouzový vypínač poté otoče doprava, aby došlo k jeho odblokování.

POZOR!

Nouzový vypínač používejte pouze v nouzových případech. Neprovádějte pomocí nouzového vypínače běžné zastavení stroje.

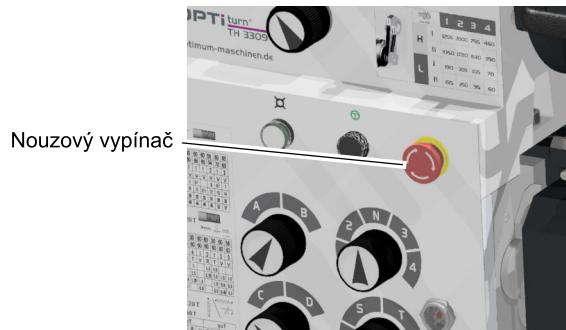

Obr. 1-2: Nouzový vypínač

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

1.9.3 Ochranný kryt vřeteníku s mikrospínačem

Ochranný kryt vřeteníku je vybavený mikrospínačem, který zamezuje zapnutí stroje, pokud je kryt otevřený. Ochranný kryt lze otevřít pouze, pokud je hlavní vypínač vypnutý.

Stroj lze zapnout pouze, když je tento kryt zavřený.

Pokud otevřete ochranný kryt pro účely údržby nebo výměny výmenných kol, vypněte hlavní vypínač.

Mikrospínač




Obr. 1-3: Ochranný kryt vřeteníku

1.9.4 Ochranný kryt skřícidla s mikrospínačem


Soustruh je vybavený ochranným krytem skřícidla. Soustruh lze zapnout pouze, když je ochranný kryt skřícidla v uzavřené poloze.

Ochranný kryt skřícidla zavřený

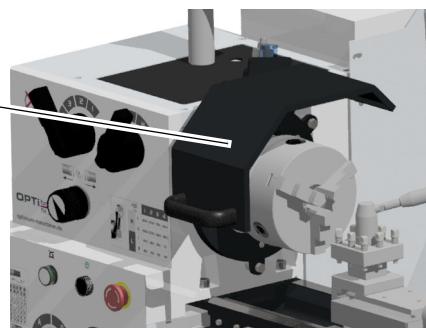


Mikrospínač

Ochranný kryt skřícidla otevřený

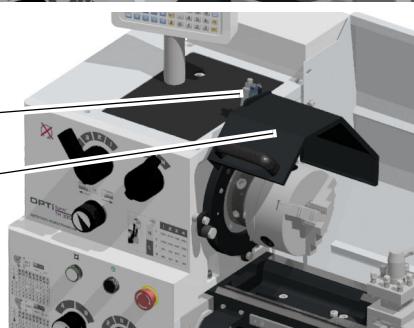

Obr. 1-4: Ochranný kryt skřícidla

1.9.5 Ochranný kryt proti třískám

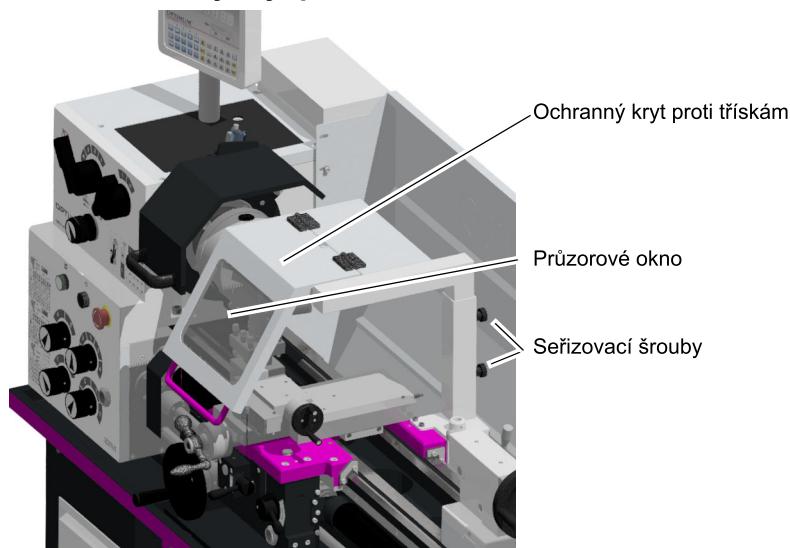

Obr. 1-5: Ochranný kryt proti třískám

Ochranný kryt z polykarbonátu


Polykarbonátový ochranný kryt chrání obsluhu stroje také před odlétnutým obrobkem či nástrojem. V pravidelných intervalech je třeba provést optickou kontrolu tohoto krytu.

Ochranný kryt podléhá procesu stárnutí a proto časem dochází k jeho opotřebení.

Toto opotřebení v důsledku stáří není okem rozpoznatelné. Po určitém čase je proto třeba kryt vyměnit.

Delší vystavení krytu chladícím kapalinám způsobí jeho rychlejší opotřebení.

1.9.6 Ochranný kryt vodicího šroubu

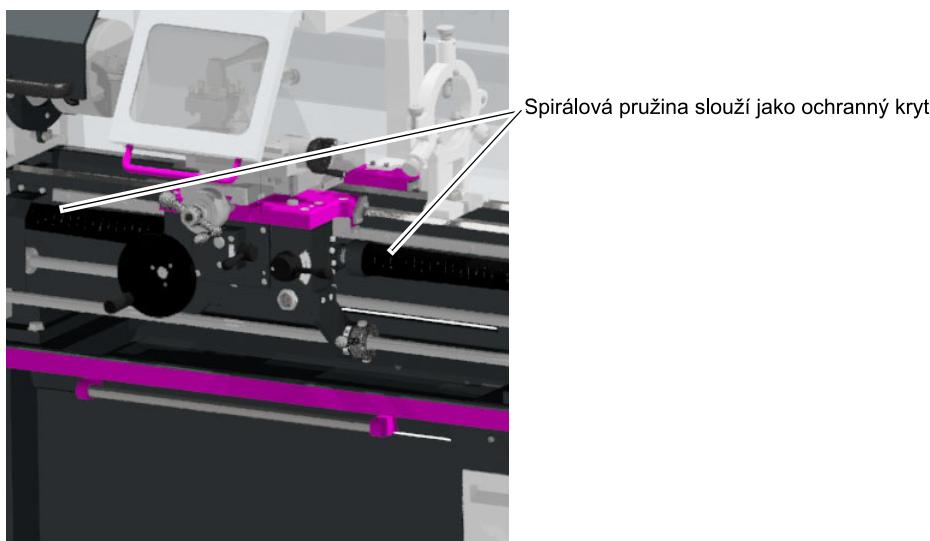

Obr. 1-6: Ochranný kryt vodicího šroubu

1.9.7 Zákazové, příkazové a varovné štítky

INFORMACE

Všechny varovné a příkazové štítky musí být čitelné. Pravidelně je kontrolujte.



OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

1.10 Bezpečnostní kontroly

Stroj kontrolujte minimálně jednou za směnu. Všechny závady, poškození nebo změny v provozním chování stroje ohlaste odpovědným vedoucím.

Všechny bezpečnostní prvky kontrolujte:

- na začátku každé směny (při přerušovaném provozu),
- jednou týdně (při nepřetržitém provozu),
- po každé údržbě či opravě.

Zkontrolujte, zda všechny zákazové, příkazové a varovné štítky, stejně jako označení na stroji:

- jsou čitelné (příp. očistit),
- jsou úplné (příp. vyměnit).

INFORMACE

Pro organizaci kontrol používejte následující přehled.



Všeobecná kontrola		
Zařízení	Kontrola	OK
Ochranné kryty	Namontované, pevně přišroubované a nepoškozené	
Štítky, značky	Instalované a čitelné.	
Datum:	Zkontroloval (podpis):	

Kontrola funkcí

Zařízení	Kontrola	OK
Nouzový vypínač	Po stisknutí nouzového vypínače dojde k vypnutí řídicího napětí. Vreteno se po vypnutí ještě chvíli otáčí v závislosti na momentu setrvačnosti vretene a obrobku.	
Ochranný kryt sklícidla	Stroj lze zapnout pouze, když je ochranný kryt sklícidla v uzavřené poloze.	
Ochranný kryt vreteníku	Stroj lze zapnout pouze, když je ochranný kryt vreteníku v uzavřené poloze.	
Brzda vretene	Při stlačení mechanické brzdy vretene se musí stroj vypnout.	
Datum:	Zkontroloval (podpis):	

1.11 Osobní ochranné pomůcky

Pro určité práce je nezbytné používat osobní ochranné pomůcky.

- Chraňte si oblijej a oči: Během veškerých prací, při kterých jsou Vaše oči a Váš oblijej vystaveny nebezpečí, nosete ochrannou příslušenství s chráničem obličeje.
- Při manipulaci s obrobky s ostrými hranami používejte ochranné rukavice.
- Při instalaci, demontáži nebo přepravě těžkých součástí nosete bezpečnostní obuv. Pokud hladina hluku (emise) na pracovišti překročí 80 dB(A), používejte ochranná slučátka.
- Před zahájením prací se ujistěte, že jsou na pracovišti k dispozici předepsané osobní ochranné pomůcky.



POZOR!

**Špinavé nebo znečištěné osobní ochranné pomůcky mohou způsobit onemocnění.
Osobní ochranné pomůcky čistěte po každém použití, minimálně však jednou týdně.**

**1.12 Bezpečnost během provozu**

Na konkrétní nebezpečí při práci se strojem upozorňujeme při popisu jednotlivých prací.

VAROVÁNÍ!

Před zapnutím stroje se přesvědčte o tom, že nemohou být ohroženy žádné osoby či majetek.



Vyhnete se nebezpečným pracovním postupům:

- Ujistěte se, že Vaši prací nemůže být nikdo ohrožen.
- Pevně a jistě upněte obrobek před tím, než stroj zapnete.
- Neprekračujte maximální rozevření čelistí sklíčidla.
- Používejte ochranné brýle.
- Neodstraňujte kovové trásky ze soustružení rukou. K odstranění kovových trásek použijte hák na trásky a/nebo smeták.
- Upněte soustružnický nůž ve správné výšce a s co nejmenším možným přesahem.
- Před měřením obrobku stroj vypněte.
- Při montáži, obsluze, údržbě a opravě stroje striktně dodržujte pokyny v tomto návodu k obsluze.
- Nepracujte na stroji, pokud je Vaše koncentrace snížená např. vlivem léků.
- Dodržujte nařízení pro prevenci pracovních úrazů a bezpečnost na pracovišti vydaná Vaší organizací nebo jinými orgány.
- Případné závady či nebezpečí ihned oznamte zodpovědnému vedoucímu.
- Počkejte u stroje, než se úplně zastaví.
- Používejte předepsané osobní ochranné pomůcky. Noste přiléhavý pracovní oděv a v případě potřeby síťku na vlasy.

1.13 Bezpečnost během údržby

Včas informujte personál obsluhy stroje o údržbářských pracích a opravách stroje.

Všechny bezpečnostně relevantní změny na stroji nebo jeho provozního chování ohlaste. Dokumentujte všechny změny, oznamte je personálu obsluhy a aktualizujte návod k obsluze.

1.13.1 Vypnutí a zajištění stroje

Před začátkem údržbářských prací a oprav vypněte hlavní vypínač.



Zajistěte jej zámkem proti neoprávněnému zapnutí stroje a uschovejte klíč.

Všechny díly stroje, stejně jako všechna nebezpečná elektrická napětí jsou vypnuty.



Výjimku tvoří pouze místa, vedle kterých je umístěn výstražný symbol. Tato místa mohou být pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači.

Na stroj umístěte výstražný štítek.

VAROVÁNÍ!

Elektricky vodivé díly a pohyby strojních dílů mohou způsobit vážná zranění!



Postupujte velmi opatrně, když na základě potřebných prací (např. kontrola funkcí) nevypnete hlavní vypínač stroje.

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

1.13.2 Použití zvedacích zařízení

VAROVÁNÍ!

Použití poškozeného zvedacího nebo závěsného zařízení, nebo zvedacího či závěsného zařízení s nedostatečnou nosností, může způsobit velmi závažná poranění či dokonce smrt.



Zkontrolujte, zda má zvedací a závěsné zařízení dostatečnou nosnost a je v bezvadném stavu.

Dodržujte nařízení pro prevenci pracovních úrazů a bezpečnost na pracovišti vydaná Vaší organizací nebo jinými orgány. Náklad řádně upevněte. Neprocházejte pod zdviženým nákladem!

1.13.3 Mechanické údržbové práce

Odstraňte, resp. nainstalujte před, resp. po údržbě všechny bezpečnostní a ochranné prvky, jako:

- ochranné kryty,
- bezpečnostní pokyny a varovné štítky,
- uzemňovací kabel.

Pokud odstraníte ochranné nebo bezpečnostní prvky, ihned po skončení prací je nainstalujte zpět.

Zkontrolujte, zda jsou plně funkční!

1.14 Hlášení nehody

Své nadřízené i prodejce ihned uvědomte o nehodách, možných zdrojích rizik a o veškerých činnostech, které vedou k možným nehodám a nebezpečným situacím.

Nebezpečné situace mohou mít celou řadu příčin.

Čím dříve jsou tyto příčiny zjištěny, tím rychleji je lze odstranit.



INFORMACE

Na konkrétní nebezpečí při provádění prací se strojem a na něm upozorňujeme při popisu těchto prací.

1.15 Elektrické díly

☞ „Kvalifikovaní elektrikáři“ na straně 13

Zajistěte pravidelnou kontrolu celého stroje a/nebo jeho elektrických dílů, a to nejméně každých šest měsíců. Zajistěte okamžité odstranění veškerých závad, jako jsou např. uvolněné konektory, vadné vodiče apod.

V průběhu práce na součástech pod napětím je nutno zajistit přítomnost druhé osoby, která v případě nouze provede odpojení od elektrické energie. V případě závady na napájení ihned stroj odpojte ze sítě!

Respektujte předepsané intervaly kontrol dle platného nařízení o provozní bezpečnosti.

Provozovatel stroje musí zajistit kontrolu řádného stavu elektrických dílů.

- Kontrolu elektrických dílů stroje a provozních prostředků smí provádět pouze elektrikář nebo se tyto smí provádět pod vedením a dohledem elektrikáře.

Intervaly kontrol je třeba určit tak, aby bylo možné včas odhalit závady, které lze předpokládat.

Při kontrole vždy postupujte dle platných elektrotechnických pravidel.

Před prvním uvedením stroje do provozu není třeba tuto kontrolu provádět, pokud výrobce nebo autorizovaný prodejce potvrdí, že jsou elektrické díly a provozní prostředky v souladu s platnými předpisy.

Pevné elektrické systémy a zařízení jsou považovány za neustále monitorované, pokud jsou nepřetržitě kontrolovaný kvalifikovanými elektrikáři a je na nich prováděna řádná údržba (např. kontrola izolačního odporu).

1.16 Intervaly kontrol

Intervaly kontrol stroje určete dle § 3 nařízení o provozní bezpečnosti. Tyto kontroly poté řádně zdokumentujte. Jako referenční hodnoty použijte intervaly uvedené v kapitole Údržba  „Kontrola a údržba“ na straně 59.

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

2 Technická data

Následující údaje udávají rozměry a hmotnost stroje a jedná se o autorizované parametry výrobce.

	TH 3309	TH 3309 D	TH 3309 V
2.1 Elektrické připojení			
	3 x 400 V / 1,5 kW ~ 50 Hz	230 V / 2,2 kW ~ 50 Hz	
2.2 Výkon motoru			
	1,5 kW	2,2 kW	
2.3 Pracovní rozsah			
Výška hrotů [mm]	156		
Vzdálenost mezi hroty [mm]	910		
Točný průměr nad ložem [mm]	350		
Točný průměr bez můstku [mm]	430		
Točný průměr nad příčným suportem [mm]	196		
Točná délka bez můstku [mm]	170		
Průchod vřetene [mm]	38		
Maximální hmotnost obrobku mezi hroty [kg]	160		
2.4 Vřeteník			
Hlava vřetene	Upínání Camlock (DIN ISO 702-2) č. 4		
Kužel vřetene	MK 5		
Otáčky vřetene [ot./min]	60 - 2000	15 - 2250	
Počet převodů	6		
Počet rozsahů otáček	2	0	
Celkový počet rychlostí	16	8 + plynulá regulace	
2.5 Posuvy a stoupání			
Podélný posuv [mm/ot.]	0,052 - 1,392 (32 rychlostí)		
Příčný posuv [mm/ot.]	0,014 - 0,380 (32 rychlostí)		
Metrické závity [mm/záv.]	0,4 - 7 (26 možností)		
Palcové závity [ot./1"]	56 - 4 (34 možností)		
Stoupání vodicího šroubu	3 mm		
2.6 Suporty			
Rozsah posuvu příčného suportu [mm]	164		
Rozsah posuvu nožového suportu [mm]	98		
Rozsah posuvu podélného suportu [mm]	670		

	TH 3309	TH 3309 D	TH 3309 V
Max. výška soustružnického nože v nožovém držáku [mm]		16 x 16	
Stupnice na ručním kole příčného suportu		4 mm za otáčku, dělení 0,025 mm	
Stupnice na ručním kole nožového suportu		2 mm za otáčku, dělení 0,02 mm	
Rozsah otáčení nožového suportu		+/- 180°	
Stupnice otáčení nožového suportu		+/- 60°	
Stupnice na ručním kole podélného suportu		16 mm za otáčku, dělení 0,15 mm	

2.7 Koník

Průměr pinoly [mm]	32
Posuv pinoly [mm]	110
Stupnice na pinole [mm]	0 - 100
Kužel pinoly	MK 3

2.8 Lunety

Průchod pevné lunety min. - max. [mm]	19 - 70
Průchod pohyblivé lunety min. - max. [mm]	16 - 50

2.9 Požadované rozměry pracoviště, hmotnost

	Pracoviště pro soustruh vytvořte tak, aby byl kolem soustruhu volný prostor alespoň jeden metr v každém směru.
Hmotnost stroje [kg]	430

2.10 Provozní podmínky

Teplota	5 - 35 °C
Relativní vlhkost vzduchu	25 - 80 %

2.11 Provozní kapaliny

Vřeteník Mobilgear 627 nebo podobný olej	Plnicí množství 3,2 l
Suportová skříň Mobilgear 629 nebo podobný olej	Plnicí množství 0,5 l
Posuvová skříň Mobilgear 629 nebo podobný olej	Plnicí množství 0,9 l
Holé ocelové díly a mazací hlavice	Mazací olej bez obsahu kyselin

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

2.12 Emise

Emise hluku soustruhu činí cca 78 dB (A).

INFORMACE

Tato hodnota byla naměřena na novém stroji za normálních provozních podmínek. V závislosti na stáří, příp. opotřebení stroje se mohou tyto vlastnosti stroje měnit.

Dále závisí úroveň hluku také na dalších faktorech jako např. počtu otáček, materiálu, úrovni napětí apod.



INFORMACE

Výše uvedená hodnota je úroveň emisí a ne nutně bezpečná provozní úroveň.

I když existuje závislost mezi stupněm emisí hluku a stupněm hlukového zatížení, nelze toto spolehlivě použít pro určení, zda jsou další opatření nutná či nikoliv.



Následující faktory ovlivňují skutečnou úroveň hlukového zatížení obsluhy stroje:

- charakteristika pracovní plochy např. velikost nebo tlumící vlastnosti,
- další zdroje hluku např. počet strojů,
- další běžící procesy v okolí a doba, během které byla obsluha stroje vystavena hluku.

Přípustná úroveň hluku na základě právních předpisů se může v každém státu lišit.

Informace o hlukových emisích by měly provozovateli stroje umožnit lepší zhodnocení nebezpečí a rizik.


POZOR!

V závislosti na celkovém zatížení hlukem a základních limitech musí obsluha stroje použít vhodnou ochranu sluchu (např. ochranná sluchátka).

Doporučujeme použít běžně dostupná ochranná sluchátka.



2.13 Rozměry, stavěcí plán

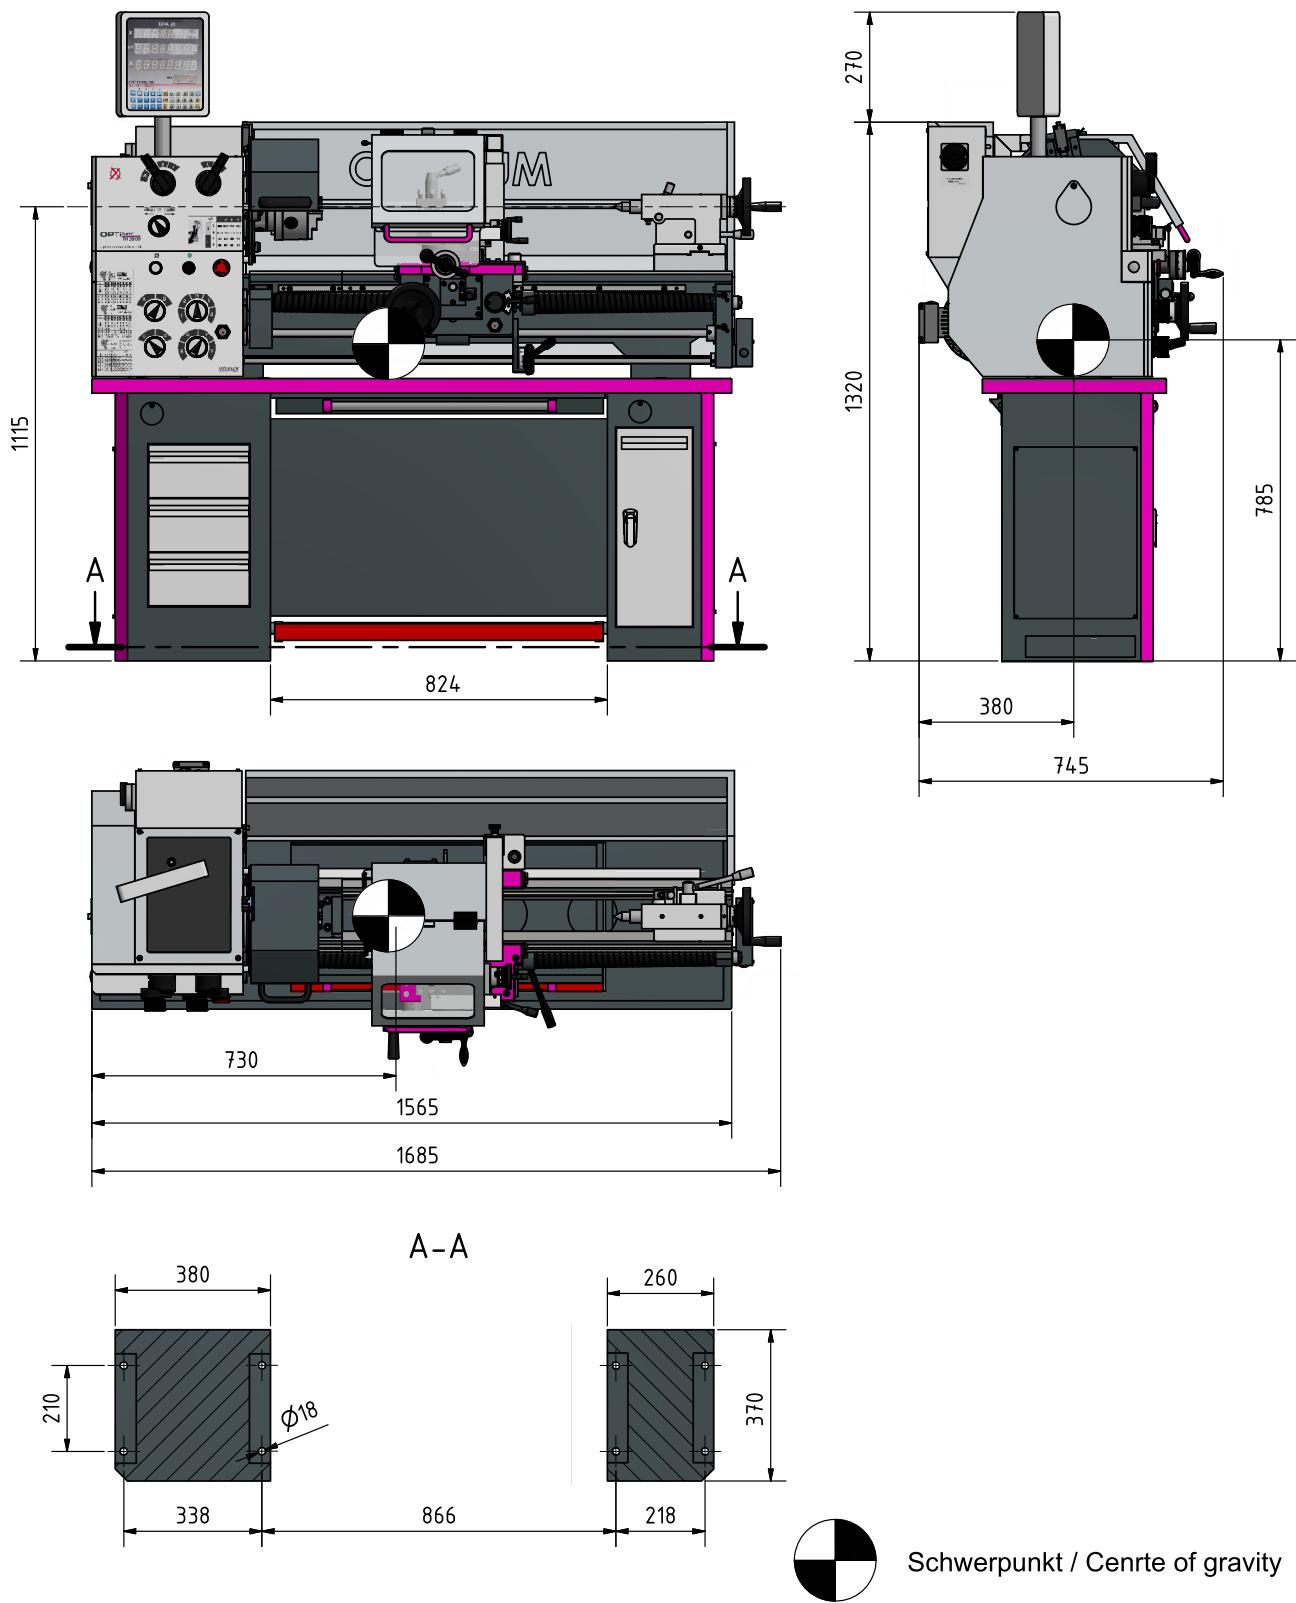

Obr. 2-1: Rozměry, stavěcí plán

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

3 Montáž

INFORMACE

Soustruh se dodává ve smontovaném stavu.



3.1 Vybalení stroje

Přemístěte stroj v přepravní bedně pomocí vysokozdvížného vozíku do blízkosti zamýšleného pracoviště před tím, než jej z bedny vybalíte. V případě, že bedna vykazuje známky poškození, přijměte nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stroje během vybalení. Zjištěné poškození stroje během přepravy neprodleně ohlaste přepravci.

Po dodání zkонтrolujte pečlivě celý stroj a ujistěte se, že je součástí dodávky také kompletní technická dokumentace a příslušenství.

3.2 Rozsah dodávky

Ihned po dodání stroje zkонтrolujte, zda na stroji nedošlo v průběhu přepravy k poškození a zda jsou přiloženy veškeré díly. Rovněž zkонтrolujte, zda se neuvolnily žádné upínací šrouby. Porovnejte rozsah dodávky s dodacím listem.

3.3 Přeprava

VAROVÁNÍ!

Části stroje mohou při pádu z vysokozdvížných vozíků nebo jiných přepravních vozidel způsobit velmi vážná, nebo dokonce smrtelná zranění. Dodržujte pokyny a informace umístěné na přepravní bedně.



Respektujte celkovou hmotnost stroje.

Používejte pouze takové přepravní a zvedací zařízení, jejichž nosnost překračuje hmotnost stroje.

VAROVÁNÍ!

Použití poškozeného zvedacího nebo závěsného zařízení, nebo zvedacího či závěsného zařízení s nedostatečnou nosností, může způsobit velmi závažná poranění či dokonce smrt. U zvedacího a závěsného zařízení zkонтrolujte jeho dostatečnou nosnost a bezvadný stav.



Dodržujte nařízení pro prevenci pracovních úrazů a bezpečnost na pracovišti vydaná Vaší organizací nebo jinými orgány.


Náklad řádně upevněte.

Neprocházejte pod zdviženým nákladem!

Hmotnost

„Požadované rozměry pracoviště, hmotnost“ na straně 23

„Hmotnost stroje [kg]“ na straně 23

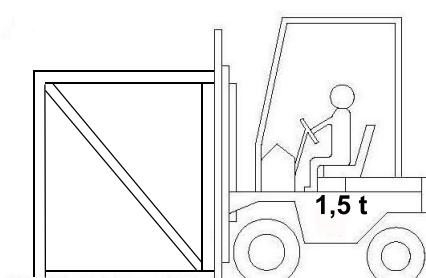


3.3.1 Závěsný bod břemene

3.3.2 Těžiště stroje

 „Požadované rozměry pracoviště, hmotnost“ na straně 23

3.3.3 Zvedání pomocí vysokozdvižného vozíku

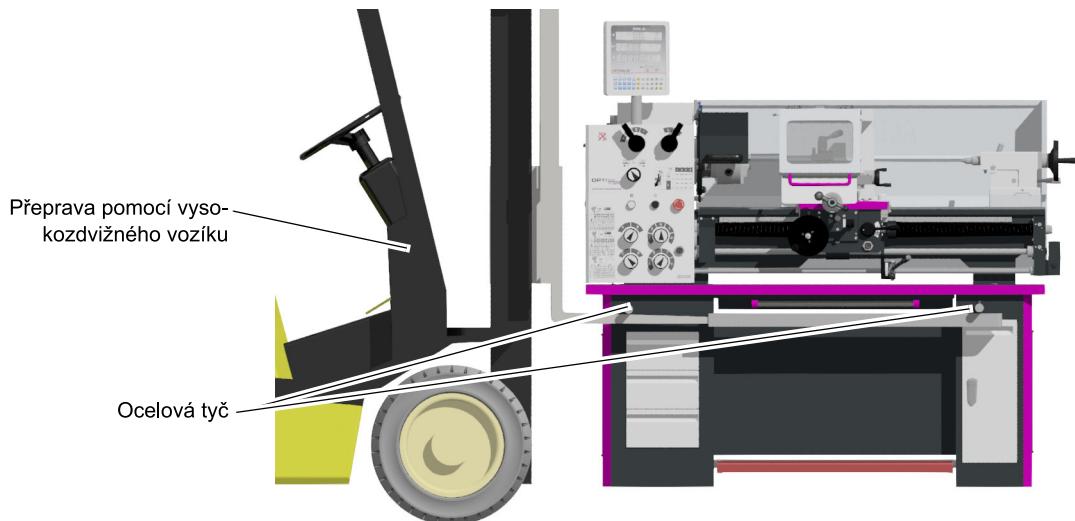


- Zasuňte dvě ocelové tyče o průměru 30 - 34 mm a délce 1,1 metru do otvorů v podstavci soustruhu.
- Pevně upněte koník.
- Stroj pomalu zvedněte za ocelové tyče pomocí vysokozdvižného vozíku. Použijte dlouhé vidle.

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

3.3.4 Zvedání pomocí jeřábu

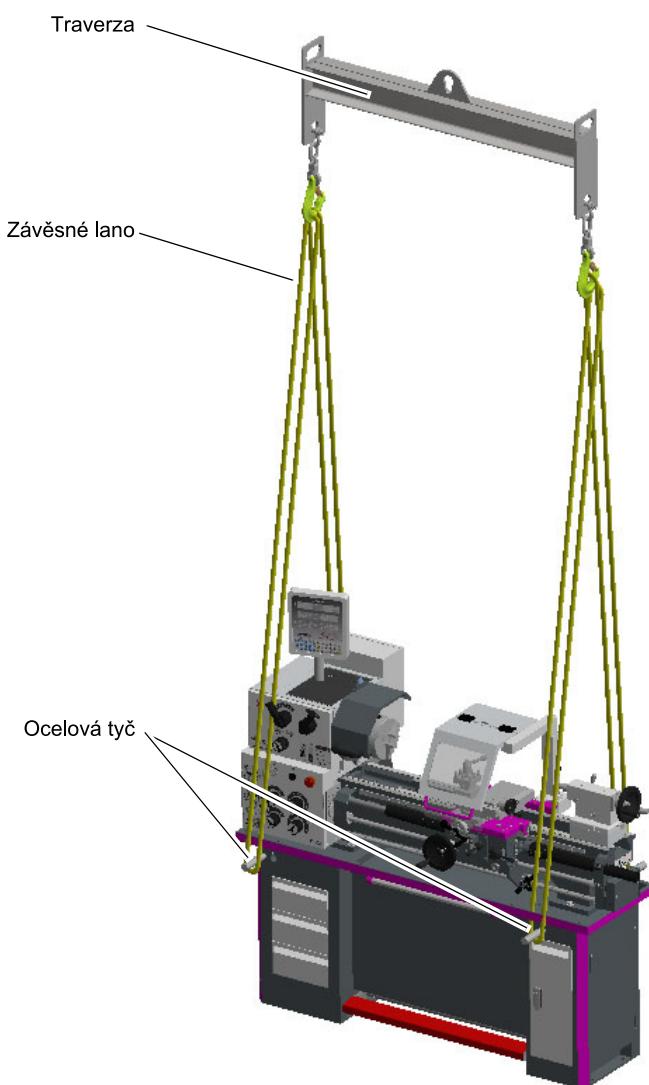

- Odmontujte stěnu ostříku ze soustruhu.
- Zasuňte ocelovou tyč o průměru 30 - 34 mm a délce 1 metr do otvorů v podstavci soustruhu.
- Na konce ocelové tyče na obou stranách zavěste zvedací lano se smyčkou. Smyčky na tyče zajistěte pomocí upínacích kroužků proti smeknutí.
- Pevně upněte koník.
- Pomalu soustruh zvedněte pomocí jeřábu.

3.4 Ustavení a montáž

3.4.1 Požadavky na místo ustavení

Pracovní prostor pro stroj vytvořte dle platných bezpečnostních předpisů.

Pro zajištění dostatečného zabezpečení proti pádu a uklouznutí musí být podlaha zajištěna proti uklouznutí. Protiskluzové podložka a / nebo protiskluzové podlahy musí být spadat do kategorie nejméně R11 dle směrnice BGR 181.

Pracovníci musí používat pracovní obuv, které jsou vhodné pro použití v této oblasti. Průchozí zóny musí být bez překážek.

Pracovní prostor pro obsluhu, údržbu a opravu stroje nesmí být stísněný.

INFORMACE

Pro zajištění vysoké přesnosti obrábění, stejně jako dlouhé životnosti stroje musí místo ustanovení stroje splňovat určité požadavky.



Dbejte na následující body:

- Stroj lze ustavit a provozovat pouze v suchých a větrných prostorách.
- Vyhnete se místům v blízkosti strojů, které vytvářejí prach či třísky.
- Místo ustanovení musí být bez vibrací, takže bez lisovacích a hoblovacích strojů.
- Podklad musí být vhodný pro stroj. Dbejte na nosnost a rovnost podkladu.
- Podklad musí být připravený tak, aby případně nemohla chladicí kapalina proniknout do půdy.
- Vyčnívající díly – např. doraz, rukojet – musí být zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení žádých osob.
- Zajistěte dostatek prostoru pro personál, který bude stroj ustanovovat a obsluhovat, a pro přepravu materiálu.
- Zvažte také přístupnost pro údržbářské či opravářské práce.
- Zajistěte dostatečné osvětlení (minimálně 500 Lux, měřeno na hraně nástroje). Při nižších hodnotách je třeba nainstalovat dodatečné osvětlení.

INFORMACE

Hlavní vypínač stroje musí být volně přístupný.



3.5 Čistění stroje

POZOR!

Pro čistění stroje nepoužívejte stlačený vzduch.



Po vybalení je třeba soustruh důkladně očistit a ujistit se, že nemůže dojít k poškození pohybli-vých dílů a kluzných ploch během provozu. Před dodáním byly všechny holé díly a kluzné plochy namazány, aby byly chráněny před korozí, než bude stroj uvedený do provozu. Ze soustruhu odstraňte veškerý obalový materiál a odstraňte nanesený ochranný prostředek proti korozi pomocí vhodného odmašťovacího prostředku.

Před tím, než soustruh zapojíte a uvedete do provozu, očistěte všechny povrchy čistým bavlně-ným hadrem a rádně soustruh namažte podle následujících pokynů.

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

3.5.1 Mazání

Při prvním mazání nového soustruhu zkontrolujte stav oleje pomocí olejoznaků na vřeteníku, suportové a posuvové skříni. Nádrže na olej musí být naplněny do středu olejoznaku. Teprve poté můžete uvést stroj do provozu.

→ Olej ve vřeteníku, převodové a suportové skříni je třeba vyměnit poprvé po 200 provozních hodinách, poté alespoň jednou ročně.

☞ „Posuvová skříň“ na straně 61

☞ „Suportová skříň“ na straně 61

☞ „Vřeteník“ na straně 62

→ Používejte pouze doporučené typy oleje uvedené v tabulce
☞ „Provozní kapaliny“ na straně 23. Tuto tabulku můžete použít také pro srovnání charakteristik jakéhokoli dalšího oleje.


→ Mazací hlavice je třeba namazat každých 8 hodin pomocí olejnicinky. Dále doporučujeme jednou denně namazat vodicí dráhy lože soustruhu.



3.6 Montáž bez ukotvení

Montáž pevného podkladu na celou styčnou plochu mezi základnu stroje a podlahu nebo použití nivelačních prvků SE1, obj. číslo 3381012. 8 nivelačních prvků SE1 umístěte skrz 8 otvorů (18 mm) umístěných na podstavci stroje. Maximální výškové vyrovnání prvku činí 10 mm. Nivelační šrouby zašroubujte, čímž zvednete nivelační prvek.

3.6.1 Rozměry stroje - Nivelační prvky

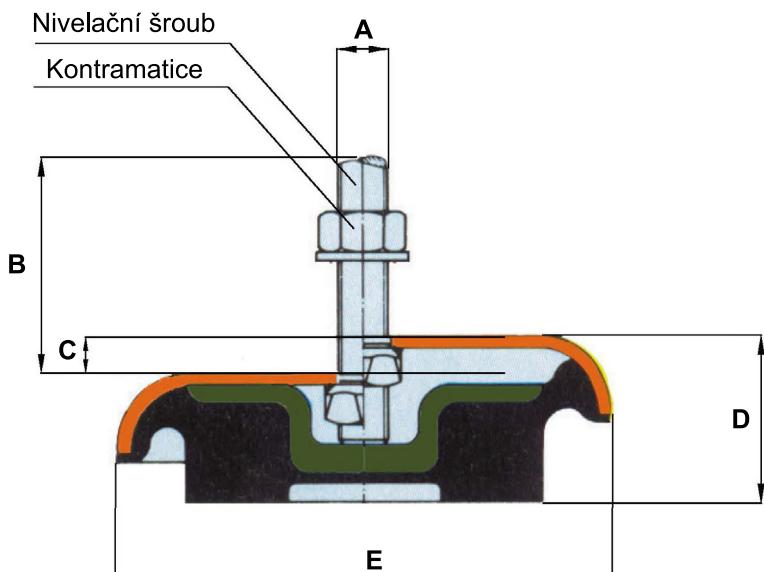


	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
SE1	M12	70	10	32	120
SE2	M16	90	12	35	160
SE3	M20	130	12	40	185

3.7 Montáž s ukotvením

Montáž s ukotvením provedte k dosažení hlubšího spojení stroje s podkladem. Montáž s ukotvením má vždy smysl tehdy, když jsou zpracovávány velké díly až do maximální kapacity soustruhu.

„Požadované rozměry pracoviště, hmotnost“ na straně 23

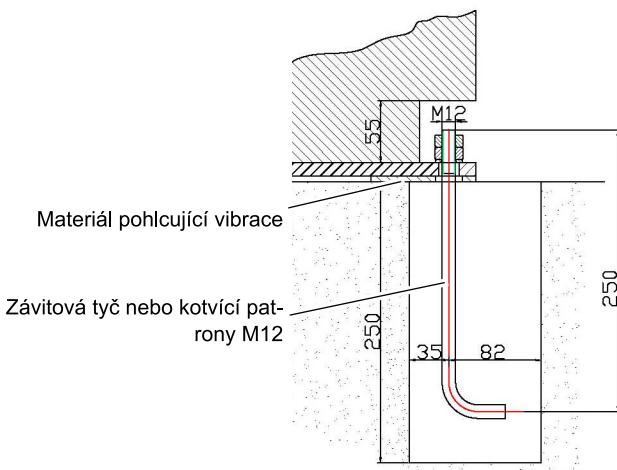

Obr. 3-1: Nákres ukotvení

3.8 První uvedení do provozu

VAROVÁNÍ!

Před prvním uvedením do provozu je třeba provést účelu odpovídající montáž.

Uvedení do provozu nekvalifikovaným personálem ohrožuje osoby i zařízení. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným uvedením stroje do provozu.



OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

POZOR!

Před uvedením stroje do provozu zkontrolujte utažení všech šroubů, případně je dotáhněte!



VAROVÁNÍ!

Poškození způsobené použitím nevhodných upínacích nástrojů nebo jejich provozem při nesprávných otáčkách.



Používejte pouze takové upínací nástroje (např. sklíčidla), které jsou dodávány společně se strojem nebo je výrobce doporučuje.

Používejte je pouze v povoleném rozsahu otáček.

3.9 Elektrické připojení

- Zapojte napájecí kabel do elektrické sítě. Připojovací body na svorkovnici hlavního vypínače jsou označeny L1, L2, L3.
- Ujistěte se, že jistič elektrického napájení, které máte k dispozici, je vhodný pro stroj a odpovídá jeho technickým údajům.
- Síťový jistič 16A.



POZOR!

Věnujte pozornost správnému zapojení všech tří fází (L1, L2, L3).

Nepřipojujte neutrální vodič (N).



POZOR!

Zkontrolujte správný směr otáčení hnacího motoru. Pokud je volicí páka směru otáčení v dolní poloze, musí se vřeteno otáčet proti směru hodinových ručiček. V opačném případě je třeba vyměnit dvě fáze. Při špatném zapojení fází zaniká platnost záruky.

3.10 Zahřátí stroje

POZOR!

Pokud je soustruh, především jeho vřeteno, z vychladlého stavu ihned nastaven do maximálního výkonu, může dojít k jeho poškození.




Vychladlý stroj, jako například ve stavu po přepravě, prvních 30 minut zahřejte při otáčkách vřetene do 500 ot/min.

3.11 Kontrola funkcí

- Zkontrolujte lehkost chodu všech vřeten.

4 Obsluha

4.1 Ovládací a indikační prvky

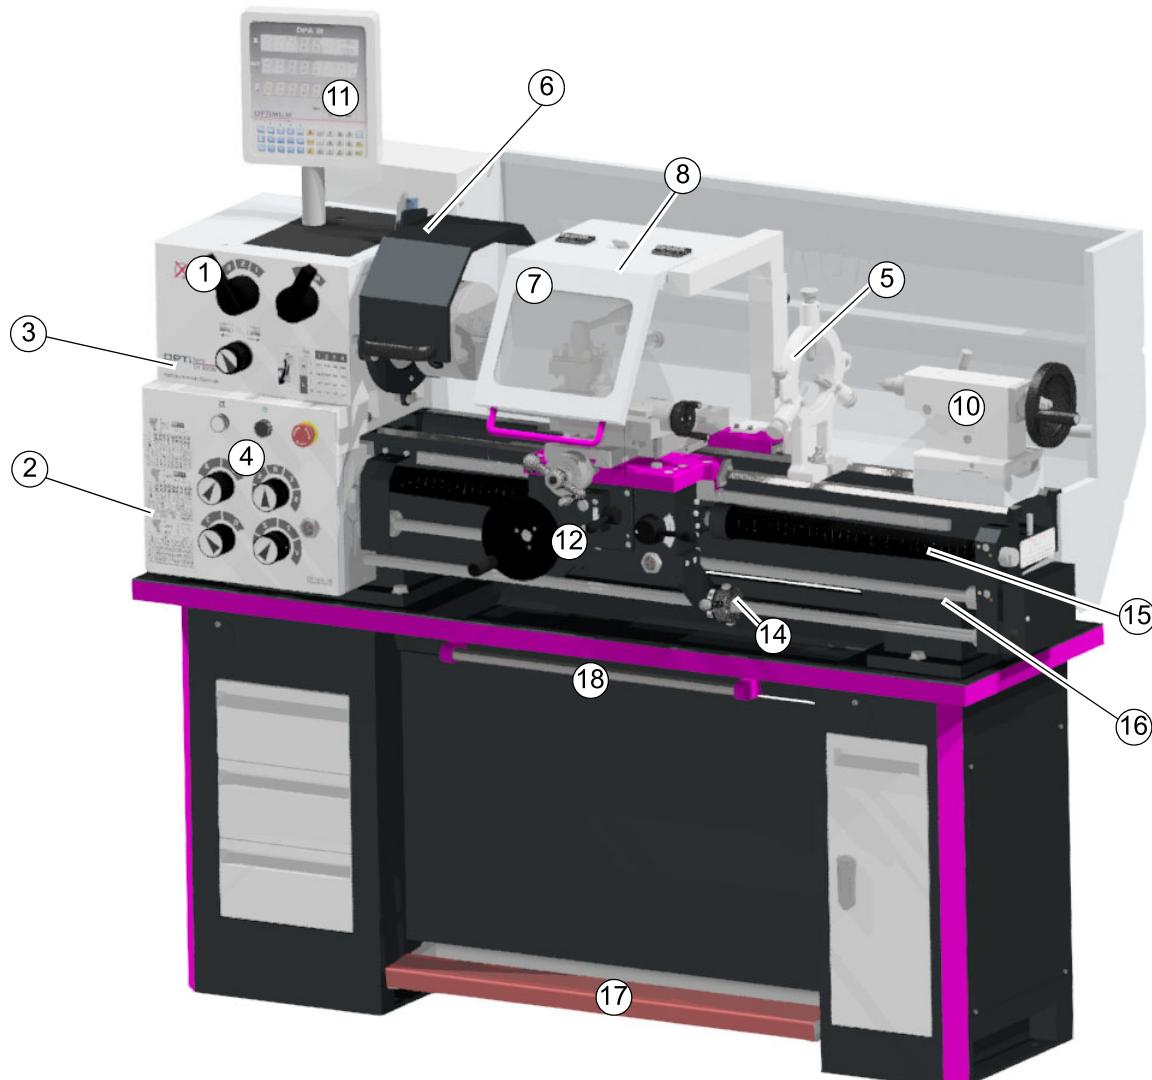

Poz.	Název	Poz.	Název
1	Volic otáček	2	Tabulka výmenných kol a posuvů
3	Ovládací panel	4	Volicí páky posuvové skříně
5	Pevná luneta (příklad)	6	Ochranný kryt sklícidla
7	Ochranný štítek proti třískám	8	Osvětlení stroje (pod ochranným krytem)
10	Koník	11	Digitální odměřování polohy DPA 21 (pouze u TH 3309 D a TH 3309 V).
12	Ovládací panel podélného suportu	14	Volicí páka směru otáčení vřetene
15	Vodicí šroub	16	Tažný šroub
17	Brzda vřetene	18	Vana na třísky

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

4.2 Bezpečnost

Uveďte stroj do provozu pouze za následujících předpokladů:

- Technický stav stroje je bezvadný.
- Stroj bude použitý pro správné účely.
- Respektujete pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Všechny bezpečnostní prvky jsou přítomny a aktivovány.



Jakékoli poruchy ihned opravte, nebo je nechtejte opravit. V případě jakékoli provozní poruchy stroj ihned zastavte a zajistěte, aby nebyl spuštěný náhodně nebo bez povolení.

Všechny změny ohlaste na odpovědná místa.




 „Bezpečnost během provozu“ na straně 19



4.2.1 Přehled ovládacích prvků

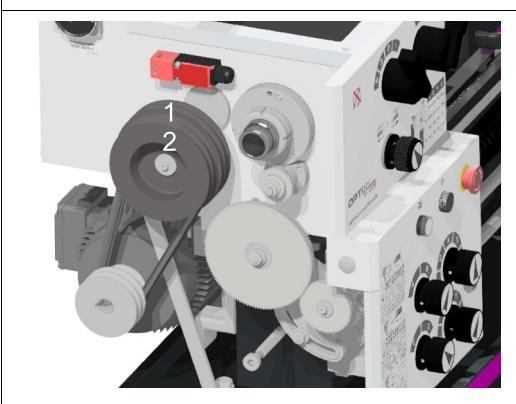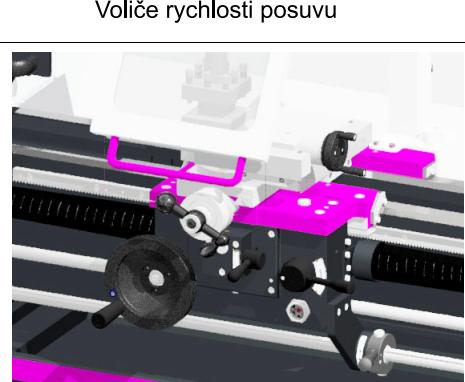4.2.2 Ovládací symboly

 <p>Příčný, podélný posuv</p>	 <p>Stoupání závitů - v palcích [záv./palec]</p>
 <p>Stoupání závitů - metrické [mm/záv.]</p>	 <p>mm za otáčku vřetene</p>
 <p>Směr posuvu</p>	 <p>Doplnění oleje</p>
 <p>Kontrola stavu oleje</p>	 <p>Směr otáčení</p>
 <p>Přečtěte si návod k obsluze! ☞ „Kontrola a údržba“ na straně 59</p>	 <p>Krokovací tlačítko</p>

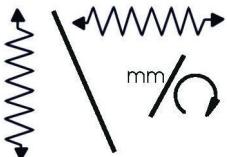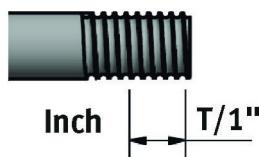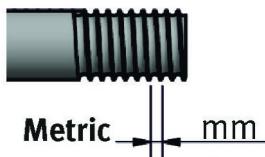4.3 Zapnutí stroje

- Zapněte hlavní vypínač.
- Provozní kontrolka se musí rozsvítit.
- Zkontrolujte, zda není stlačený nouzový vypínač. Případně jej otočte doprava, aby došlo k jeho odblokování.
- Zavřete ochranný kryt sklíčidla.
- ☞ „Poruchy“ na straně 67

4.4 Vypnutí stroje

- Vypněte hlavní vypínač.
- Při delší nečinnosti stroje vypněte hlavní vypínač a zajistěte stroj proti neoprávněnému zapnutí. ☞ „Vypnutí a zajištění stroje“ na straně 19

POZOR!

Nouzový vypínač používejte pouze v nouzových případech. Neprovádějte běžné zastavení stroje pomocí nouzového vypínače.



OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

4.5 Odblokování nouzového vypínače

- Volicí páku směru otáčení přepněte do středové polohy.
- Odblokujte nouzový vypínač.
- Zapněte ovládací panel.

4.6 Výpadek proudu, opětovné připravení stroje k provozu

- Volicí páku směru otáčení přepněte do středové polohy.
- Zapněte ovládací panel.

4.7 Krokovací tlačítko

Pro snadnější zařazení převodu použijte krokovací tlačítko. Při stisknutí krokovacího tlačítka se vřeteno pootočí. Ochranný kryt sklíčidla musí být v zavřené poloze. Stiskněte krátce krokovací tlačítko.

4.8 Nožní brzda

Při stlačení nožní brzdy dojde k vypnutí pohonu a zabrdzení vřetene.

- Volicí páku směru otáčení přepněte do středové polohy.

4.9 Nastavení otáček

4.9.1 TH 3309 | TH 3309 D

POZOR!

Změnu otáček můžete provést pouze, když je soustruh zastavený.

K dispozici je 16 různých rychlostí.

Požadované otáčky nastavte pomocí volicích pák 4 / 3 / 2 / 1 a L / H. Dané otáčky v závislosti na poloze volicích pák najdete v následující tabulce.

Pro snadnější zařazení převodu použijte krokovací tlačítko.




4.9.2 Tabulka otáček TH 3309 | TH 3309 D

	rev/min	1	2	3	4
H	I	1255	2000	755	460
L	II	1050	1720	630	390
	I	190	300	155	70
	II	155	250	95	60

4.9.3 Změna pozice sady klínových řemenů

- Vypněte hlavní vypínač.
- Dva rádlované šrouby (1) a (2) odmontujte a otevřete ochranný kryt výměnných kol.



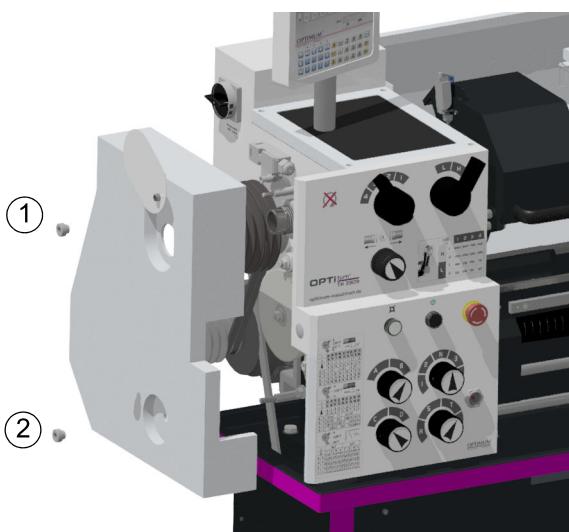

→ Povolte oba upevňovací šrouby na levé i pravé straně motoru.



Pravý zajišťovací šroub

Obr. 4-1: Zajišťovací šrouby

- Zvednutím motoru povolte klínové řemeny.
- Přesuňte klínové řemeny na druhou řemenici.
- Napněte klínové řemeny tím, že motor zatáhnete zpět.
- Poté opět utáhněte zajišťovací šrouby.

POZOR!

Dbejte na správné napnutí klínového řemene.



INFORMACE

Klínové řemeny jsou správně napnuté, když je lze prstem prohnout asi o 5 mm.



OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

4.9.4 TH 3309 V

POZOR!

Změnu otáček můžete provést pouze, když je soustruh zastavený.

K dispozici jsou 8 rozsahů otáček.

Požadované otáčky nastavte pomocí volicích pák 4 / 3 / 2 / 1 a L / H.

L = 15-80 | 25-130 | 40-215 | 65-340

H = 100-520 | 170-860 | 280-1420 | 440-2250

Pro snadnější zařazení převodu použijte krokovací tlačítko.



4.10 Směr otáčení

Soustruh zapněte pomocí volicí páky. Soustruh lze zapnout pouze, když je ochranný kryt sklíčka v uzavřené poloze.

- Přepněte volicí páku dolů pro zvolení otáčení proti směru hodinových ručiček.
- Přepněte volicí páku nahoru pro zvolení otáčení po směru hodinových ručiček.



POZOR!

Počkejte, dokud se soustruh úplně nezastaví před tím, než provedete změnu směru otáčení pomocí volicí páky.

Změna směru otáčení za chodu soustruhu můžezpůsobit poškození některých dílů.



INFORMACE

U soustruhu TH 3309 V může dojít ke vteřinové prodlevě, než se vřeteno začne otáčet.

Řídící systém pomalu zvýší otáčky vřetena až na nastavenou hodnotu. Toto opatření zabráňuje příliš vysokému rozběhovému proudu při plném zatížení.

4.11 Posuv

Pomocí voličů můžete zvolit rychlosť posuvu nebo požadované stoupání pro řezání závitů.

POZOR!

Polohu voličů lze měnit pouze, když je stroj v klidu.

Pro snadnější zařazení převodu použijte krokovací tlačítko.



Obr. 4-2: Voliče posuvu



POZOR!

Nebezpečí poškození spojek a mechanických dílů. Automatický posuv není určený pro najízdění na mechanické koncové dorazy nebo mechanické ukončení vřeteníku.


4.11.1 Rychlosť posuvu

Rychlosť posuvu můžete zvolit z rozmezí 0,052 - 1,392 (32 rychlosťí) a 0,014 - 0,380 (32 rychlosťí) mm/ot. Konkrétní hodnoty najdete v tabulce rychlosťí posuvu, která je umístěna na soustruhu.

4.11.2 Směr posuvu

Pomocí volicí páky zvolte směr posuvu.

- Přepněte volicí páku vlevo nebo vpravo dle symbolů pro podélný posuv v požadovaném směru nebo řezání závitu.

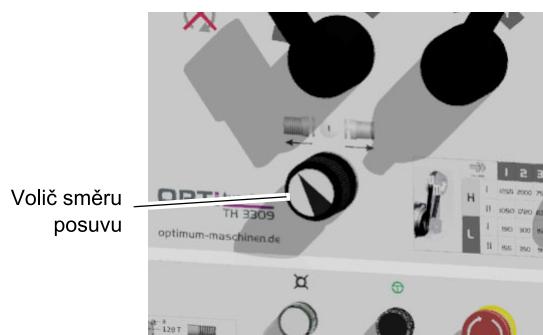


Obr. 4-3: Volicí páka směru posuvu

4.12 Nožový držák

Soustružnický nůž upněte do nožového držáku.

Nůž musí být upnutý pevně a s co nejmenším možným přesahem, aby dobře a spolehlivě pohlcoval řeznou sílu vznikající během tvorby třísek.

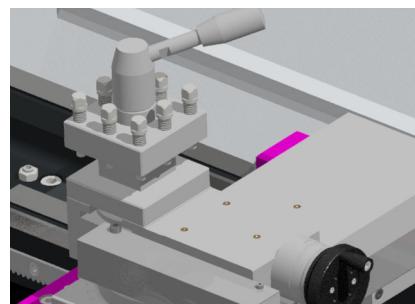


Obr. 4-4: Nožový držák

Nastavte výšku soustružnického nože. Použijte koník se středícím hrotem pro určení potřebné výšky. V případě potřeby vsuňte pod soustružnický nůž ocelovou podložku, abyste dosáhli požadované výšky.

Výška soustružnického nože

Ostří soustružnického nože musí být při čelném soustružení nastaveno přesně na výšku hrotu, aby vznikla čelní plocha bez čepů. Čelním soustružením vytvoříte rovné povrchy, které jsou kolmé k ose otáčení obrobku. Soustružení se dělí na čelní soustružení, zapichování a podélné soustružení.

Proto jsou rozdíly mezi čelním soustružením, zapichováním a podélným soustružením.

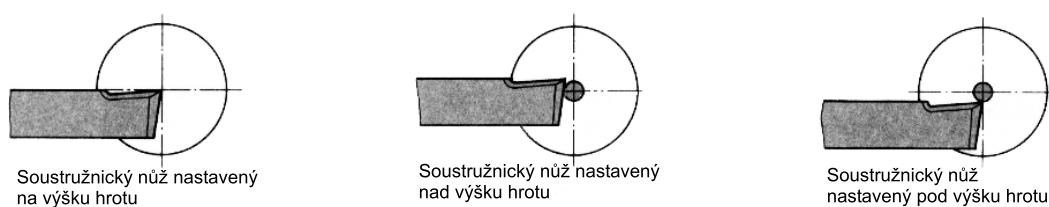

Obr. 4-5: Výška soustružnického nože

Úhel soustružnického nože


POZOR!

Soustružnický nůž je třeba upnout pod pravým úhlem vůči ose obrobku. Při šikmém upnutí soustružnického nože může dojít k jeho vtažení do obrobku.



OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

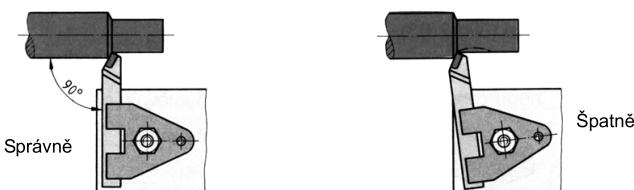


Soustružnický nůž upnutý pod pravým úhlem k ose soustružení

Soustružnický nůž upnutý šikmo ve směru posuvu

Obr. 4-6: Úhel soustružnického nože

4.13 Upínání vřetene

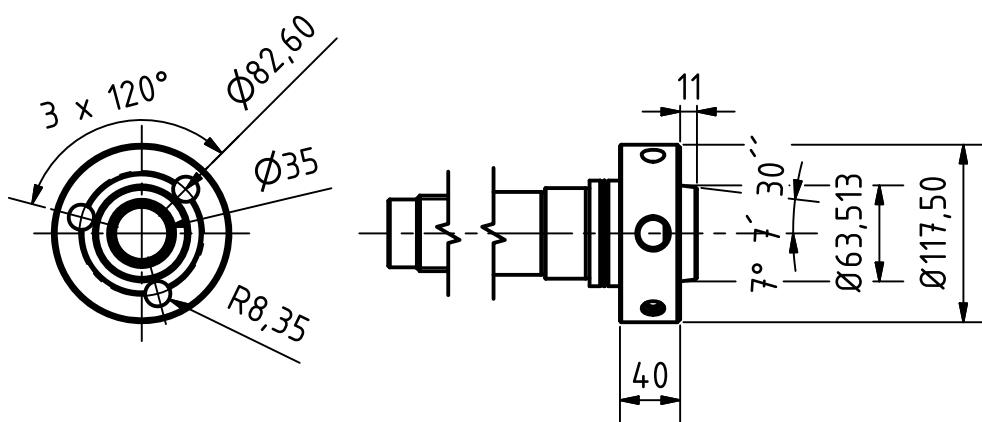

DIN ISO 702-2 Nr. 4 (Camlock)

VAROVÁNÍ!

Neupínejte obrobky, které jsou větší než upínací rozsah sklíčidla. Upínací síla sklíčidla je u obrobků, jejichž velikost překračuje upínací rozsah sklíčidla, příliš malá. Mohlo by tak dojít k povolení čelistí.



Používejte pouze sklíčidlo, které je vhodné pro požadované otáčky vřetene.

Nepoužívejte sklíčidlo, jehož vnější průměr je příliš velký.

Dbejte na to, aby bylo sklíčidlo vyrobené dle normy EN 1550.

Vřeteno je v provedení Camlock DIN ISO 702-2 č. 4.

POZOR!

Pravidelně kontrolujte, zda jsou upínací čepy v uzamčené poloze.




INFORMACE

Každý unašeč obrobku označte např. zárezem, abyste usnadnili opětovné získání přesnosti oběhu.

**4.13.1 Upevnění unašeče obrobku**

→ Otáčením upínacích čepů ve směru hodinových ručiček upevněte unašeč obrobku.

Správného upnutí dosáhněte tehdy, když jsou značky upínacích čepů mezi oběma značkami na kuželu vřetene.

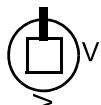

Značka na upínacích čepech
„poloha otevřeno“



Značka na upínacích čepech
„poloha zavřeno“


Obr. 4-7: Značky na upínacích čepech Camlock

Nastavení Camlock čepů na unašeči obrobku

- Odstraňte pojistný šroub.
- Otočte čepem Camlock podle požadované úpravy o celou otáčku dovnitř nebo ven.
- Namontujte pojistný šroub.

INFORMACE

Referenční značka na každém Camlock čepu slouží pro usnadnění správného nastavení.

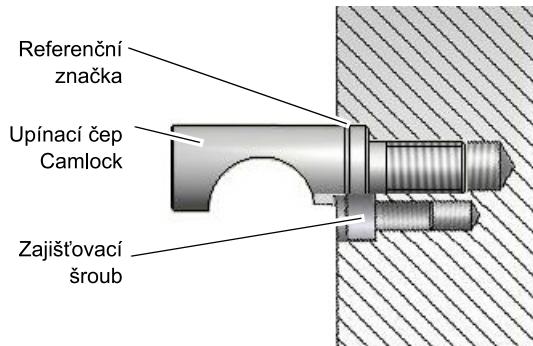

Obr. 4-8: Upínání Camlock

4.13.2 Sklíčidlo

Při soustružení na obrobek působí obráběcí a gravitační síly, které musí pojmut dostatečně velká upínací síla. Masivní obrobky s vysokou tuhostí vedou ke značnému snížení upínací síly. U tenkostěnných obrobků s nižší tuhostí dochází k menšímu snížení upínací síly.

Maximální přípustné otáčky sklíčidla smíte používat pouze, pokud je zajištěna řádná funkce sklíčidla.

Náhradní sklíčidlo, stejně jako použité čelisti, musí být vhodné pro použití při maximálních otáčkách stroje. Jeho maximální přípustné otáčky a maximální statická upínací síla musejí být uvedené na sklíčidle nebo v příslušném návodu k obsluze. Náhradní sklíčidlo musí odpovídat normě EN 1550. Minimální vzdálenost od lože soustruhu nesmí být menší než 25 mm.

VAROVÁNÍ!

Neupínejte obrobky, které jsou větší než upínací rozsah sklíčidla. Upínací síla sklíčidla je u obrobků, jejichž velikost překračuje upínací rozsah sklíčidla, příliš malá. Mohlo by tak dojít k povolení čelistí.



Používejte pouze sklíčidlo, které je vhodné pro požadované otáčky vřetene.

Nepoužívejte sklíčidlo, jehož vnější průměr je příliš velký.

Dbejte na to, aby bylo sklíčidlo vyrobené dle normy EN 1550.

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

4.13.3 Otáčky a údržba dle DIN 6386

Směrné otáčky jsou otáčky, při kterých vypočtená odstředivá síla odpovídá maximální upínací síle v klidu. Směrné otáčky se vztahují na vnitřní stupňovité čelisti, které nepřečnívají přes vnější průměr sklíčidla.


U daných směrných otáček je třetina upínací síly, která je k dispozici u stroje v klidu, určená pro upnutí obrobku. Nezbytnou podmínkou je bezvadný stav sklíčidla.

Obecně je třeba řídit se údaji na čelistech a sklíčidle (otáčky, max. průměr, atd.), stejně jako pokyny v návodu k obsluze daného sklíčidla či speciálních čelistí.

4.13.4 Faktory ovlivňující upínací sílu


Odstředivá síla čelistí

Pro výpočet požadované upínací síly pro obrábění obrobku je třeba vzít v potaz odstředivou sílu čelistí sklíčidla.

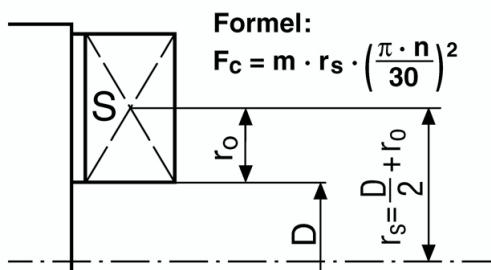

F_c	Odstředivá síla v N
m	Hmotnost v kg
r_s	Vzdálenost těžiště v metrech od středu sklíčidla
n	Otáčky v ot./min
r_0	Vzdálenost čelistí od těžiště

Přípustné otáčky lze určit na základě směrnice VDI 3106 „Určení přípustných otáček sklíčidel“. Tato směrnice umožnuje také určit zbytkovou upínací sílu při daných otáčkách.

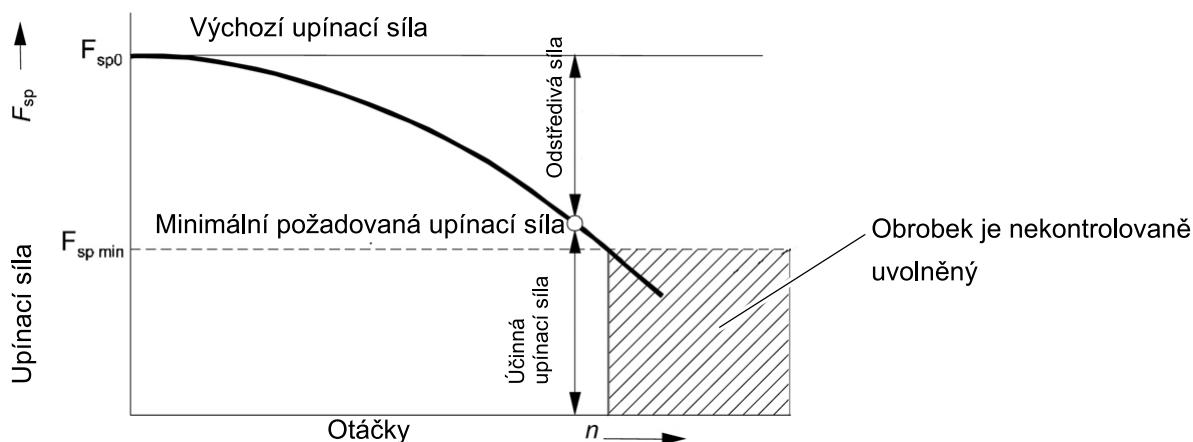

4.13.5 Údržba sklíčidla

Nezbytnou podmínkou pro řádnou funkci sklíčidla je pravidelné a pečlivé mazání všech kluzných ploch. Tím se předejde snížení upínací síly a předčasnemu opotřebení sklíčidla.

Vždy proto dodržujte pokyny výrobce sklíčidla ohledně jeho údržby.

Chladicí kapalina stříká na sklíčidlo a omývá mazivo z jeho čelistí. Pro dosažení dlouhodobé přesnosti sklíčidla je třeba jej pravidelně mazat. Nedostatečné mazání sklíčidla vede k jeho nesprávné funkci a snížení upínací síly a přesnosti, což v důsledku vede k nadměrnému opotřebení sklíčidla a jeho zadření.

Používané sklíčidlo je třeba alespoň jednou týdně namazat. Použité mazivo musí být kvalitní a vhodné pro sklíčidlo. Mazivo musí vydržet na dosedacích plochách i působení chladicí kapaliny a jiných chemikálí.

Pro mazání kluzných ploch a upínání sklíčidla doporučujeme použít maziva ALTEMP Q NB 50 od firmy Klüber.

Upínací čelisti a zajišťovací šrouby jsou díly, které podléhají opotřebení. Doporučujeme je proto pravidelně kontrolovat (např. kontrola prasklin pomocí magnetické práškové metody) a v případě potřeby vyměnit.

4.13.6 Upínání dlouhých obrobků

- dutou hřidelí vřetene

POZOR!

Při prostrčení dlouhých obrobků dutou hřidelí vřetene je třeba jejich vyčnívající část na straně motoru zajistit vhodnými kryty. Jako kryt je možné použít pouzdro, které připevníte ke vřeteníku a které plně zakrývá vyčnívající část obrobku.



- mezi hroty

POZOR!

Dlouhé obrobky je třeba dodatečně podepřít. Podepření obrobku proveděte pomocí pinoly koníku a lunety.



☞ „Pohyblivá a pevná luneta“ na straně 44

- unášecím srdcem

POZOR!


Při použití unášecího srdce při obrábění mezi hroty je třeba standardní ochranný kryt sklíčidla vyměnit za kulatý ochranný kryt sklíčidla.



4.13.7 Montáž unašeče obrobku

Středící hrot

- Očistěte vnitřní kužel upínání vřetene.
- Očistěte Morse kužel a kužel středícího hrotu.
- Zatlačte středící hrot s Morse kuželem do vnitřního kuželu upínání vřetene.

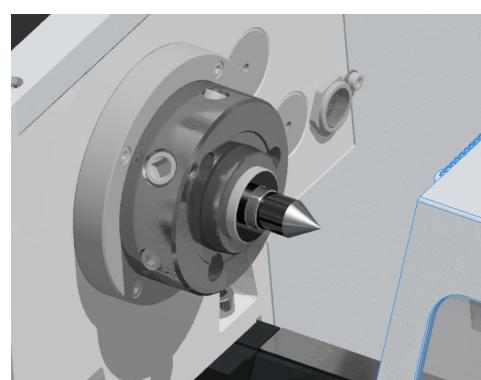

Obr. 4-9: Středící hrot


OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY


4.14 Montáž lunet

4.14.1 Pohyblivá a pevná luneta



Pohyblivou nebo pevnou lunetu používejte pro podepření dlouhých obrobků.

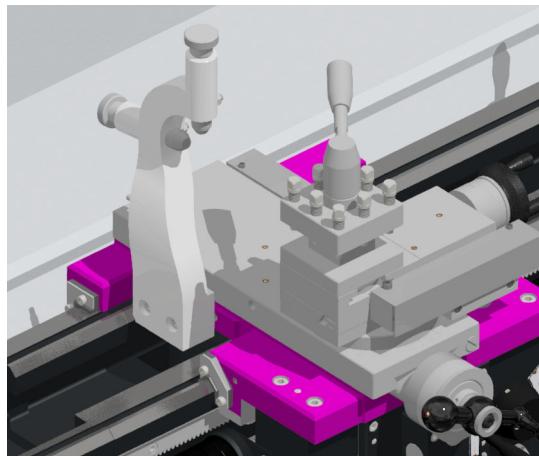


Obr.4-10: Pohyblivá luneta

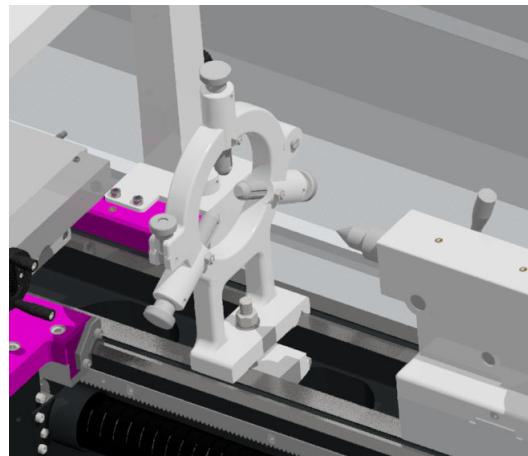

Pevná luneta

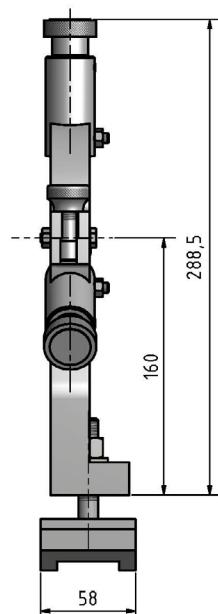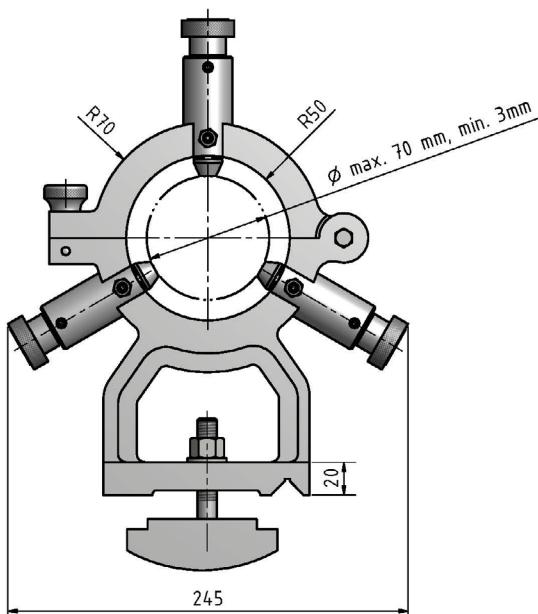


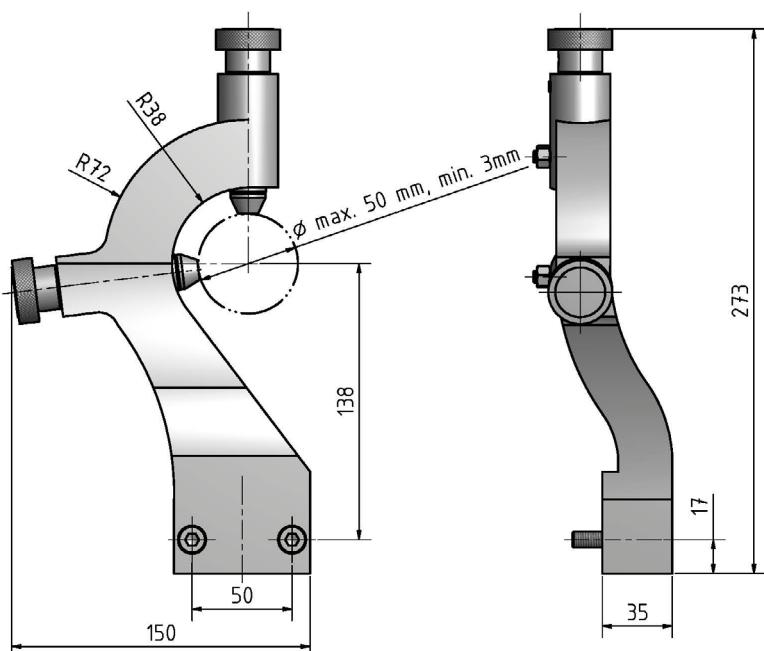

4.15 Můstek

Pokud chcete soustružit obrobek s větším průměrem, můstek vyjměte. Po vyjmutí můstku se zvětší maximální točný průměr.


- Nejprve povolte zajišťovací šrouby a poté vyšroubujte lícované čepy.
- Při opětovné montáži postupujte v opačném pořadí.

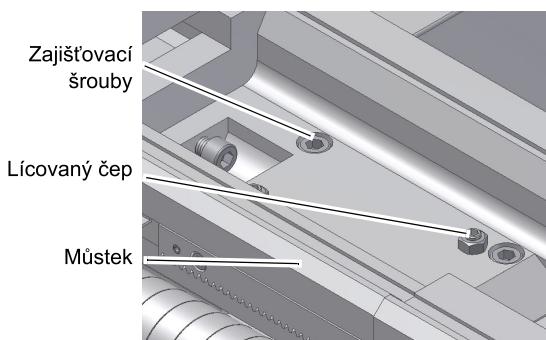

Obr. 4-11: Můstek

4.16 Nastavení posuvu

Příklad: Příčný posuv 0,07 mm / otáčku vřetene. Se stejným nastavením dosáhnete také podélného posuvu 0,261 mm / otáčku vřetene.

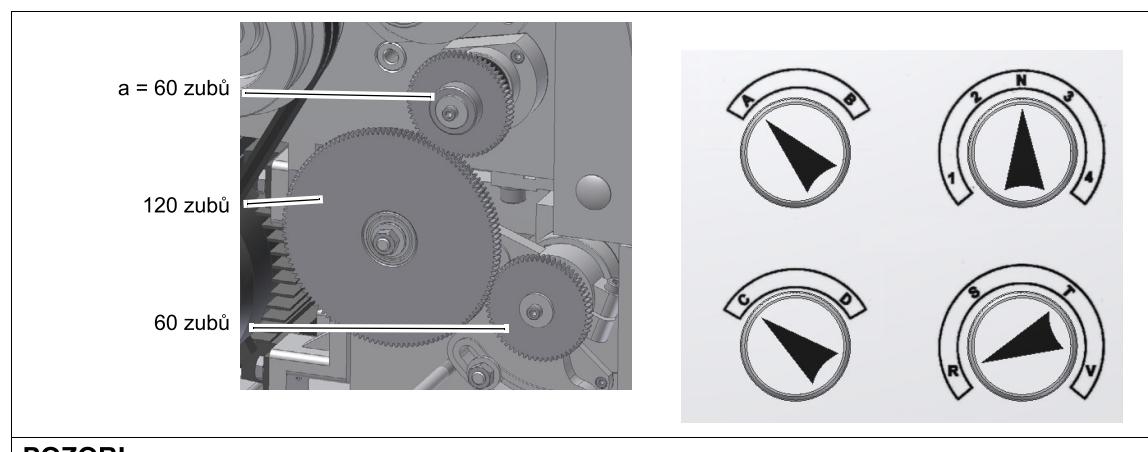

POZOR!

Výmenná kola musí být namontovaná v uspořádání dle tabulky posuvů.



OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Voliče nastavte do poloh A - C - N - R.

N = neutrální poloha


☞ „Řezné rychlosti“ na straně 55

Jednotlivé ovládací prvky a voliče jsou popsány zde ☞ „Přehled ovládacích prvků“ na straně 34.

- Povolte nebo utáhněte upínací šrouby na podélném suportu v závislosti na použitém posuvu (☞ Obr. 4-10: „Zpevňovací šroub podélného suportu“ na straně 51).
- Zvolte požadovaný posuv pomocí spouštěcí páky podélného/příčného posuvu na podélném suportu.
- Zatlačením páky dolů aktivujte samočinný příčný posuv.
- Vytažením páky nahoru aktivujte samočinný podélný posuv.
- Zlehka otočte ručním kolem daného suportu, abyste usnadnili zařazení spouštěcí páky.


4.17 Nastavení závitů

Příklad: Stoupání závitu 1,75 mm

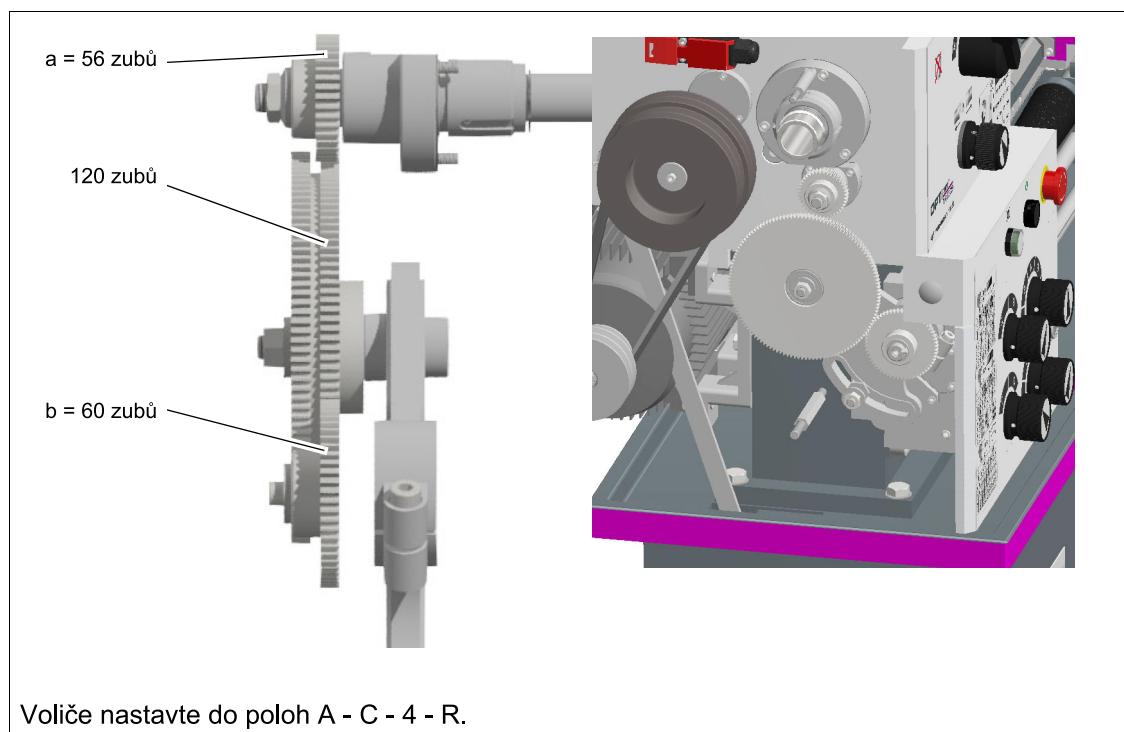

Voliče nastavte do poloh A - C - 4 - R.

Příklad: Palcové závity

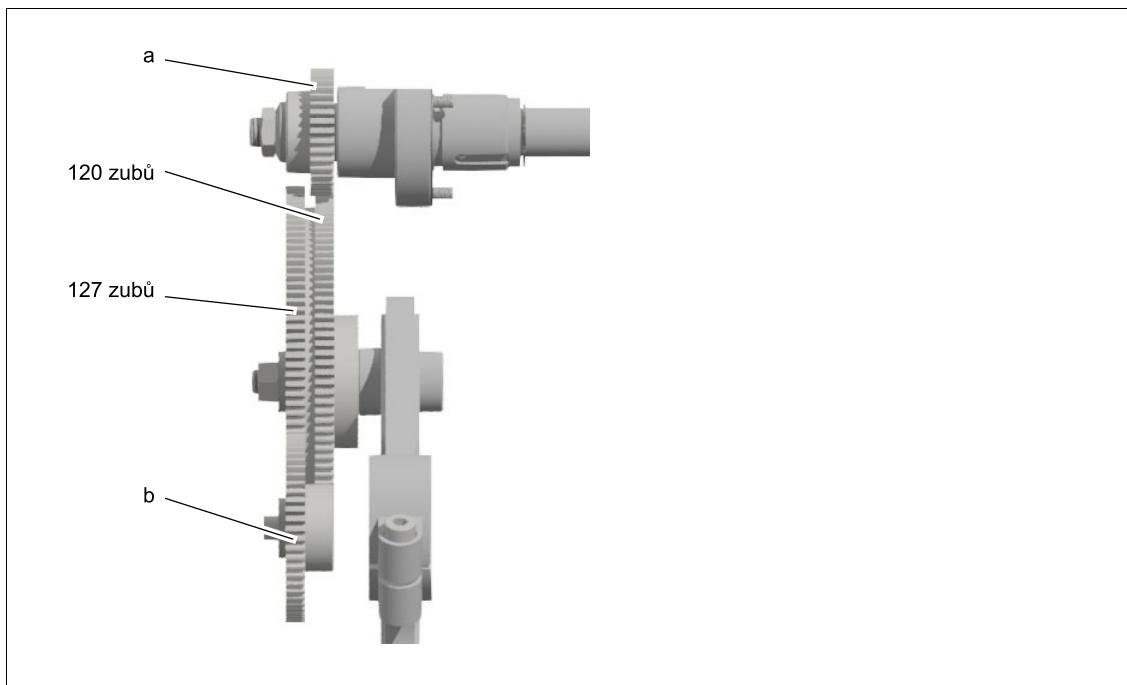

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY


4.17.1 Tabulka výmenných kol



a	60	60	60	60	40	40	56	40	60
b	60	54	57	60	44	46	54	52	63
(A)	4	1	1	1	1	1	2	1	3
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
A D	4	4½		5	5½		6	6½	7
B D	8	9	9½	10	11	11½	12	13	14
A C	16	18	19	20	22	23	24	26	28
B C	32	36	38	40	44	46	48	52	56



a	56	60	60	30	60	60	30	60	56
b	60	60	60	60	60	60	60	60	63
(A)	4	1	3	4	1	3	1	3	3
R S T V R T V V	R	R	S	T	V	R	T	V	V
A D	7.0	6.0		5		4.5	4.0		
B D	3.5	3.0		2.5		2.25	2.0	1.8	1.6
A C	1.75	1.5	1.4	1.25	1.2		1.0	0.9	0.8
B C	0.75	0.7		0.6		0.5	0.45	0.4	

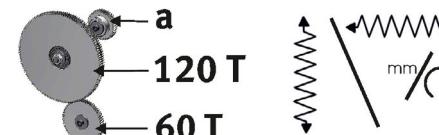


a	60T				30T			
(A)	T	S	R	V	T	S	R	V
A D	1392 0.38	13 0.351	1.044 0.282	0.835 0.226	0.696 0.188	0.65 0.175	0.522 0.141	0.418 0.12
B D	0.696 0.188	0.65 0.176	0.522 0.141	0.418 0.118	0.325 0.088	0.392 0.1392	0.261 0.07	0.208 0.056
A C	0.348 0.094	0.325 0.088	0.261 0.07	0.208 0.056	0.174 0.047	0.162 0.044	0.13 0.035	0.104 0.028
B C	0.174 0.047	0.162 0.044	0.13 0.035	0.104 0.028	0.087 0.024	0.081 0.022	0.065 0.07	0.052 0.014

4.17.2 Výměna, změna polohy výměnných kol

Výměnná kola pro posuv jsou namontována na lyře, příp. na vodicím šroubu a posuvové převodovce.


- Vypněte soustruh pomocí hlavního vypínače a zajistěte jej zámkem proti neoprávněnému zapnutí.
- Otevřete ochranný kryt výměnných kol.
- Povolte oba upínací šrouby.
- Posuňte lyru ze záběru nahoru.
- Umístěte a namontujte výměnná kola, jak je vidět v tabulce.

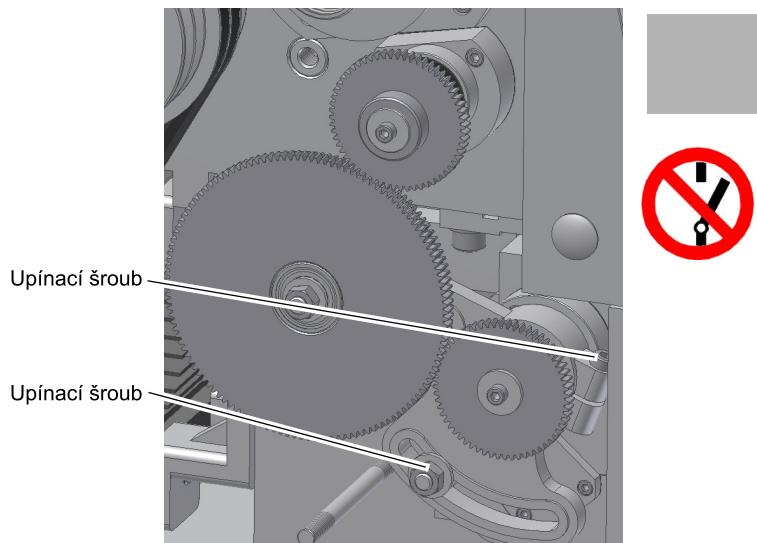

Obr. 4-12: Výměnná kola

Příklad:

- Povolte šroub výměnného kola **b** a matici vloženého kola.
- Vyměňte výměnné kolo **b** dle tabulky.
- Posouvezte lyru do záběru vlevo, dokud výměnná kola do sebe znova nezapadnou.
- Umístěte lyru tak, aby do sebe výměnná kola opět zapadla.

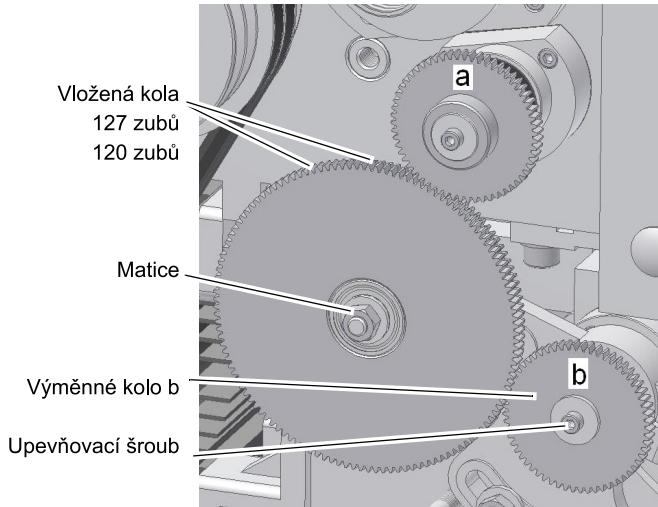

Obr. 4-13: Výměnná kola

- Otočte výměnné kolo **a** nebo **b** o 180°, abyste jej přivedli do záběru s vloženým kolem s např. 127 zuby.

INFORMACE

Vůli boků zubů seřidte pomocí listu papíru (80g/m²). Upněte list papíru jako pomůcky mezi boky zubů ozubených kol.



OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

4.18 Koník

Pinola koníku se používá k upnutí nástrojů (vrtáků, středících hrotů, atd.).

- Upněte požadovaný nástroj do pinoly koníku.
- Pro nastavení použijte stupnice na pinole.
- Zajistěte pinolu upínací pákou.


K posuvu pinoly dozadu a dopředu použijte ruční kolo.

Pinolu koníku je možné použít k umístění vrtacího sklididla pro upnutí vrtáků nebo kuželových záhlubníků.

4.18.1 Příčné přestavení koníku

Příčné přestavení koníku slouží k soustružení dlouhých, kuželovitých těles.

- Povolte upínací šroub o polovinu otáčky.
- Povolte oba stavěcí šrouby vpředu a vzadu na koníku.
- Střídavým povolováním a dotahováním obou (předního a zadního) stavěcích šroubů se přestavuje koník mimo středovou pozici. Požadované příčné přestavení je možné odečíst ze stupnice.

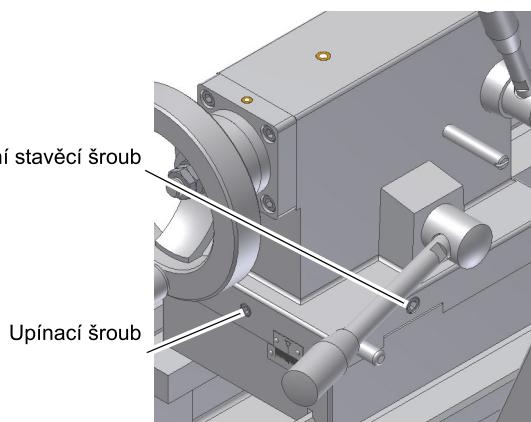

Obr. 4-14: Příčné přestavení koníku

- Nakonec opět rádně dotáhněte stavěcí šrouby koníku.

INFORMACE

Koník lze příčně přestavit dopředu nebo dozadu o asi 10 mm.

Příklad:


Je třeba obrobit 300 mm dlouhou hřídel do kuželu s úhlem 1° .

Příčné přesazení koníku = $300 \text{ mm} \times \tan 1^\circ$. Je třeba přesadit koník o 5,236 mm.



POZOR!

Zkontrolujte upnutí koníku, resp. pinoly při práci mezi hroty! Na konci lože soustruhu zašroubujte zajišťovací šroub, abyste zabránili nechtěnému vytažení koníku z lože soustruhu.

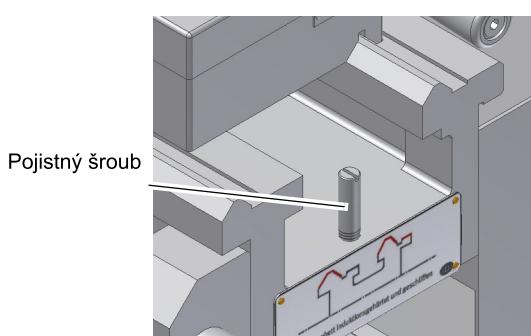


Obr. 4-15: Lože soustruhu

4.19 Všeobecné pracovní pokyny

4.19.1 Podélné soustružení


U podélného soustružení se soustružnický nůž posouvá podélně k ose otáčení obrobku. Posuv může být buď manuální - otáčením ručního kola podélného nebo nožového suportu, příp. aktivováním samočinného posuvu. Přísuv hloubky soustružení se provádí pomocí příčného suportu.

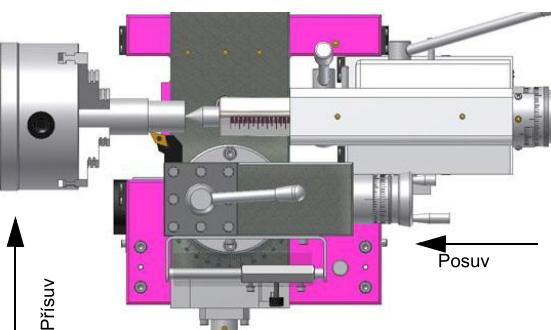

Obr. 4-16: Podélné soustružení

4.19.2 Čelní soustružení a zapichování

U čelního soustružení se soustružnický nůž posouvá kolmo k ose otáčení obrobku. Posuv se provádí otáčením ručního kola příčného suportu. Přísuv hloubky záběru probíhá pomocí nožového nebo podélného suportu.

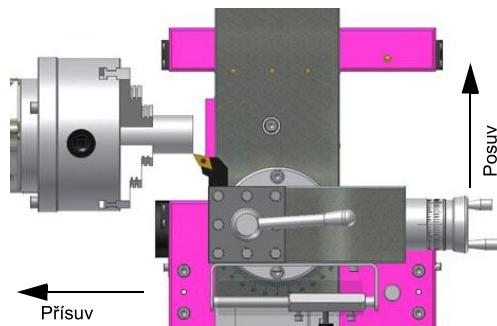


Obr. 4-17: Čelní soustružení

4.19.3 Zpevnění podélného suportu

Řezná síla při čelném soustružení či vpi-chovacích pracích může posunout podélný suport.

- Zpevněte podélný suport pomocí zpevňovacího šroubu.

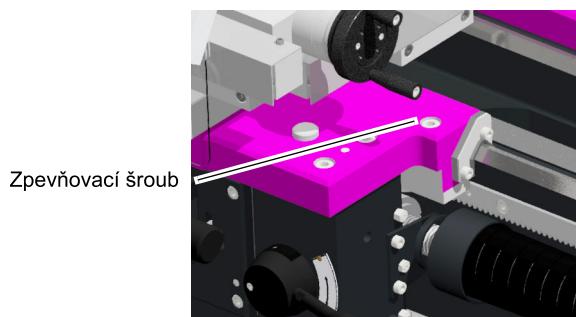

Obr. 4-18: Zpevňovací šroub podélného suportu

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY


4.19.4 Soustružení mezi hroty

POZOR!

Při použití unášecího srdce při obrábění mezi hroty je třeba standardní ochranný kryt sklíčidla vyměnit za kulatý ochranný kryt sklíčidla.



Obrobky, u nichž je vyžadována vysoká přesnost oběhu, se obrábějí mezi hroty. Pro upnutí je třeba v obou čelně soustružených čelních stranách obrobku vyvrtat středící otvor.

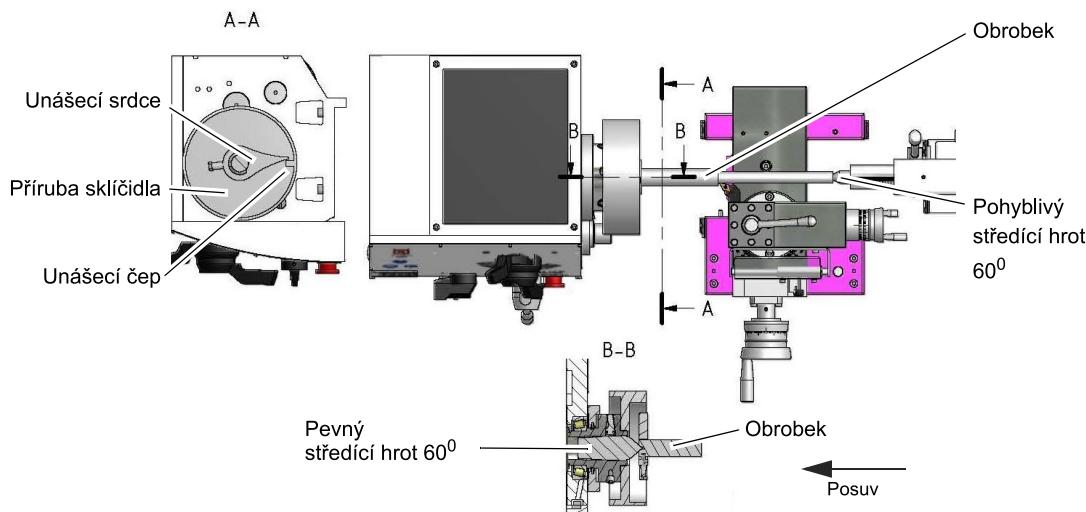

Obr. 4-19: Soustružení mezi hroty


Unášecí srdce upněte na obrobek. Unášecí čep, který je našroubován v přírubě sklíčidla, přenáší točivý moment na unášecí srdce.

Pevný středící hrot je vsazen ve středícím otvoru obrobku na straně hlavy vřetene. Pohyblivý středící hrot je vsazen ve středícím otvoru obrobku na straně koníku.

4.19.5 Soustružení krátkých kuželů nožovým suporem

Soustružení krátkých kuželů se provádí ručně nožovým suporem. Nožovým suporem otáčeje podle požadovaného úhlu. Přísvit provádějte příčným suporem.

- Povolte oba upínací šrouby vpředu a vzadu na nožovém suporu.
- Natočte nožový supor.
- Požadovaný úhel je možné odečíst ze stupnice.
- Nožový supor znova upevněte.

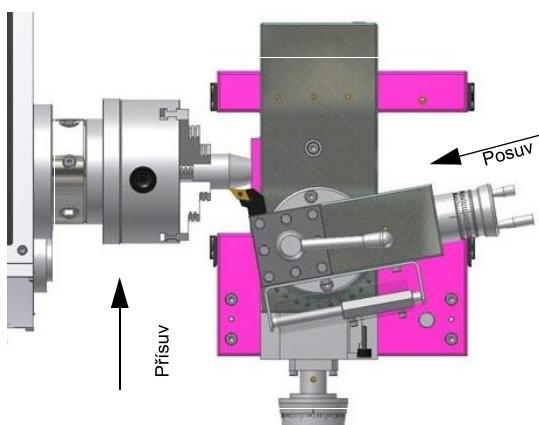

Obr. 4-20: Soustružení kuželů


4.19.6 Řezání závitů

Pro řezání závitů je potřeba, aby měl obslužný personál dobré znalosti a dostatečné zkušenosti se soustružením.

UPOZORNĚNÍ!

Příklad vnějšího závitu:

- Průměr obrobku musí být obroben na průměr požadovaného závitu.
- Na začátku závitu musíte srazit hranu a na doběhu závitu jej podkosit.
- Zvolte co nejnižší otáčky.
- Závitovací nůž musí být absolutně pravoúhlý, přesně odpovídat tvaru závitu a musí být upnutý přesně ve středu.
- Spouštěcí páka řezání závitů musí zůstat během celého procesu v zavřené poloze. Výjimkou jsou stoupání závitů, které provádít pomocí závitového indikátoru.
- Závit provádějte v několika řezných postupech, aby byl soustružnický nůž na konci řezání úplně vytázený ze závitu.
- Zpětný chod proveděte s uzavřenou pojistnou maticí přepnutím volicí páky směru otáčení.
- Soustruh vypněte a znova nastavte závitovací nůž na malý úběr třísky pomocí příčného suportu.

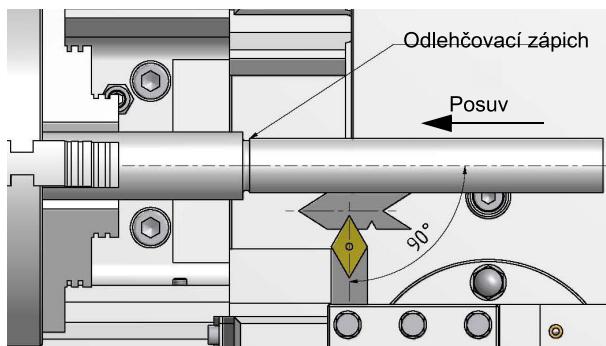

Obr. 4-21: Řezání závitů

- Před každým postupem nastavte nožový suport o 0,2 až 0,3 mm střídavě doleva a doprava, abyste dosáhli podbrusu závitu. Závitovací nůž tak při každém postupu řeže pouze jednu stranu závitu. Teprve těsně před dokončením celého závitu již neprovádějte žádný podbrus.

4.19.7 Chladicí kapalina

Tření během procesu řezání způsobuje, že se břity nože zahřívají na vysokou teplotu.


Při soustružení je proto nutné chladit soustružnický nůž. Chlazením pomocí vhodné chladicí kapaliny / maziva dosáhnete lepšího pracovního výsledku a delší životnosti soustružnického nože.

INFORMACE

Jako chladicí kapalinu používejte pouze vodou rozpustné, k životnímu prostředí šetrné emulze, které najeznete ve specializovaných obchodech.



Dbejte na opětovné jímání použité chladicí kapaliny. Dbejte na šetrnou likvidaci použitých chladicích kapalin a maziv. Respektujte pokyny pro likvidaci od výrobce chladicí kapaliny.

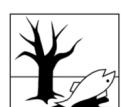

4.19.8 Chladicí kapalina

INFORMACE

Tento soustruh je nalakován **jednokomponentním lakem**. Mějte tento fakt na paměti při výběru chladicí kapaliny.



Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnou chladicí kapalinou.

Teplota vzplanutí emulze musí být vyšší než 140 °C.

Při použití vodou nemísetelné chladicí kapaliny (podíl oleje >15 %) není vyloučen vznik hořlavých směsí aerosolu. Vzniká tak nebezpečí výbuchu.

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Výběr mazací a chladicí kapaliny je prováděn uživatelem stroje příp. jeho provozovatelem.

Výrobce proto není odpovědný za škody způsobené výběrem nevhodné mazací či chladicí kapaliny nebo jejich nedostatečnou údržbou. Při problémech s chladicí či mazací kapalinou se obraťte na jejich výrobce.

5 Řezné rychlosti

5.1 Volba řezné rychlosti

Velký počet ovlivňujících faktorů znemožňuje stanovení všeobecně platných údajů o „správné“ řezné rychlosti.

Tabulky orientačních hodnot o nastavovaných řezných rychlostech se musí vyhodnotit s velkou obezřetností, protože platí jen pro zcela konkrétní případy. Doporučujeme orientační hodnoty bez chlazení (nikoliv mezní hodnoty) stanovené v publikacích AWF. Kromě toho by se měly vyhodnotit orientační hodnoty výrobců řezného materiálu, např. pro řezné materiály z tvrdkovu údaje firmy Friedrich Krupp Widia-Fabrik, Essen.

ω_c 60 je řezná rychlosť při 60 min trvanlivosti, ω_c 240 adekvátně pro 240 min trvanlivosti.

Pro jednoduché, snadno vyměnitelné nože se zvolí ω_c 60; ω_c 240 pro jednoduché sady nástrojů se vzájemnou závislostí (např. u revolverových strojů); ω_c 480 pro složité sady nástrojů, jejichž výměna vyžaduje delší dobu z důvodu vzájemné závislosti a přesnosti řezů (např. mnohonožové soustruhy, soustružnické automaty). Stejné předpoklady platí s ohledem na údržbu nástrojů. Pro postupové linky jsou podle okolností výhodné ještě vyšší trvanlivosti.

Obecně platí: Vyšší řezná rychlosť umožňuje časově výhodné obrábění, nižší řezná rychlosť pak ekonomicky výhodné obrábění.

5.2 Vlivy na řeznou rychlosť

ω_c = řezná rychlosť v [m/min]

τ = trvanlivost [min]

Trvanlivost τ je časový úsek v minutách, v němž břít vykonává řezání, až do doby, kdy je nutné opětovné přibroušení. Má maximální ekonomický význam. τ je u stejného materiálu o tolik nižší, o kolik vyšší je zvolená ω_c , např. jen několik minut při ω_c = 2000 m/min. Různé materiály vyžadují při stejném τ různé ω_c . Všechna pozorování tohoto druhu předpokládají, že budou ostatní řezné podmínky zachovány konstantní (podmínky materiálu, nástroje a nastavení).

Pokud se změní jen jedna z podmínek, musí se změnit také ω_c , aby bylo dosaženo stejné τ . Proto mají smysl jen takové tabulky řezných rychlosťí, z nichž jsou patrné pokud možno všechny řezné podmínky.

5.3 Příklad určení potřebné rychlosti soustruhu

Hodnota potřebné rychlosti závisí na průměru obrobku, zpracovávaném materiálu, použitém nástroji stejně jako na vzájemně pozici nástroje a obrobku.

Zpracovávaný materiál: St37

Řezný materiál (nástroj): Slinutý karbid

Nastavený úhel [kr] nástroje k obrobku: 90°

Posuv [f]: cca 0,16 mm/ot.

Požadovaná řezná rychlosť [Qc] dle tabulky: 180 m/min

Průměr [d] obrobku: 60 mm = 0,06 m

$$\text{Rychlosť otáček } n = \frac{\vartheta c}{\pi \times d} = \frac{180\text{m}}{\text{min} \times 3,14 \times 0,06\text{m}} = 955\text{min}^{-1}$$

Vždy nastavte o něco nižší rychlosť než je vypočítaná hodnota.

5.4 Tabulka řezných rychlostí

Orientační hodnoty \dot{V}_c v m/min při soustružení s rychlořeznou ocelí (SS) a tvrdokovem. (výtaž z VDF 8799, Gebr. Boehringer GmbH, Göppingen)

Materiál	Pevnost v tahu R_m v N/mm ²	Řezný materiál ³⁾	Posuv f v mm/ot. a úhel nastavení k_r ¹⁾ ²⁾																												
			0,063			0,1			0,16			0,25			0,4			0,63			1			1,6			2,5				
			45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°	45°	60°	90°					
Ocel 34; ocel 37; C22; ocel 42	až 500	SS							50	40	34,5	45	35,5	28	35,5	28	22,4	28	22,4	18	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10		
		P 10	250	236	224	224	212	200	200	190	180	180	170	160	162	150	140	140	132	125	125	118	112	112	106	100					
Ocel 50; C 35	500...600	SS							45	35,5	28	35,5	28	22,4	28	22,4	18	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8		
Ocel 60; C 45	600...700	SS							35,5	28	22,4	28	22,4	18	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8	6,3				
Ocel 70; C 60	700...850	SS							28	22,4	18	25	20	16	12,5	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8	10	8	6,3	8	6,3	5		
Mn-; CrNi-; CrMo- a jiné legované oceli	700...850	SS							25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8	11	9	7	9	7	5,6	7,5	6	4,5		
		P 10	180	170	160	160	150	140	140	132	125	125	118	112	106	100	95	95	90	85	85	80	75								
	850...1000	SS							20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8	10	8	6,3	8	6,3	5	7,1	5,6	4,5	5,6	4,5	3,6		
		P 10	140	132	125	125	118	112	100	95	90	90	85	80	71	67	63	63	60	56	56	53	50								
Nerezová ocel	600..700	P 10	80	75	71	71	67	63	63	60	56	56	53	50	47,5	45	42,5	40	33,5	33,5	31,5	31,5	30	28							
Nástrojová ocel	1500..1800	SS							9	7	5,6	5,6	4,5	3,6	4	3,2	2,5														
Mn - tvrdá ocel		P 10	33,5	33,5	31,5	31,5	30	28	28	26,5	25	22	21	20	20	19	18	18	17	16											
GS-45	300..500	SS							45	35,5	28	35,5	28	22	31,5	25	20	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8		
		P 10	150	140	132	118	112	106	106	100	95	95	90	85	85	80	75	75	71	67	67	63	60								
GS-52	500..700	SS							28	22	18	25	20	16	20	16	12,5	16	12,5	10	12,5	10	8	11	9	7	9	7	5,6		
		P 10	106	100	95	95	90	85	85	80	75	75	71	67	67	63	60	60	56	53	53	50	47,5								
GS-15	HB.. 2000	SS							45	40	31,5	31,5	28	22	22	20	16	18	16	12,5	12,5	11	9	11	10	8	9	8	6,3		
		K20	125	118	112	112	106	106	100	95	95	90	85	85	80	75	75	71	67	67	63	60									
GS-25	2000..2500	SS							28	25	20	20	18	14	14	12,5	10	11	10	8	9	8	6,3	7,5	6,7	5,3	6	5,3	4,25		
		K10	95	90	85	85	80	75	75	71	67	67	63	60	56	53	53	50	47,5	47,5	45	42,5	42,5	40	37,5						
GTS-35 GTW-40	K10/P10	SS							37,5	33,5	33,5	28	26,5	25	22	21	20	18	17	16	12,5	12	11	11	10	10	9	8,5	8		
		K10/P10	95	90	85	85	80	75	75	71	67	67	63	60	56	53	53	50	47,5	47,5	45	42,5	42,5	40	37,5						
Tvrzení litina	RC420..570	K10	19	18	17	17	16	15	15	14	13,2	13,2	12,5	11,8	11,8	11,2	10,6	10,6	10	9,5	9	8,5	8	8	7,5	7,1					
Slévárenský bronz D N 1705		SS							53	50	47,5	47,5	45	42,5	42,5	40	37,5	37,5	35,5	33,5	31,5	30	28	28	26,5	25	25	23,6	22,4		
		K 20	315	300	280	280	265	250	250	236	224	224	212	200	200	190	180	180	170	160	160	150	140	140	132	125					
Červený kov D N 1705		SS							75	71	67	63	60	56	50	47,5	45	40	37,5	35,5	31,5	30	28	28	26,5	25	25	23,6	22,4		
		K 20	425	400	375	400	375	355	355	335	315	300	300	280	265	265	250	236	236	224	212										
Mosaz D N 1709	800..1200	SS							112	106	100	90	85	80	67	63	60	50	47,5	45	37,5	33,5	26,5	25	23,6						
Al-litina D N 1725	300..420	SS	125	118	112	100	95	85	75	71	67	56	53	50	42,5	40	37,5	31,5	30	28	25	23,6	22,4								
		K 20	250	236	224	224	212	200	200	190	180	180	170	160	160	150	140	140	132	125	118	112	112	106	100	95	90				
Mg-legovaná D N 1729	K 20	SS	850	800	750	800	750	710	750	710	670	670	630	600	560	560	530	530	500	500	530	500	475								
		K 20	1600	1500	1400	1320	1250	1180	1120	1120	1060	1000	950	900	850	800	800	750	710	710	670	630	600	560							

- Zapsané hodnoty platí pro hloubky záběru do 2,24 mm. Od 2,24 mm do 7,1 mm se hodnoty musí snížit o 1 stupeň řady R 10 přibližně o 20 %. Od 7,1 mm do 22,4 mm se hodnoty musí snížit o 1 stupeň řady R 5 přibližně o 40 %.
- Hodnoty \dot{V}_c se musí při orovnávání, rzi na odlitku nebo u zadrobenin snížit o 30...50 %.
- Trvanlivost τ pro tvrdokov P10, K10, K20 = 240 min; pro rychlořeznou ocel HSS = 60 min.

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

6 Údržba

V této kapitole naleznete důležité informace týkající se:

- kontroly,
- údržby a
- opravy soustruhu.

POZOR!

Řádně prováděná, pravidelná údržba je základním předpokladem pro:

- bezpečnost provozu,
- bezporuchový provoz,
- dlouhou životnost stroje a
- kvalitu vyráběných výrobků.



Také zařízení od jiných výrobců musí být v optimálním stavu.

6.1 Bezpečnost

VAROVÁNÍ!

K následkům nesprávné údržby a opravy patří:

- velmi vážná zranění osob pracujících na soustruhu,
- poškození soustruhu.



Údržbu a opravy stroje mohou provádět pouze kvalifikovaní zaměstnanci.

Elektrické díly stroje a provozní prostředky: práce smí provádět pouze elektrikář nebo se tyto smí provádět pod vedením a dohledem elektrikáře.

VAROVÁNÍ!

Nestoupejte na stroj.



6.1.1 Příprava

VAROVÁNÍ!

Údržbové práce na stroji provádějte pouze tehdy, když je hlavní vypínač vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí.



☞ „Vypnutí a zajištění stroje“ na straně 19

Připevněte na stroj výstražný štítek.



6.1.2 Opětovné uvedení do provozu

Před opětovným uvedením stroje do provozu proveděte bezpečnostní kontrolu.

☞ „Elektrické díly“ na straně 20

☞ „Bezpečnostní kontroly“ na straně 18



VAROVÁNÍ!

Před zapnutím stroje se přesvědčte, že nehrozí žádné nebezpečí osobám a že stroj není nijak poškozený.



6.1.3 Čistění


POZOR!

Pro odstranění třísek použijte hák na třísky a ochranné rukavice.



6.2 Kontrola a údržba




Druh a rozsah opotřebení závisí do značné míry na individuálním použití a provozních podmínkách. Z toho důvodu platí všechny intervaly pouze pro schválené podmínky použití stroje.


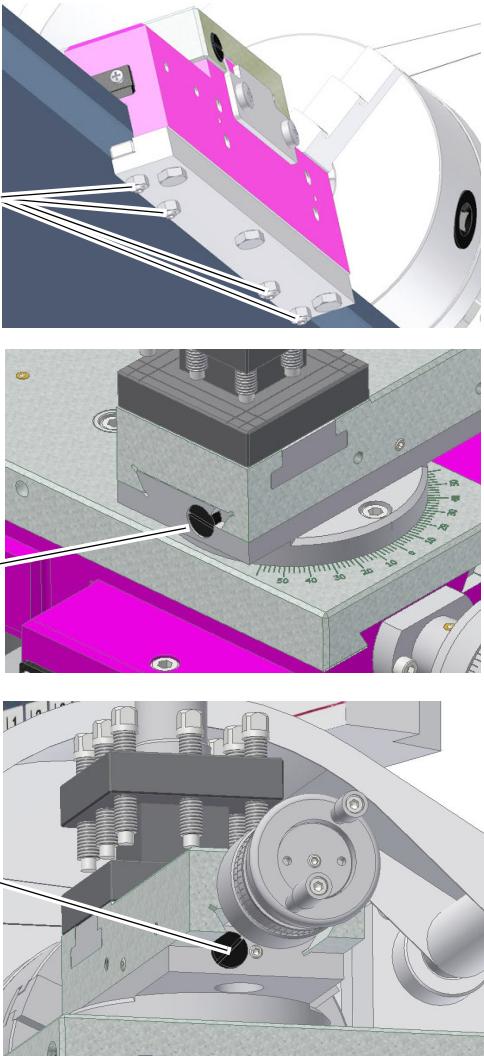
Interval	Kde?	Co?	Jak?
Začátek práce, po každé údržbě či opravě	Soustruh		☞ „Bezpečnostní kontroly“ na straně 18
	Soustruh	Mazání	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Promazejte všechny vodící dráhy. ➔ Lehce namažte výměnná kola lithiovým tukem. ☞ „Výměna, změna polohy výměnných kol“ na straně 49
	Upínací čepy Camlock Upínání vřetene	Kontrola upevnění	☞ „Montáž unašeče obrobku“ na straně 43
Podle potřeby	Vodicí dráhy	Seřízení	<p>Vúli ve vodicích drahách lze vymezit seřízením klínových lišť.</p> <p>➔ Otáčejte seřizovacím šroubem příslušné klínové lišty ve směru hodinových ručiček. Utahováním seřizovacího šroubu posunete klínovou lištu směrem dozadu a snížíte tak vúli ve vedení.</p> 

Obr. 6-1: Seřizovací šrouby vodicích drah

OPTIMUM



MASCHINEN - GERMANY

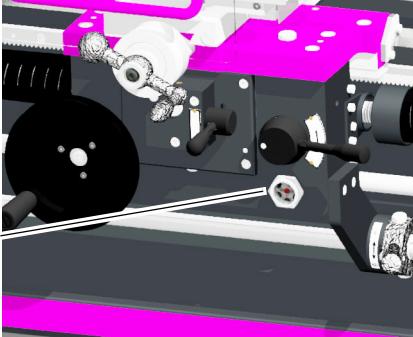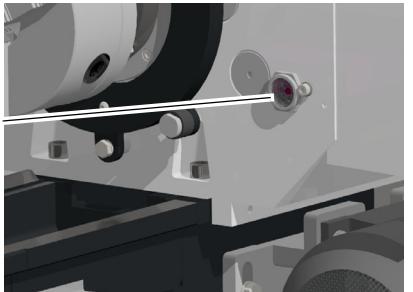
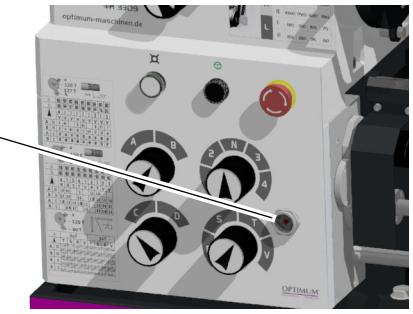
Interval	Kde?	Co?	Jak?
Začátek práce, po každé údržbě či opravě	Posuvová skříň / suportová skříň / vřeteník	Optická kontrola	<p>→ Přes průzor zkontrolujte stav oleje v:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ posuvové skříni, ○ suportové skříni, ○ vřeteníku. <p>→ Hladina oleje musí dosahovat alespoň do středu olejoznaku. „Provozní kapaliny“ na straně 23.</p>  <p>Olejoznak suportové skříně</p>  <p>Olejoznak vřeteníku</p>  <p>Olejoznak posuvové skříně</p> <p>Obr. 6-2: Olejoznaky</p>

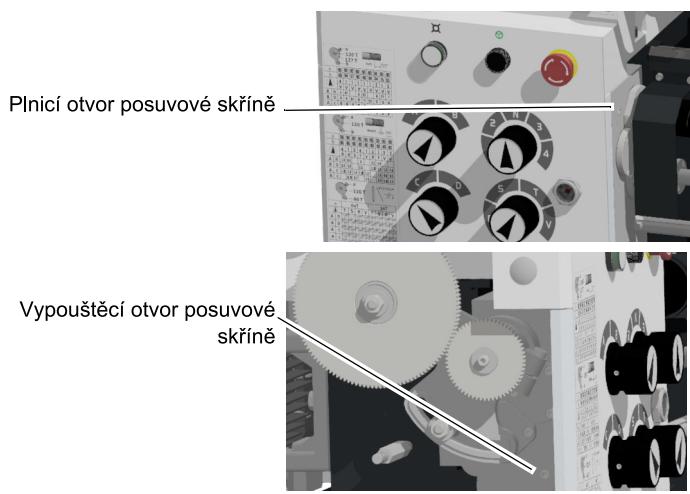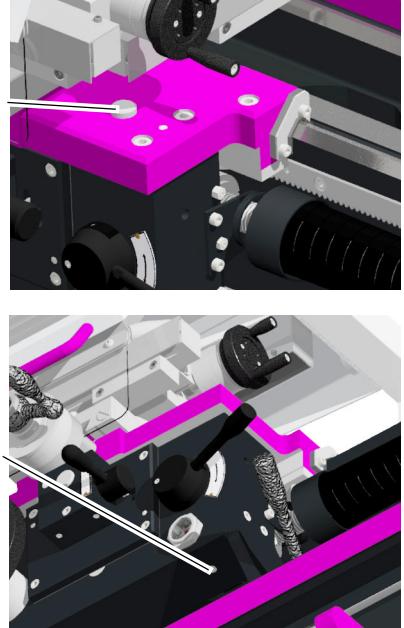Interval	Kde?	Co?	Jak?
Poprvé po 200 provozních hodinách, poté 1x ročně	Posuvová skříň	Výměna oleje	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Při výměně oleje použijte vhodnou sběrnou nádobu s dostatečným objemem. ➔ Vyšroubujte vypouštěcí šroub. ➔ Vyšroubujte plnicí šroub. ➔ Po vypuštění veškerého oleje opět vypouštěcí šroub zašroubujte. ➔ Doplňte nový olej tak, aby jeho hladina dosahovala nejméně do poloviny olejoznaku.  „Provozní kapaliny“ na straně 23  <p>Plnicí otvor posuvové skříně Vypouštěcí otvor posuvové skříně</p> <p>straně 23</p> <p>Obr. 6-3: Otvory na posuvové skříně</p>
	Suportová skříň	Výměna oleje	 <p>Plnicí otvor suportové skříně Vypouštěcí otvor suportové skříně</p> <p>Obr. 6-4: Otvory na suportové skříně</p>

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

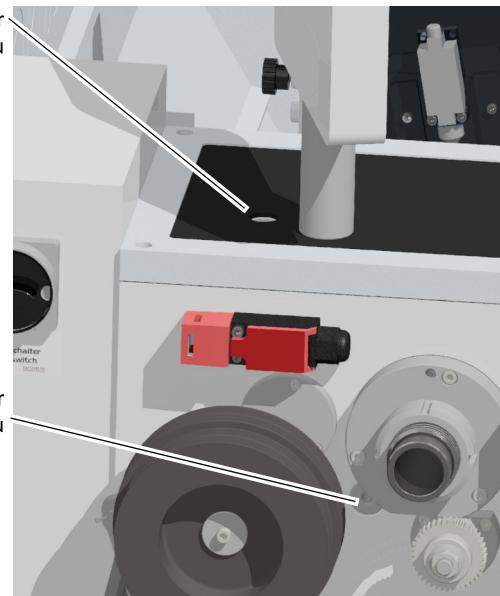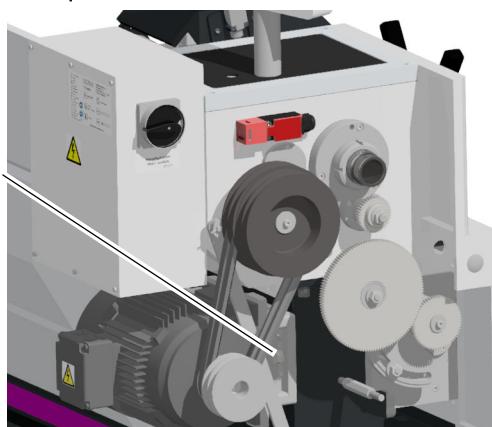Interval	Kde?	Co?	Jak?
Poprvé po 200 provozních hodinách, poté 1x ročně		Výměna oleje	 <p>Obr. 6-5: Otvory na vřeteníku</p>
Podle potřeby	Vřeteník	Výměna sady klínových řemenů: <ul style="list-style-type: none"> → Odmontujte ochranný kryt výmenných kol. → Povolte zajišťovací šroub desky motoru. → Zvedněte desku motoru nahoru a povolte tak klínové řemeny. → Vyměňte celou sadu klínových řemenů. → Zajišťovací šrouby dotáhněte tak, aby bylo možné každý klínový řemen palcem prohnout asi o 5 mm.  <p>Obr. 6-6: Seřízení klínových řemenů</p> <p>Podle potřeby dotáhněte sadu klínových řemenů.</p> <p>POZOR!</p> <p>Nikdy nevyměňujte jednotlivé klínové řemeny, vždy vyměňte celou sadu.</p>	

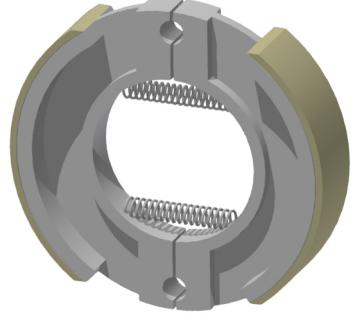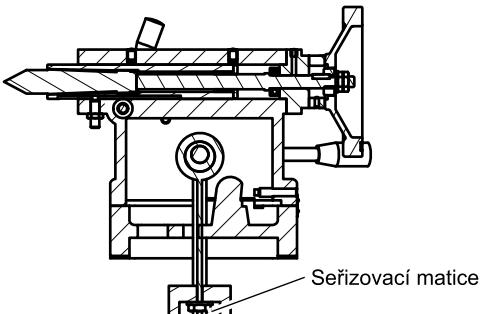Interval	Kde?	Co?	Jak?
Podle potřeby	Kontrola brzdy vřetene		<p>→ V případě potřeby vyměňte čelisti brzdy. V případě opotřebení brzdového bubnu vyměňte celou horní řemenici.</p>  <p>Obr. 6-7: Čelisti brzdy vřetene Doba brzdění bez sklíčidla a obrobku z nejvyšších otáček činí cca 2 sekundy.</p>
1 x týdně	Sklíčidlo	Mazání	 „Čistění a mazání sklíčidla“ na straně 64
Podle potřeby	Koník	Dotažení	<p>→ Pokud je koník povolený. Pomocí seřizovací matice zkraťte upínací dráhu koníku.</p>  <p>Seřizovací matice</p>
1 x týdně	Suportová skřín	Mazání	<p>→ Namažte všechny maznice strojním olejem.</p>
1 x týdně	Podélný suport / příčný suport / nožový suport / vodicí šroub / tažný šroub / koník	Mazání	<p>→ Namažte všechny maznice strojním olejem.</p>
Dle zkušeností provozovatele Dle DGUV (BGV A3)	Elektrické díly	Kontrola elektrických dílů	 „Povinnosti provozovatele“ na straně 13  „Elektrické díly“ na straně 20

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Interval	Kde?	Co?	Jak?
Každé 3 roky		Životnost mikrospínače páky směru otáčení je závislá na provozních podmínkách stroje. Výměna mikrospínače může zajistit delší bezporuchový provoz stroje.	Oprávněný pracovník zákaznického servisu ☞ „Oprávněný pracovník zákaznického servisu“ na straně 64

6.3 Díly podléhající opotřebení

Sada klínových řemenů
Průzorové okno z polykarbonátu
Mikrospínač páky směru otáčení
Stěrky na vodicích drahách
Celisti brzdy vřetene

6.4 Čistění a mazání sklíčidla

POZOR!

Pro odstranění prachu a cizích částic ze sklíčidla nepoužívejte stlačený vzduch.

Chladicí kapalina stříká na sklíčidlo a omývá mazivo z jeho čelistí. Pro dosažení dlouhodobé přesnosti sklíčidla je třeba jej pravidelně mazat. Nedostatečné mazání vede k jeho nesprávné funkci, snížení upínací síly a přesnosti, a v důsledku k nadměrnému opotřebení sklíčidla a jeho zadření.

Dle typu sklíčidla, čelistí a provozního stavu může dojít ke snížení upínací síly sklíčidla až o 50 %.

Nedostatečně upnutý obrobek může během obrábění vypadnout ze sklíčidla.

Řádně proto sklíčidlo promazávejte. Používané sklíčidlo je třeba alespoň jednou týdně namazat. Použité mazivo musí být kvalitní a vhodné pro sklíčidlo. Mazivo musí vydržet na dosedacích plochách i působení chladicí kapaliny a jiných chemikálií.

Existuje mnoho různých druhů sklíčidel, které vyžadují rozdílné způsoby mazání. Dodržujte proto příslušné pokyny výrobce sklíčidla.



6.5 Opravy

6.5.1 Oprávněný pracovník zákaznického servisu

Vyžadujte pro všechny opravy autorizované servisní techniky nebo přímo servis firmy První hanácká BOW, spol. s r.o. – bližší informace na www.bow.cz/servis. Pro všechny opravy vyžadujte oprávněný zákaznický servis.

Jestliže opravu provádí Váš kvalifikovaný personál, tak se musí dodržovat tento návod k obsluze. Nepřejímáme zodpovědnost a záruku za škody, které vzniknou důsledkem nedodržení tohoto návodu k obsluze.

Pro opravy používejte:

- pouze bezvadné a vhodné nářadí,
- jen originální náhradní díly nebo díly, které byly výrobcem výslovně schváleny.

Mazivo	Viskozita DIN 51519 mm ² /s (cSt)	Označení dle DIN 51502						
Převodový olej	VG 680	CLP 680	-	Aral Degol BG 680	BP Energol GR-XP 680	SPARTAN EP 680	Mobilgear 636	Shell Omala 680
	VG 460	CLP 460	Paramo CLP 460	Aral Degol BG 460	BP Energol GR-XP 460	SPARTAN EP 460	Mobilgear 634	Shell Omala 460
	VG 320	CLP 320	Paramo CLP 320	Aral Degol BG 320	BP Energol GR-XP 320	SPARTAN EP 320	Mobilgear 632	Shell Omala 320
	VG 220	CLP 220	Paramo CLP 220	Aral Degol BG 220	BP Energol GR-XP 220	SPARTAN EP 220	Mobilgear 630	Shell Omala 220
	VG 150	CLP 150	Paramo CLP 150	Aral Degol BG 150	BP Energol GR-XP 150	SPARTAN EP 150	Mobilgear 629	Shell Omala 150
	VG 100	CLP 100	Paramo CLP 100	Aral Degol BG 100	BP Energol GR-XP 100	SPARTAN EP 100	Mobilgear 627	Shell Omala 100
	VG 68	CLP 68	-	Aral Degol BG 68	BP Energol GR-XP 68	SPARTAN EP 68	Mobilgear 626	Shell Omala 68
	VG 46	CLP 46	-	Aral Degol BG 46	BP Bartran 46	NUTO H 46 (HLP 46)	Mobil DTE 25	Shell Tellus S 46
	VG 32		-	Aral Degol BG 32	BP Bartran 32	NUTO H 32 (HLP 32)	Mobil DTE 24	Shell Tellus S 32
Převodový tuk		G 00 H-20	Mogul A00	Aral FDP 00 (Na-versieift) Aralub MFL 00 (Li-versieift)	BP Energrease PR-EP 00	FIBRAX EP 370 (Na-versieift)	Mobilux EP 004	Shell Alvalnia GL 00 (Li-versieift)
Voděodolné mazivo pro namáhaná valivá ložiska			Mogul LV 1/LV 2				Mobilux EP 0	
Tuk pro valivá ložiska		K 3 K-20 (Li-versieift)	Mogul LA 2	Aralub HL 3	BP Energrease LS 3	BEACON 3	Mobilux 3	Shell Alvalnia R 3 Alvalnia G 3
Olej pro kluzná vedení	VG 68	CGLP 68	Paramo KV 68	Aral Deganit BWX 68	BP Maccurat D68	ESSO Febis K68	Mobil Vactra Oil No.2	Shell Tonna S2 M 68

7 Poruchy

Porucha	Příčina / možné důsledky	Řešení
Stroj nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none"> Mikrospínač brzdy vřetene vypíná stroj. Mikrospínač ochranného krytu sklíčidla vypíná stroj. Mikrospínač ochranného krytu vřeteníku vypíná stroj. Nouzový vypínač je aktivovaný. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte mikrospínač brzdy vřetene. Zkontrolujte mikrospínač ochranného krytu sklíčidla. Zkontroluje mikrospínač ochranného krytu vřeteníku. Odbloujte nouzový vypínač.
Provozní kontrolka nesvítí.	<ul style="list-style-type: none"> Řídící transformátor je vadný. Provozní kontrolka je vadná. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte transformátor. Vyměňte provozní kontrolku.
Pracovní lampa nesvítí.	<ul style="list-style-type: none"> Řídící transformátor je vadný. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte transformátor.
Motor hučí.	<ul style="list-style-type: none"> Vadné pojistky. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte pojistky.
Povrch obrobku je příliš hrubý.	<ul style="list-style-type: none"> Soustružnický nůž je tupý. Soustružnický nůž pruží. Příliš rychlý posuv. Příliš malý poloměr břitové destičky. 	<ul style="list-style-type: none"> Nabruste soustružnický nůž. Upněte soustružnický nůž na kratší vzdálenost. Zpomalte posuv. Zvětšete poloměr břitové destičky.
Klínový řemen prokluzuje.	<ul style="list-style-type: none"> Klínový řemen je vadný nebo opotřebovaný. Klínový řemen není dostatečně napnutý. 	 „Kontrola, napnutí klínových řemenu“ na straně 62
Otáčky značně kolísají.	<ul style="list-style-type: none"> Klínový řemen je vadný nebo opotřebovaný. Klínový řemen není dostatečně napnutý. 	 „Kontrola, napnutí klínových řemenu“ na straně 62
Obrobek je kuželovitý.	<ul style="list-style-type: none"> Hroty nejsou v ose (koník je přesazený). Nožový suport není přesně usazený (při soustružení s nožovým suporem). 	<ul style="list-style-type: none"> Vyrovnejte koník do osy. Nožový suport přesně vyrovnejte.
Soustruh hlučí.	<ul style="list-style-type: none"> Příliš rychlý posuv. Hlavní ložiska mají vůli. 	<ul style="list-style-type: none"> Zpomalte posuv. Nechejte seřídit hlavní ložiska.
Středicí hrot je při chodu horký.	Obrobek se vyhnul.	<ul style="list-style-type: none"> Uvolněte hrot koníku.
Soustružnický nůž má krátkou životnost.	<ul style="list-style-type: none"> Příliš vysoká řezná rychlosť. Příliš rychlý posuv. Nedostatečné chlazení. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvolte nižší řeznou rychlosť. Zvolte pomalejší posuv (tolerance nepřesahující 0,5 mm). Zvyšte příslun chladicí kapaliny.
Příliš velké opotřebení hřbetu nože.	<ul style="list-style-type: none"> Úhel hřbetu je příliš malý (nástroj „tlačí“). Hrot nože není nastavený na výšku hrotu. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvolte větší úhel hřbetu. Upravte výškové nastavení nože.
Břít se vylamuje.	<ul style="list-style-type: none"> Úhel břitu je příliš malý (nadmerné zahřívání). Trhliny od broušení v důsledku špatného chlazení. Přílišná vůle v uložení vřetene (dochází k vibracím). 	<ul style="list-style-type: none"> Zvolte větší úhel břitu. Zajistěte rovnoměrné chlazení. Nechejte nastavit vůli v uložení vřetene.
Soustružený závit je špatný.	<ul style="list-style-type: none"> Závitový nůž je špatně upnutý nebo špatně zabroušený. Špatné stoupání závitu. Špatný průměr. 	<ul style="list-style-type: none"> Soustružnický nůž nastavte do středu, úhel správně zabruste. Použijte soustružnický nůž 60° pro metrické závity, 55° pro palcové závity. Nastavte správné stoupání závitu. Obrobek předběžně osoustružte na přesný průměr.

8 Příloha

8.1 Autorská práva

Tato dokumentace je autorským právem chráněna. Z ní vyplývající práva, zejména právo překladu, dotisku, odejmutí obrázků, rádiového vysílání, reprodukce fotomechanickou nebo podobnou cestou a uložení v zařízeních na zpracování dat zůstávají vyhrazena, a to i při použití v částečném rozsahu.

Technické změny jsou vyhrazeny.

8.2 Terminologie

Pojem	Vysvětlení
Vřeteník	Skříň pro uložení posuvové převodovky a řemenic.
Matice šroubu	Dělená matice, která zapadá do vřetene vodicího šroubu
Sklíčidlo	Upínací nástroj k upnutí obrobku.
Vrtací sklíčidlo	Úchyt pro vrták.
Podélný suport	Suport na vodicí dráze lože stroje v podélném směru osy nástroje.
Příčný suport	Suport na vodicí dráze lože stroje v příčném směru osy nástroje
Nožový suport	Otočný suport na příčném suportu
Kuželový trn	Kužel vrtáku, sklíčidla vrtáku, středícího hrotu.
Nástroj	Soustružnický nůž, vrták atd.
Obrobek	Obráběná součást, opracovávaná součást.
Koník	Posuvná podpěra k soustružení.
Luneta	Pohyblivá nebo pevná podpěra při soustružení dlouhých obrobků.
Unášecí srdce	Zařízení, upínací pomůcka k unášení soustružených součástí mezi hroty.

8.3 Informace o změnách návodu k obsluze

Kapitola	Informace	Číslo nové verze
2+4	Otáčky vřetene TH 3309 V	1.0.1

8.4 Skladování

POZOR!


Nevhodné skladování může poškodit nebo zničit elektrické a mechanické díly.

Zabalené nebo rozbalené díly skladujte pouze za povolených podmínek okolního prostředí.



Dodržujte pokyny a informace umístěné na přepravním obalu:

- Křehké zboží
(produkt vyžaduje opatrné zacházení)
- Chraňte před vlhkostí
„Provozní podmínky“ na straně 23
- Předepsaná skladovací poloha
(označení stropu - směr nahoru)
- Maximální skladovací výška
Příklad: na první krabici nesmí být skladována další.

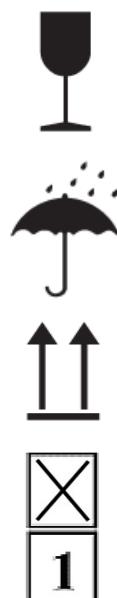

V případě, že musí být stroj nebo jeho díly skladovány déle než tři měsíce v jiných než ideálních podmínkách, se informujte u svého prodejce.

8.5 Demontáž

INFORMACE

Postarejte se prosím o to, aby všechny části stroje byly zlikvidovány pouze povoleným způsobem.



Neopomeňte, že elektrické komponenty obsahují mnoho recyklovatelných, jakož i prostředí škodících látek. Zlikvidujte tyto části odděleně a odborně. V případě pochybností se obraťte prosím na komunální správu likvidace odpadů. Pro zpracování odpadu se případně poraďte s odborným podnikem pro zpracování odpadu.

Prosím zpracujte odpady odborně, dle platných předpisů.

Stroj obsahuje elektrické a elektronické komponenty a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Podle směrnice EU 2002/96 o elektrických a elektronických přístrojích, musí být shromažďovány odděleně opotřebované elektrické náradí a elektrické stroje, aby mohlo dojít k jejich recyklaci.

Jako provozovatelé stroje byste měli mít informace o autorizovaném sběrném systému, který je pro Vás platný.

Zpracujte prosím odborně baterie a akumulátory. Vyhazujte jen vybité akumulátory do sběrných míst.

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

8.5.1 Vyjmutí z provozu

POZOR!

Vyřazené stroje se musí ihned ustavit odborně mimo provoz, aby se vyhnulo pozdějším možným zneužitím a škodám na životním prostředí či osobách.



- Demontujte případně stroj do ovladatelných a zužitkovatelných částí.
- Zlikvidujte provozní látky a části stroje.

8.5.2 Demontáž

- Vytáhněte zástrčku z elektrické sítě nebo protiněnte napájecí kabel.

8.5.3 Demontáž

- Vypustěte olej:
 - z vřeteníku, vypouštěcí otvor „Vřeteník“ na straně 62
 - z posuvové skříně, vypouštěcí otvor „Posuvová skříň“ na straně 61
 - ze suportové skříně, vypouštěcí otvor „Suportová skříň“ na straně 61
- Demontujte hnací motor.

8.5.4 Zabalení a odeslání

- Postavte stroj na 2 palety, abyste jej mohli odeslat k likvidaci.
 - „Přeprava“ na straně 26
- Sešroubujte stroj přes otvory v podstavci s paletou.
- Demontujte stěnu ostříku.

8.6 Likvidace obalu stroje

Všechny použitelné materiály pro balení stroje jsou recyklovatelné a musí proto dojít k jejich hmotné recyklaci.

Dřevo může být znova zpracováno nebo zlikvidováno.

Kartonové části mohou být rozdrveny a odevzdány do sběru papíru.

Folie jsou z polyetylenu (PE) a polštářové dílce z polystyrenu (EPS). Tyto látky lze po zpracování opět použít, pokud je předáte do určené sběrny či podniku zpracovávajícího odpad.

Čistý obalový materiál předejte k recyklaci, aby došlo k jeho opětovnému použití.

8.7 Likvidace mazacích a chladicích kapalin

POZOR!

Ujistěte se prosím, že likvidujete maziva a chladicí kapaliny ohleduplně vůči životnímu prostředí. Dodržujte pokyny svého komunálního shromaždiště.



INFORMACE

Použité chladicí kapaliny a oleje spolu nemíchejte, neboť pouze nesmíchané použité oleje jsou recyklovatelné bez předčištění.

Pokyny pro likvidaci udává výrobce daného maziva či chladicí kapaliny. Obrátěte se proto na konkrétní údaje výrobku.



8.8 Likvidace odpadu přes sběrnu odpadů

Likvidace odpadu použitých elektrických a elektronických strojů (tentoty symbol se uplatňuje v zemích EU a dalších evropských zemích)



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu poukazuje na to, že tento výrobek nelze likvidovat jako komunální odpad, ale je třeba ho recyklovat příslušnou sběrnou elektrických a elektronických přístrojů. Likvidace Správným zacházením se strojem chráníte přírodu a zdraví všech. Recyklace pomáhá snížit spotřebu surovin. Informace

8.9 RoHS, 2002/95/ES

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu udává, že tento výrobek odpovídá evropské směrnicí 2002/95/ES.



8.10 Sledování výrobku

Jsme povinni sledovat naše výrobky i po jejich dodání.

Prosím sdělte nám vše, co nás zajímá o:

- změně nastavovacích údajů,
- zkušenostech se strojem, které mohou být důležité pro jiné uživatele,
- opakujících se poruchách.

ES - Prohlášení o shodě

Dle strojní směrnice 2006/42/ES Příloha II 1.A



Výrobce: Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

tímto prohlašuje, že následující výrobek

Typ stroje: Soustruh

Označení stroje: TH 3309
TH 3309 D

Sériové číslo: _____

Rok výroby: 20____

Odpovídá všem příslušným ustanovením výše uvedené směrnice, stejně jako dalším (níže uvedeným) směrnicím a normám v době vystavení tohoto prohlášení.

Byly použity následující EU směrnice:

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU

Byly dodrženy ochranné cíle směrnice 2006/42/ES.

Byly použity následující harmonizované normy:

EN ISO 23125:2015 Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy

EN ISO 13849 Bezpečnost strojů - Bezpečnostní části ovládacích systémů

EN 60204-1/AC:2010-02 Bezpečnost strojů - Elektrická zařízení strojů, část 1: Všeobecné požadavky

EN ISO 12100:2010 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

Odpovědná osoba: Kilian Stürmer, Tel.: +49 (0) 951 96555 - 800

Adresa: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

Kilian Stürmer
(Obchodní ředitel)

Hallstadt, 31.8.2015



8.11 ES - Prohlášení o shodě

Dle strojní směrnice 2006/42/ES Příloha II 1.A

Výrobce:

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

tímto prohlašuje, že následující výrobek

Typ stroje: Soustruh s frekvenčním měničem

Označení stroje: TH 3309 V

Sériové číslo: _____

Rok výroby: 20____

Odpovídá všem příslušným ustanovením výše uvedené směrnice, stejně jako dalším (níže uvedeným) směrnicím a normám v době vystavení tohoto prohlášení.

Byly použity následující EU směrnice:

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU

Byly dodrženy ochranné cíle směrnice 2006/42/ES.

Byly použity následující harmonizované normy:

EN ISO 23125:2015 Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy

EN ISO 13849 - Bezpečnost strojů - Bezpečnostní části ovládacích systémů

EN 60204-1/AC:2010-02 - Bezpečnost strojů - Elektrická zařízení strojů, část 1: Všeobecné požadavky

EN ISO 14119 Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

EN 55011 2009/A1:2010 Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

EN ISO 12100:2010 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

Odpovědná osoba: Kilian Stürmer, Tel.: +49 (0) 951 96555 - 800

Adresa: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D - 96103 Hallstadt

Kilian Stürmer
(Obchodní ředitel)

Hallstadt, 31.8.2015

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Index

- A
 - Autorská práva 68
- C
 - Čelní soustružení a zapichování 51
 - Chladicí kapalina 53
- E
 - Elektrické díly 20
 - ES - Prohlášení o shodě 72
 - TH 3309 V 73
- H
 - Hlášení nehody 20
 - Hlavní vypínač 15
- I
 - Intervaly kontrol 21
- K
 - Koník 50
 - Kontrola 58
 - Kontrola funkcí 32
 - Kontrola, napnutí klínových řemenů 62
 - Krovovac 36
 - Kvalifikace personálu
 - Bezpečnost 12
- L
 - Likvidace 70
- M
 - Mazání 30
 - Mechanické údržbové práce 20
 - Montáž lunet 44
 - Montáž sklíčidla 43
- N
 - Nesprávné použití 11
 - No 39
 - Nouzový vypínač 15
 - O
 - Ochranný kryt 16
 - ochranný kryt
 - sklíčidlo 16
 - Ochranný kryt sklíčidla 16
 - Ochranný kryt vřeteníku 16
 - Odblokování nouzového vypínače 36
 - Opětovné připravení stroje k provozu 36
 - Osobní ochranné pomůcky 18
 - P
 - Podélné soustružení 51
 - Použití zvedacích zařízení 20
 - Povinnosti
 - Obsluha stroje 13
 - Provozovatel 13
 - Požadavky na místo ustavení 29
 - Přeprava 26
 - Přeprava pomocí vysokozdvížného vozíku 27
 - Příčné přestavení koníku 50
 - Prohlášení o shodě 72
 - R
 - Řezání závitů 53
 - Rozsah dodávky 26
 - S
 - Schnittgeschwindigkeiten 56
 - Soustru 52
 - Soustružení mezi hroty 52
 - T
 - Tabelle Schnittgeschwindigkeiten 56
 - Tabulka otáček TH 3309 36
 - Tabulka výmenných kol 48
 - U
 - Uchycení 46
 - Údržba 58
 - Upínání vřetene 40
 - Upnutí nástroje 39
 - V
 - Výpadek proudu 36
 - Z
 - Zahřátí stroje 32
 - Zákazové, příkazové a varovné štítky 17
 - Zved 28

9 Náhradní díly

- OPTIturn®
TH 3309
- OPTIturn®
TH 3309V

Objednací číslo 3402030
3402040

Objednací číslo 3402045



9.1 Objednání náhradních dílů

Uveďte prosím následující údaje:

- Sériové číslo
- Označení stroje
- Datum výroby
- Objednací číslo

Objednací číslo se nachází v seznamu náhradních dílů. Sériové číslo se nachází na typovém štítku.

9.2 Elektrické náhradní díly


9.3 Schéma zapojení

Schéma zapojení a seznam náhradních elektrických dílů jsou umístěny u elektrozavazadlo.


OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

9.4 Vřeteník 1 z 6

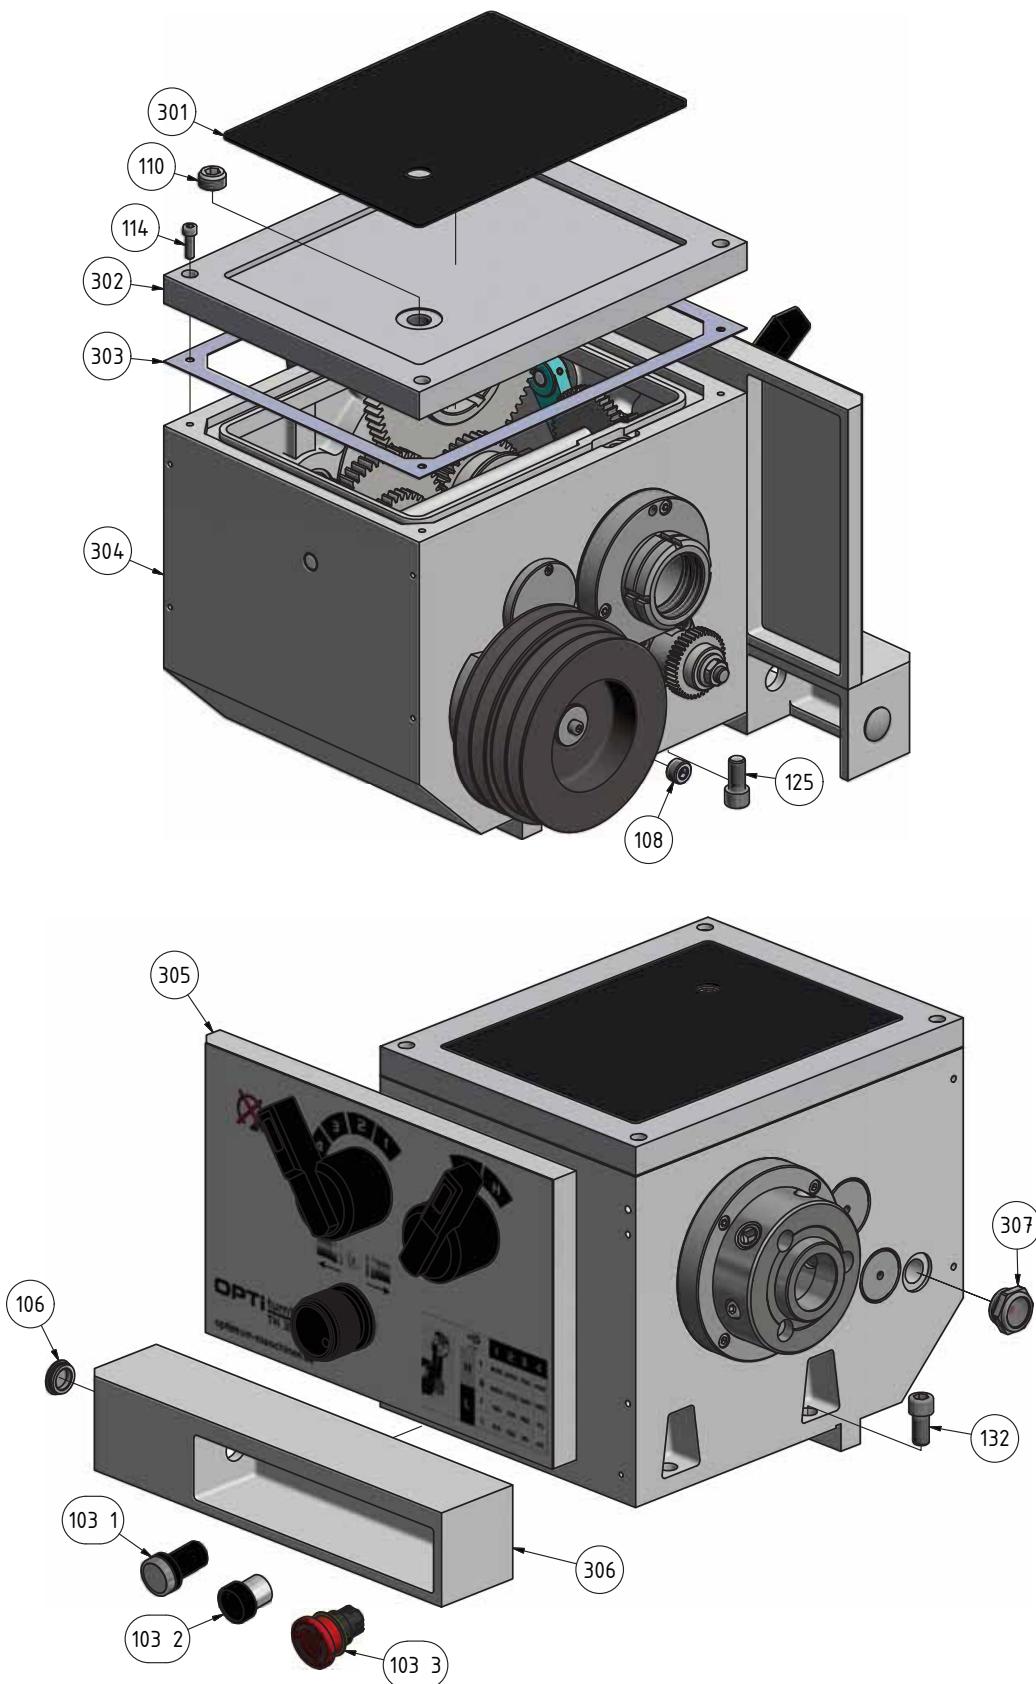

9-1: Vřeteník 1 z 6

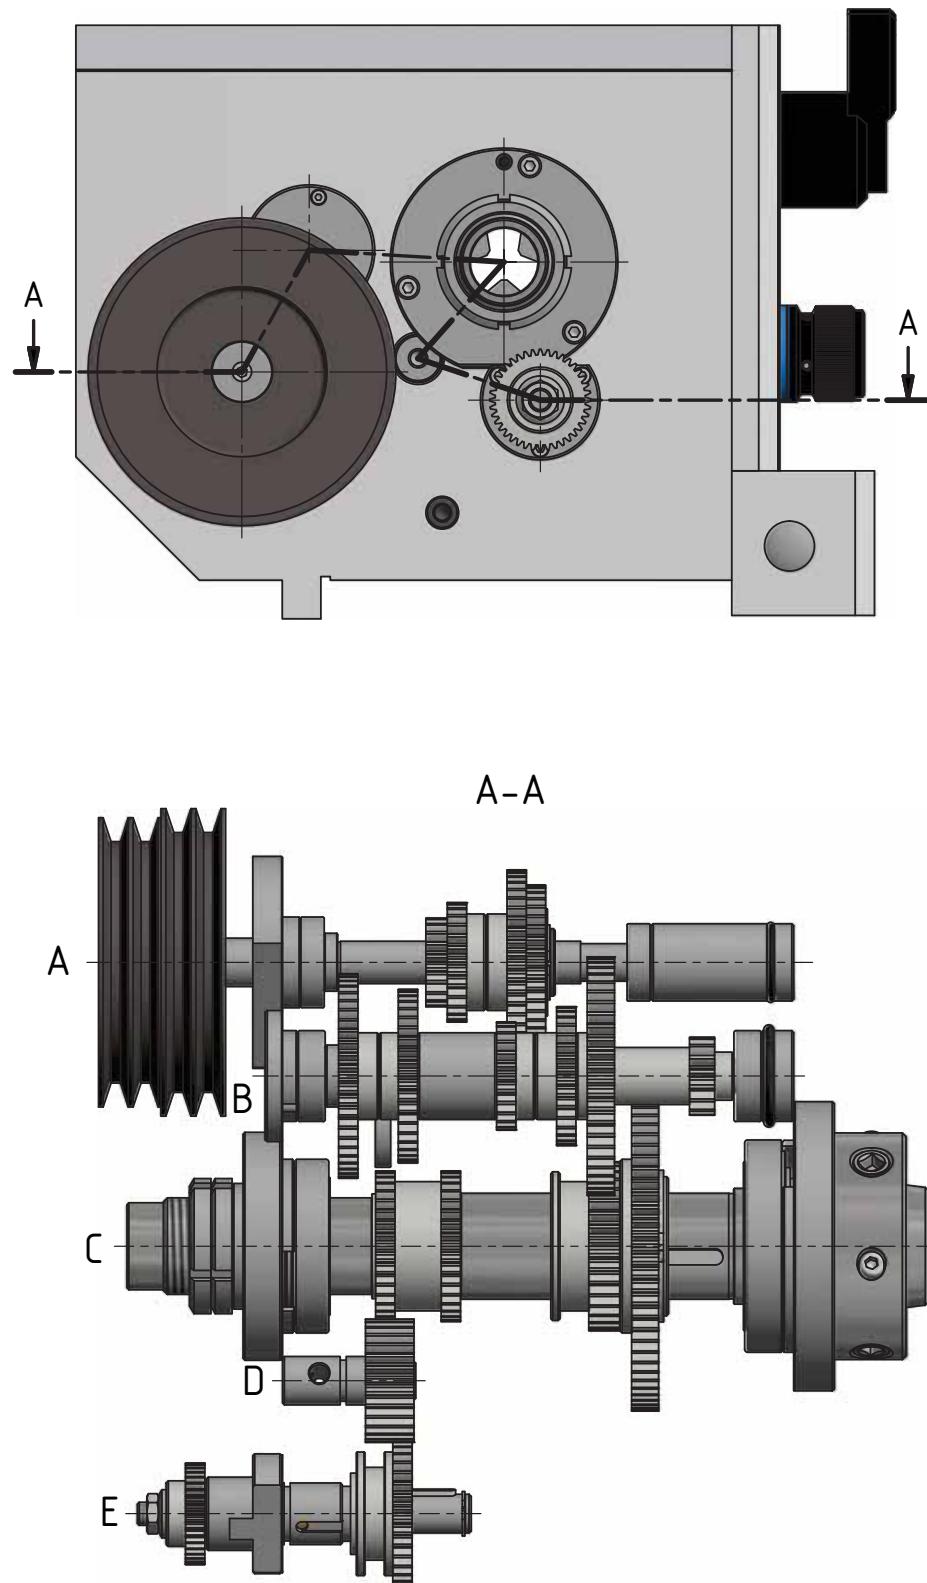
9.5 Vřeteník 2 z 6


9-2: Vřeteník 2 z 6

OPTIMUM


MASCHINEN - GERMANY

9.6 Vřeteník 3 z 6

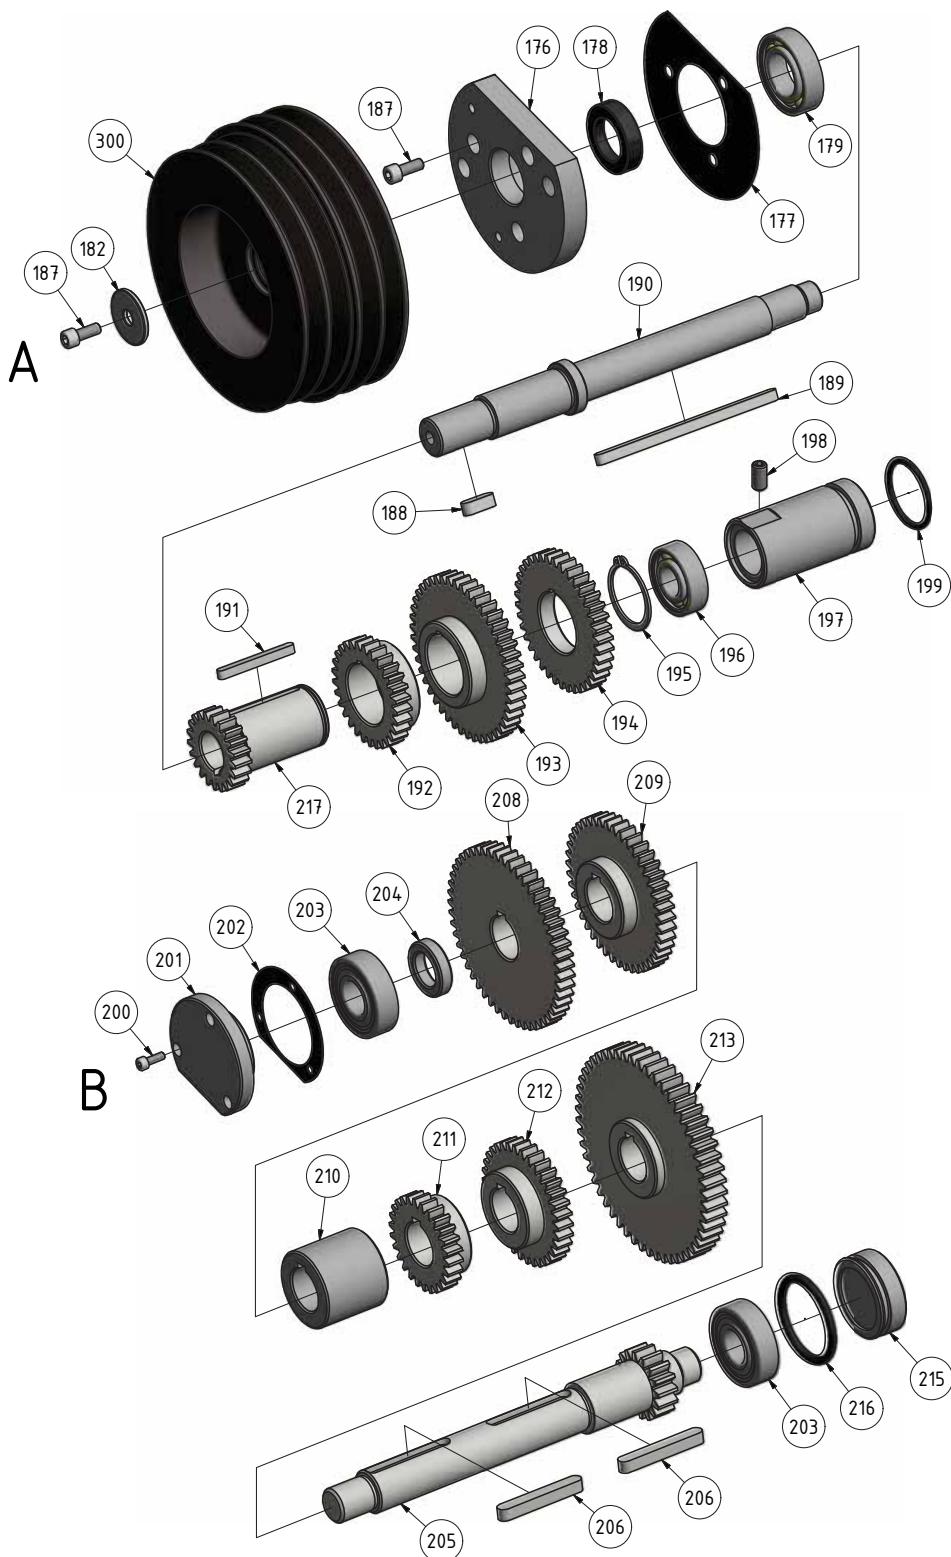

9-3: Vřeteník 3 z 6

9.7 Vřeteník 4 z 6

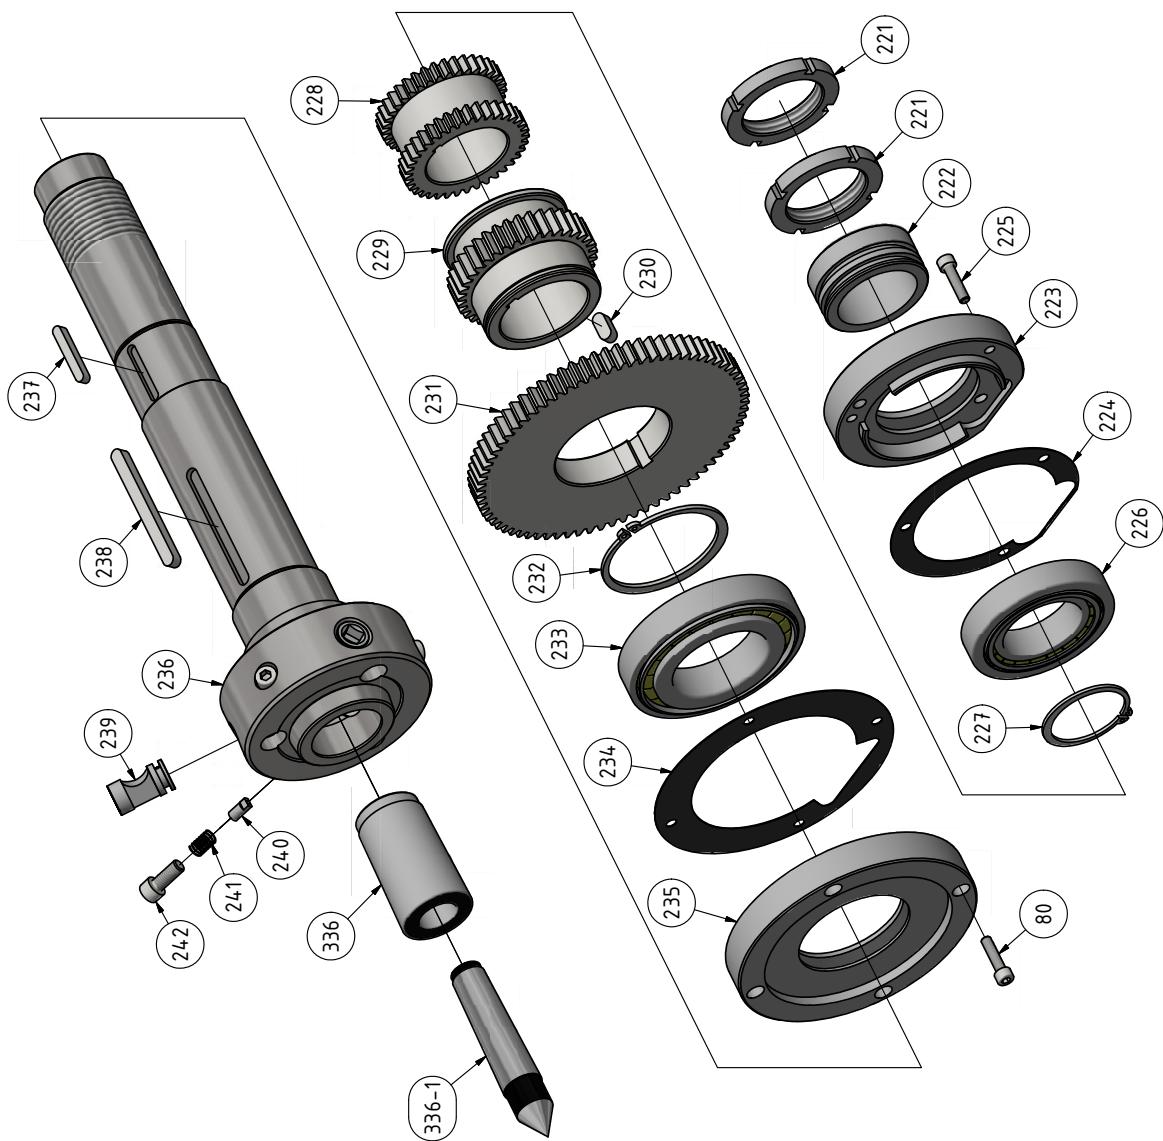


9-4: Vřeteník 4 z 6

OPTIMUM


MASCHINEN - GERMANY

9.8 Vřeteník 5 z 6

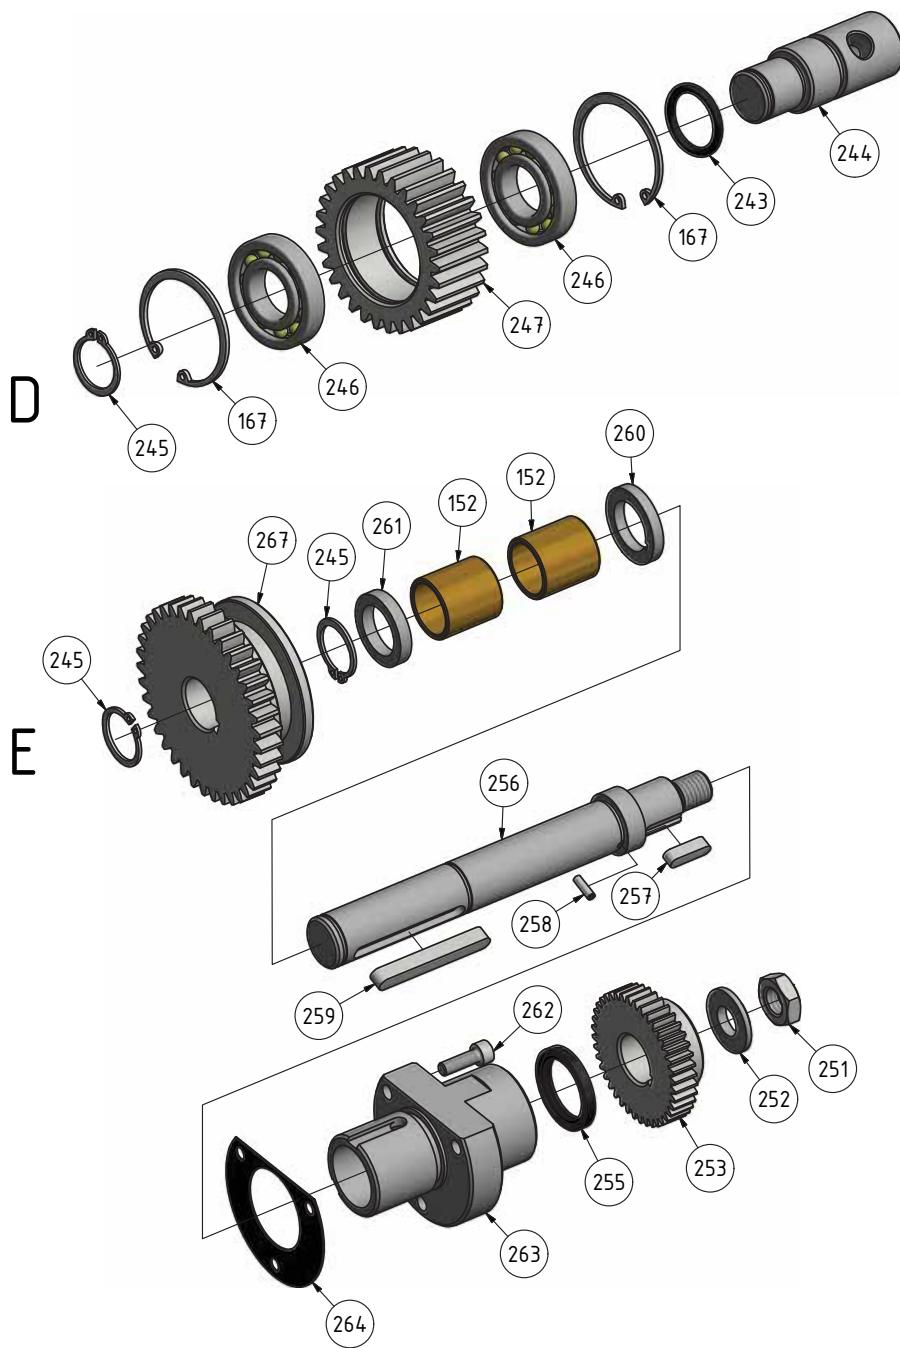

9-5: Vřeteník 5 z 6

9.9 Vřeteník 6 z 6

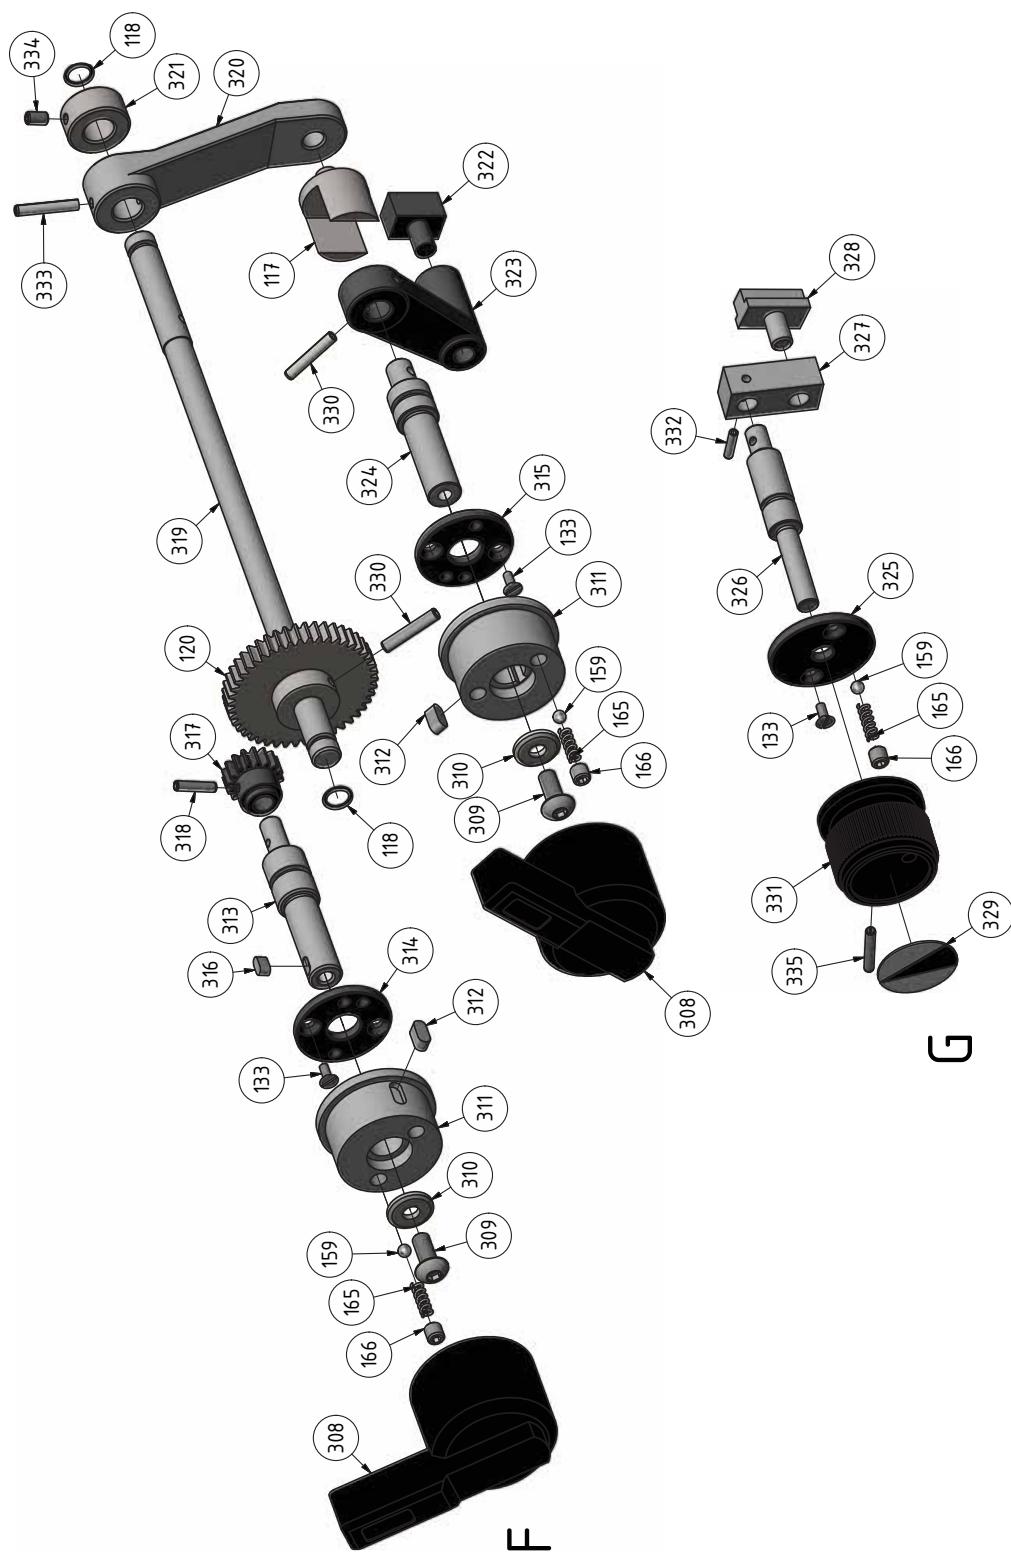

9-6: Vřeteník 6 z 6

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Seznam náhradních dílů - Vřeteník

POZ	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
80	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	M6x25	
102	Innensechskantschraube	Socket head screw	9	GB 70-85-M3x8	
103-1	Kontrollleuchte	Control light	1		034010001031
103-2	Momenttaster	Rapid break	1		034010001032
103-3	NOT-HALT Taster	Emergency stop button	1		034010001033
106	Verschluss	Closing	1		03401000106
108	Ablassschraube	Drain plug	1		03401000108
109	Gewindestift	Grub screw	2	GB 80-85-M8x20	
110	Verschlusschraube	Plug screw	1		03401000110
114	Innensechskantschraube	Socket head screw	10	GB 70-85 - M6 x 16	
117	Gabel	Fork	1		03401000117
118	O-Ring	O-Ring	2	DIN 3771 - 10,6 x 1,8	03401000118
120	Zahnrad	Gear	9		03401000120
125	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M10 x 35	
132	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	M12x25	
133	Senkkopfschraube	Counter sunk screw	2	GB 819-85 - M4x8	
137	O-Ring	O-Ring	1	DIN 3771 - 7,5 x 1,8	03401000133
152	Buchse	Bushing	2		03401000152
159	Stahlkugel	Steel ball	3	6mm	03401000159
165	Feder	Spring	3		03401000165
166	Gewindestift	Grub screw	4	M8x8	
167	Sicherungsring	Retaining ring	2	DIN 472-42x1,75	
176	Flansch	Flange	1		03401000176
177	Dichtung	Gasket	1		03401000177
178	Dichtring	Gasket	1	RWDR-25x40x10	03401000178
179	Kugellager	Ball bearing	1	6005	0406005.2R
180	Keilriemenscheibe	Pulley	1		03401000180
182	Scheibe	Washer	1		03401000182
187	Innensechskantschraube	Socket head screw	8	GB 70-85 - M6 x 16	
188	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885 - A 8 x 7 x 20	03401000188
189	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885 - A 6 x 6 x 70	03401000189
190	Welle	Shaft	1		03401000190
191	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885 - A 5 x 5 x 50	
192	Zahnrad	Gear	1		03401000192
193	Zahnrad	Gear	1		03401000193
194	Zahnrad	Gear	1		03401000194
195	Sicherungsring	Retaining ring	1	DIN 471 - 35x1,5	03401000195
196	Kugellager	Bearing ring	1	6203	0406203.2R
197	Welle	Shaft	1		03401000197
198	Gewindestift	Grub screw	1	GB 80-85 - M8 x 16	
199	O-Ring	O-Ring	1	DIN 3771 - 34,5 x 3,55	
200	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	GB 70-85 - M4 x 12	
201	Blindflansch	Cover	1		03401000201
202	Dichtung	Gasket	1		03401000202
203	Kugellager	Ball bearing	2	6204-2RSR	0406204.2R
204	Scheibe	Washer	1		03401000204
205	Welle	Shaft	1		03401000205
206	Passfeder	Fitting key	2	DIN 6885 - A 8 x 7 x 56	03401000206
208	Zahnrad	Gear	1		03401000208
209	Zahnrad	Gear	1		03401000209
210	Welle	Shaft	1		03401000210
211	Zahnrad	Gear	1		03401000211
212	Zahnrad	Gear	1		03401000212
213	Zahnrad	Gear	1		03401000213
215	Abdeckkappe	Cover	1		03401000215
216	O-Ring	O-Ring	1	DIN 3771 - 42,5 x 5,3	03401000216
217	Zahnrad	Gear	1		03401000217
221	Nutnutter	Nut	2		03401000221
222	Ring	Ring	1		03401000222
223	Flansch	Flange	1		03401000223
224	Dichtung	Gasket	1		03401000224
225	Innensechskantschraube	Socket head screw	7	GB 70-85 - M6 x 25	
226	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	1	30210 J2_Q	04030210
227	Sicherungsring	Retaining ring	1	DIN 471 - 50x2	03401000227

Seznam náhradních dílů - Vřeteník

Po. z.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
228	Zahnrad	Gear	1		03401000228
229	Zahnrad	Gear	1		03401000229
230	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885 - A 8 x 7 x 18	03401000230
231	Zahnrad	Gear	1		03401000231
232	Sicherungsring	Retaining ring	1	DIN 471 - 72x2,5	03401000232
233	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	1	30212 J2_Q	04030212
234	Dichtung	Gasket	1		03401000234
235	Frontdeckel	Cover	1		03401000235
236	Welle	Shaft	1		03401000236
237	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885 - A 6 x 6 x 40	03401000237
238	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885 - A 8 x 7 x 80	03401000238
239	Bolt	Bolt	3		03401000239
240	Stift	Pin	3		03401000240
241	Feder	Spring	3		03401000241
242	Innensechskantschraube	Socket head screw	5	M8x20	
243	O-Ring	O-Ring	1	DIN 3771 - 21,2 x 3,55	03401000243
244	Welle	Shaft	1		03401000244
245	Sicherungsring	Retaining ring	3	DIN 471 - 20x1,2	03401000245
246	Kugellager	Ball bearing	2	16004	04016004
247	Zahnrad	Gear	1		03401000247
251	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	GB 6172-86 - M12	
252	Scheibe	Washer	1		03401000252
253	Zahnrad	Gear	1		03401000253
255	Dichtring	Seal ring	1		03401000255
256	Welle	Shaft	1		03401000256
257	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885 - A 5 x 5 x 18	03401000257
258	Spannstift	Spring pin	1	GB 879-86 - 3 x 10	
259	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885 - A 6 x 6 x 50	03401000259
260	Scheibe	Washer	1		03401000260
261	Ring	Ring	1		03401000261
262	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	GB 70-85 - M5 x 16	
263	Flansch	Flange	1		
264	Dichtung	Gasket	1		
267	Zahnrad	Gear	1		
268	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	GB 70-85 - M8 x 35	
300	Riemenscheibe	Pulley	1		03402030 1 300
301	Gummialblage	Rubber plate	1		03402030 1 301
302	Deckel	Cover	1		03402030 1 302
303	Gummidichtung	Seal	1		03402030 1 303
304	Gehäuse	Housing	1		03402030 1 304
305	Abdeckung	Cover	1		03402030 1 305
306	Schaltergehäuse	Switch housing	1		03402030 1 306
307	Ölschauglas	Oil sight glass	1		03402030 1 307
308	Hebel	Lever	2		03402030 1 308
309	Schraube	Screw	2		03402030 1 309
310	Scheibe	Washer	2		03402030 1 310
311	Nabe	Collet	2		03402030 1 311
312	Passfeder	Fitting key	2	6x6x14	
313	Welle	Shaft	1		03402030 1 313
314	Scheibe	Washer	1		03402030 1 314
315	Scheibe	Washer	1		03402030 1 315
316	Passfeder	Fitting key	2	5x5x10	
317	Zahnrad	Gear	1		03402030 1 317
318	Federstift	Spring pin	1	4x20	
319	Welle	Shaft	1		03402030 1 319
320	Hebel	Lever	1		03402030 1 320
321	Buchse	Bushing	1		03402030 1 321
322	Block	Block	1		03402030 1 322
323	Hebel	Lever	1		03402030 1 323
324	Welle	Shaft	1		03402030 1 324
325	Scheibe	Washer	1		03402030 1 325
326	Welle	Shaft	1		03402030 1 326
327	Platte	Plate	1		03402030 1 327
328	Block	Block	1		03402030 1 328


OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Seznam náhradních dílů - Vřeteník

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
329	Anzeige	Indicator	1		03402030 1 329
330	Federstift	Spring pin	1	5x30	
331	Wahlschalter	Mode switch	1		03402030 1 331
332	Federstift	Spring pin	1	4x18	
333	Federstift	Spring pin	1	5x30	
334	Gewindestift	Grub screw	1	M6x10	
335	Federstift	Spring pin	1	4x30	
336	Reduzierhülse MK5 - MK3	Reducing sleeve MT5 - MT3	1		03402030 1 336
336-1	Feste Zentrierspitze	Steady centers	1	MT3	03400923938

9.10 Převodové soukolí výměnných kol

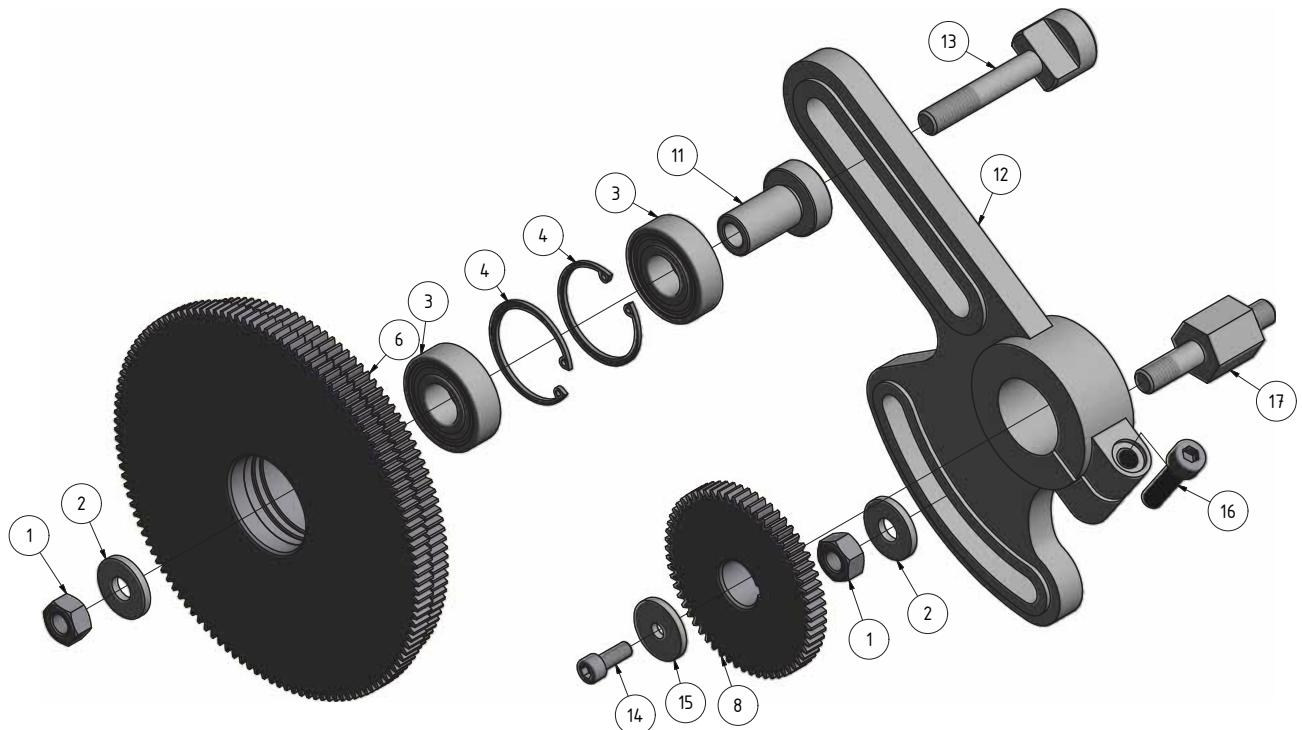

9-7: Převodové soukolí výměnných kol


Seznam náhradních dílů - Převodové soukolí výměnných kol

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
1	Mutter	Nut	1	GB6170-86/M10	03400923201
2	Buchse	Sleeve	1		03400923202
3	Lager	Bearing	2	6203/2RS	0406203 2R
4	Sicherungsring	Retaining ring	2	GB893.1-87/40	03400923204
5	Sicherungsring	Retaining ring	1	GB893.1-86/55	03400923205
6	Zahnrad	Gear	1	M1.25 x 120x127	03400923206
8	Zahnrad	Gear	2	CL6232-05-41/ M1.25 x 60	03400923208
11	Buchse	Sleeve	1		03400923211
12	Schwingsrahmen	Swing frame	1		03400923212
13	Tellerschraube	Setting bolt	1		03400923213
14	Innensechskantschraube	Socket hand cap screw	1		03400923214
15	Scheibe	Washer	1		03400923215
16	Schraube	Screw	1	GB70-85/M8x30	03400923216
17	Befestigungsschraube	Clamping bolt	1		03400923217
	Wechselrad	Change gear	1	M1.25x78	03400923218
	Wechselrad	Change gear	1	M1.25x69	03400923219
	Wechselrad	Change gear	1	M1.25x66	03400923220
	Wechselrad	Change gear	1	M1.25x63	03400923221
	Wechselrad	Change gear	1	M1.25x57	03400923222
	Wechselrad	Change gear	1	M1.25x56	03400923223
	Wechselrad	Change gear	1	M1.25x54	03400923224
	Wechselrad	Change gear	1	M1.25x30	03400923225

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

9.11 Posuvová skříň 1 z 6

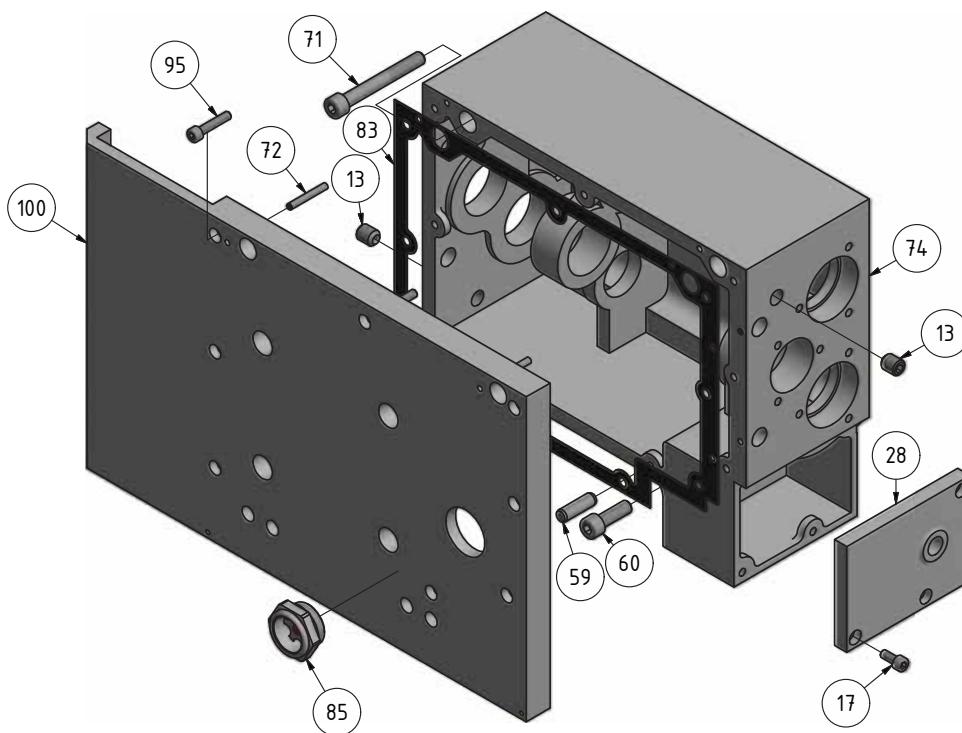

9-8: Posuvová skříň 1 z 6

9.12 Posuvová skříň 2 z 6

9-9: Posuvová skříň 2 z 6

9.13 Posuvová skříň 3 z 6

9-10: Posuvová skříň 3 z 6

9.14 Posuvová skříň 4 z 6

9-11: Posuvová skříň 4 z 6

9.15 Posuvová skříň 5 z 6

9-12: Posuvová skříň 5 z 6

9.16 Posuvová skříň 6 z 6

9-13: Posuvová skříň 6 z 6

Seznam náhradních dílů - Posuvová skříň

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
1	Rillenkugellager	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94/6203	0406203.2R
2	Manschette	Collar	1		03400923302
3	Sicherungsring	Retaining ring	2	GB894.2-86/Ø 16	03400923303
4	Zahnrad	Gear	1		03400923304
5	Rillenkugellager	Deep groove ball bearing	9	6202-2RS	0406202.2Z
6	Abstandstück	Spacer	3		03400923306
7	Sicherungsring	Retaining ring	7	Ø 20	03400923307
8	Sicherungsring	Retaining ring	2	Ø 28	03400923308
9	Zahnrad	Gear	2		03400923309
10	Zahnrad	Gear	2		03400923310

Seznam náhradních dílů - Posuvová skříň

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
11	Doppelrundkopfkeil	Double round head key	2	GB1096-86/C4x22	03400923311
12	Zahnrad	Gear	2		03400923312
13	Ölablassstopfen	Oil Plug	2	Q/ZB285-3/ZG 3/8"	03400923313
14	Rillenkugellager	Deep groove ball bearing	1	6004 - 2RS	0406004.2R
15	Abstandstück	Spacer	1		03400923315
16	Lagerabdeckung	Bearing cover	1		03400923316
17	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	18	GB70-86/M5x12	03400923317
18	HG4 - 692 - 67 Öldichtung	HG4 - 692 - 67 Oil Seal	2	25x40x7	03400923318
19	Welle	Shaft	1		03400923319
20	Doppelrundkopfkeil	Double round head key	1	GB1096-86/C4x145	03400923320
21	Welle	Shaft	1		03400923321
22	Dichtung	Gasket	1		03400923322
23	Lagerabdeckung	Bearing cover	1		03400923323
24	Doppelrundkopfkeil	Double round head key	1	GB1096-86/5x18	03400923324
25	Welle	Shaft	1		03400923325
26	Lagerabdeckung	Bearing Cover	1		03400923326
27	Abstandstück	Spacer	1		03400923327
28	Gehäusedeckel	Switch Cover	1		03400923328
33	Schraube mit Rundkopf	Button Head Screw	2	GB67 - 85/M4x45	03400923333
34	Zahnrad	Gear	1		03400923334
35	Abstandstück	Spacer	1		03400923335
36	Zahnrad	Gear	1		03400923336
37	Zahnrad	Gear	1		03400923337
38	Zahnrad	Gear	1		03400923338
39	Buchse	Sleeve	1		03400923339
40	Zahnrad	Gear	1		03400923340
41	Zahnrad	Gear	1		03400923341
42	Sicherungsring	Retaining ring	1	GB896-86/Ø 15	03400923342
43	Zahnrad	Gear	1		03400923343
44	Verschiebbare Gabel	Shifting fork	1		03400923344
45	Halterung	Rack	1		03400923345
46	Verschiebbare Gabel	Shifting fork	1		03400923346
47	Halterung	Rack	1		03400923347
48	O-Ring	O-Ring	4	GB1235-76 /12x1.9	03400923348
49	Verschiebbare Gabel	Shifting fork	1		03400923349
50	Halterung	Rack	1		03400923350
51	Halterung	Rack	1		03400923351
52	Senkschraube	Counter sunk flat screw	4	GB79-85/M4x16	03400923352
53	Sechskantmutter	Hexagon nut	4	GB6170-86 /M4	03400923353
54	Verschiebbare Gabel	Shifting fork	1		03400923354
55	Welle	Shaft	2		03400923355
56	Zahnrad	Gear	1		03400923356
57	Zahnrad	Gear	1		03400923357
58	Zahnrad	Gear	1		03400923358
59	Kegelstift mit Gewinde	Taper pin with thread	2	GB 117-85/Ø8x26	03400923359
60	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	2	GB70 - 85/M8x25	03400923360
61	Welle	Shaft	1		03400923361
62	Welle	Shaft	1		03400923362
63	Doppelrundkopfkeil	Double round head key	1	GB1096-79/4x55	03400923363
64	Passfeder	Fitting key	1	GB1096-79/5x18	03400923364
65	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	1	GB70-85/M6x16	03400923365
66	Halteklammer	Bracket	1		03400923366
67	Abstandstück	Spacer	1		03400923367
68	Öldichtung	Oil seal	1	GB9877.1-88/22x35x7	03400923368
69	Antriebswelle	Input shaft	1		03400923369
70	Doppelrundkopfkeil	Double round head key	1	GB70 - 85/5x5x45	03400923370
71	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	2	GB70 - 85/M8x65	03400923371
72	Federstift	Spring pin	2	GB879 - 86/Ø 4x30	03400923372
73	Gewindestift	Grub screw	1	GB78-85/M5x6	
74	Gehäuse	Housing	1		03400923374
81	O-Ring	O-Ring	4	GB1235-76/P7xW1.9	03400923381
82	Ritzelwelle	Pinion shaft	4		03400923382
83	Dichtung	Gasket	1		03400923383
85	Ölschauglas	Oil Glass from	1		03403110385
87	Antriebsabdeckung 4	Plate 4	4		03400923387


OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Seznam náhradních dílů - Posuvová skříň

Poz	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
88	Feststellschraube	Set screw	4	GB80-85/M6x8	03400923388
89	Feststellschraube	Set screw	4	GB77-85/M6x10	03400923389
90	Federstift	Spring pin	4	GB879-86/Ø 5x40	03400923390
91	Noppe	Knob	4		03400923391
92	Feder	Spring	4	GB2089-80/Ø 1x5x20	03400923392
93	Stahlkugel	Steel ball	4	GB308-89/Ø 6	03400923393
94	Kreuzschlitzschraube	Cross recessed head screw	4	GB818-85/M4x8	03400923394
95	Schraube	Screw	8	GB70-85/M5x25	03400923395
100	Abdeckung	Cover	1		034020303100

9.17 Suportová skříň 1 ze 3

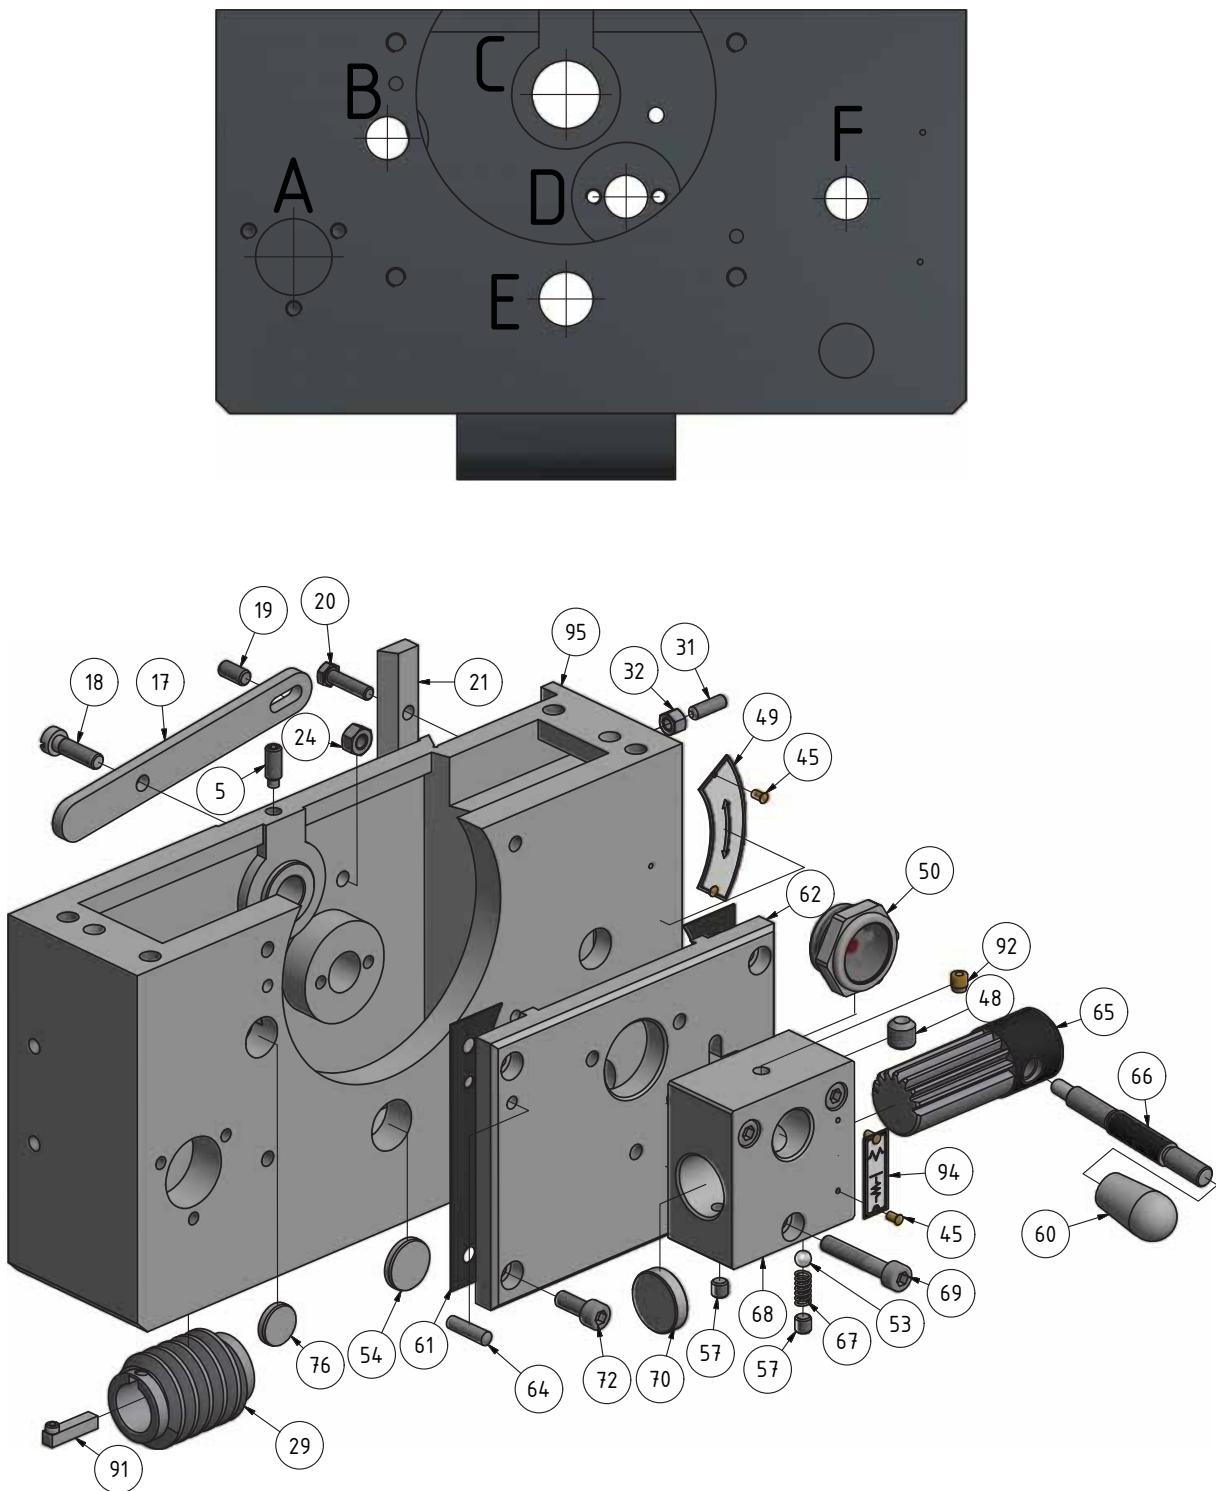


9-14: Suportová skříň 1 ze 3


OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

9.18 Suportová skříň 2 ze 3

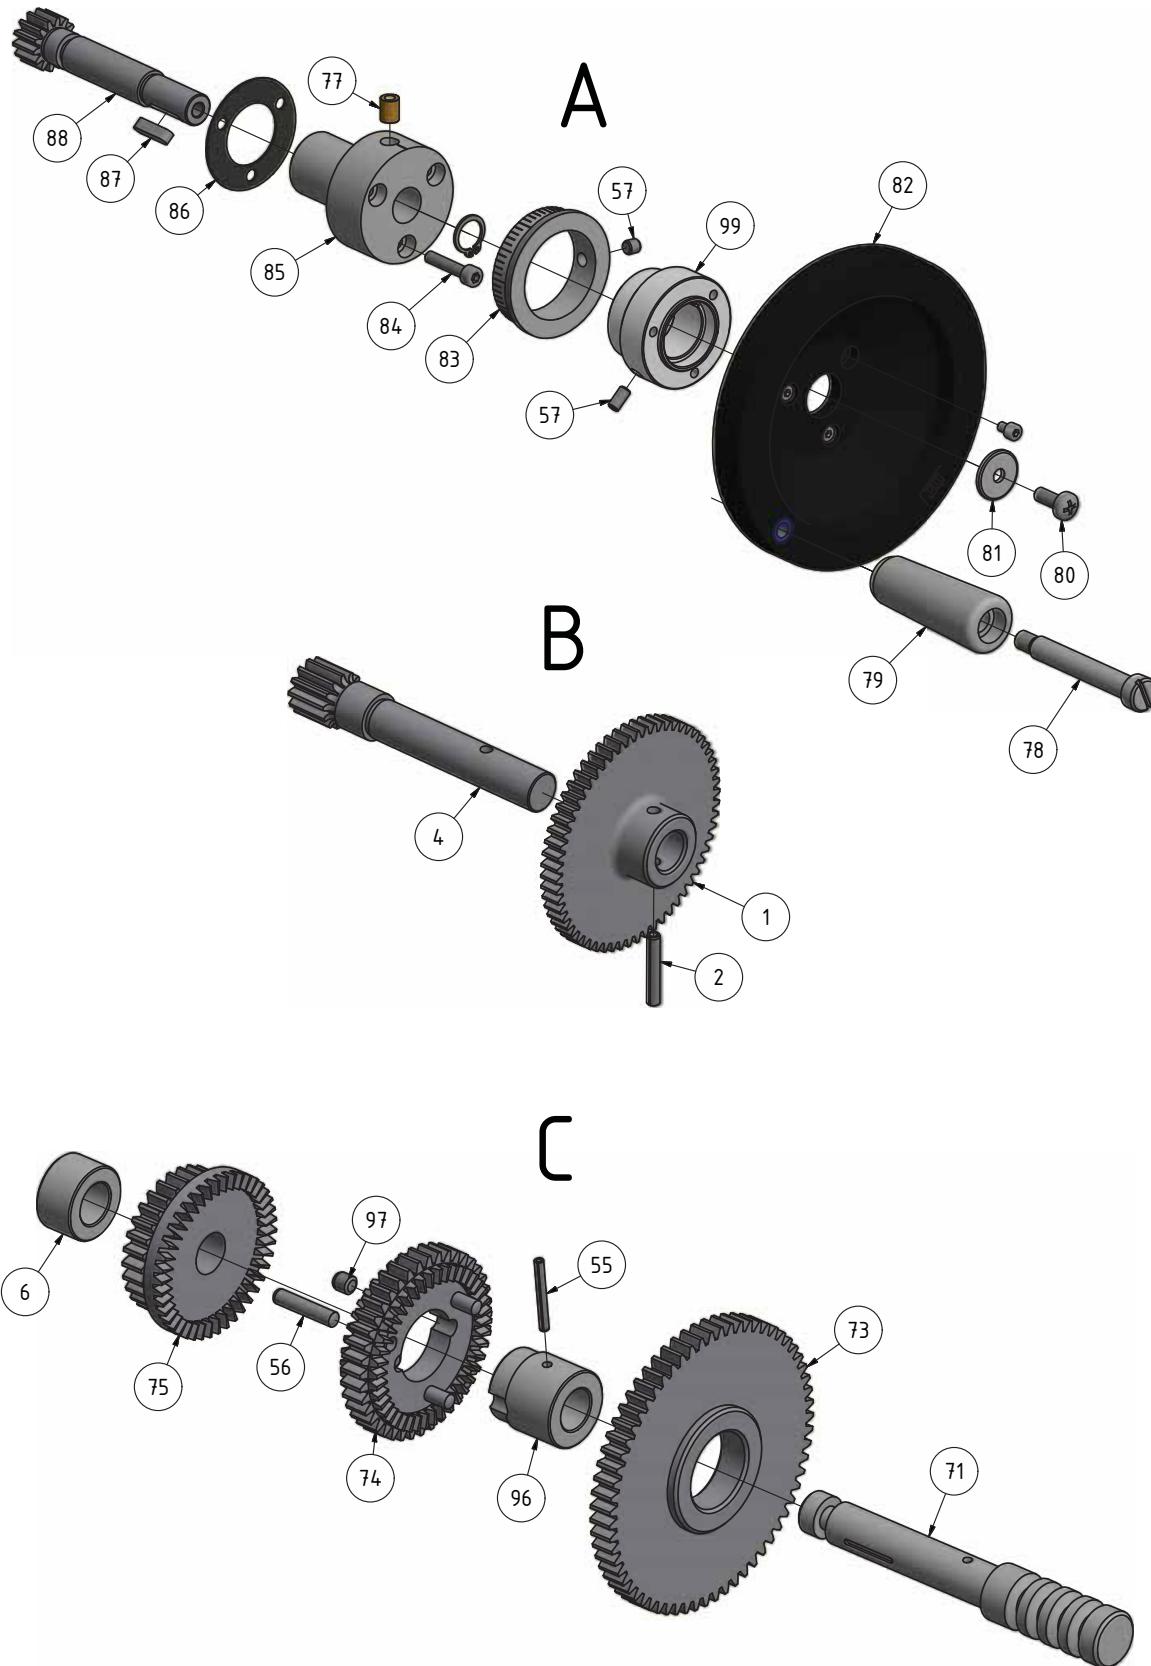

9-15: Suportová skříň 2 ze 3

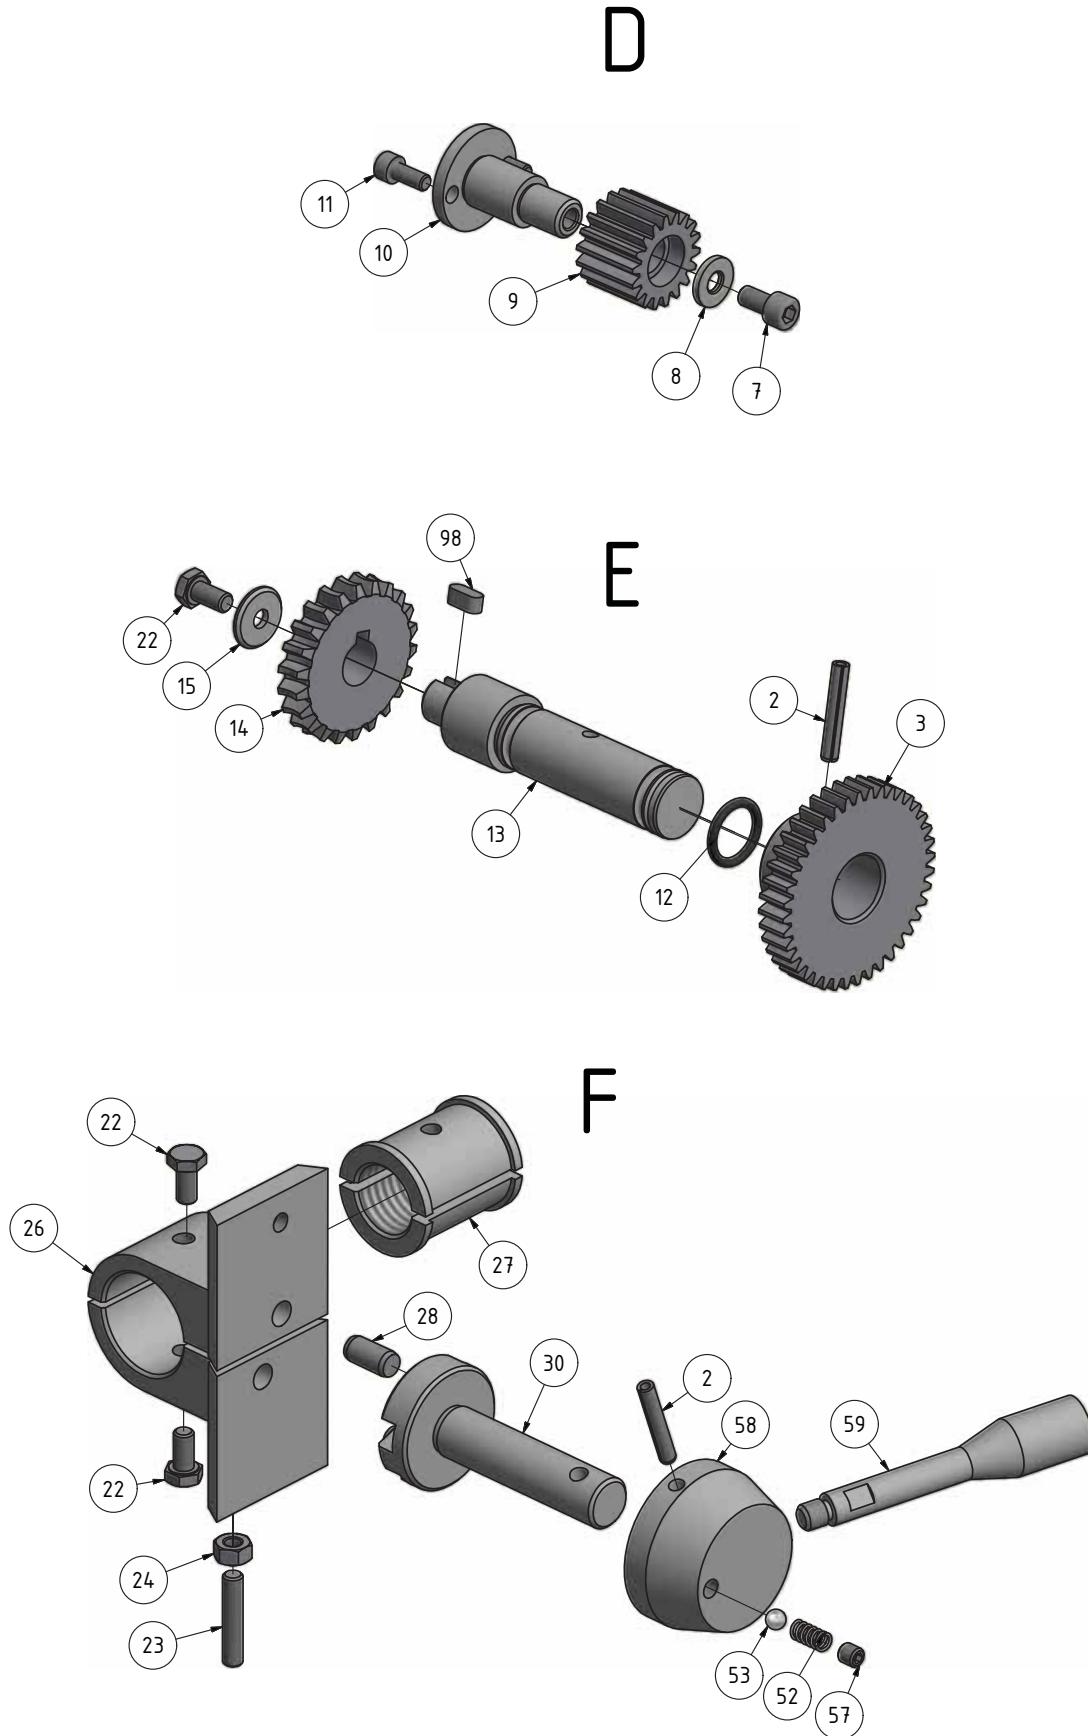9.19 Suportová skříň 3 ze 3


9-16: Suportová skříň 3 ze 3

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Seznam náhradních dílů - Suportová skříň

POZ.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
1	Zahnrad	Gear	1	M1.5x607	03400923401
2	Federstift	Spring pin	1	GB879-86/5x30	03400923402
3	Zahnrad	Gear	1	M1.5x187	03400923403
4	Ritzelwelle	Pinion shaft	1	M1.5x113	03400923404
5	Feststellschraube	Set screw	1	GB79-85/M6x16	03400923405
6	Buchse	Sleeve	1		03400923406
7	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	1	GB70 - 85/M6x12	03400923407
8	Unterlegscheibe	Washer	1		03400923408
9	Zahnrad	Gear	1		03400923409
10	Vorgelegeachse	Idle shaft	1		03400923410
11	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	1	GB70-85/M5x12	03400923411
12	O-Ring	O-Ring	1		03400923412
13	Welle	Shaft	1		03400923413
14	Schneckenrad	Worm gear	1		03400923414
15	Unterlegscheibe	Washer	1		03400923415
16	Kopfschraube	Cap screw	1	GB5783-86 /M6x12	03400923416
17	Verriegelungsteil	Interlock piece	1		03400923417
18	Zylinderkopfschraube	Pan head screw	1	GB6170-86/M6x20	03400923418
19	Innensechkant Justierschraube	Socket head set screw	1	GB77-85/M6x12	03400923419
20	Sechskantschraube	Hexagon head screw	3	GB5783-86/M5x20	03400923420
21	Führungslineal	Gib	1		03400923421
22	Sechskantschraube	Hexagon head screw	2	GB5783-86/M6x10	03400923422
23	Innensechkant Justierschraube	Socket head set screw	1	GB77-85 /M6x35	03400923423
24	Sechskantmutter	Hexagon nuts	1	GB6170-85/M6	03400923424
26	Leitspindelbasis	Half nut base	1		03400923426
27	Mutterschloß	Half Nut	1		03400923427
28	Anschlußstift	Pin	2	GB119-86 /Ø 8x16	03400923428
29	Schnecke	Worm	1		03400923429
30	Nockenwelle	Cam shaft	1		03400923430
31	Innensechkant Justierschraube	Socket head set screw	3	GB80-85 /M5x16	03400923431
32	Sechskantmutter	Hexagon nut	3	GB41-86 /M5	03400923432
47	Anzeigentafel	Indicator table	1		03400923447
48	Ablaßschraube	Drain plug	1	1/8"	03400923448
49	Leitspindelmutteranzeiger	Half Nut Indicator	1		03400923449
50	Ölschauglas	Oil Glass	1		034031101104
52	Druckfeder	Compression spring	1		03400923452
53	Stahlkugel	Steel ball	1		03400923453
54	Abdeckstopfen	Plug	1		03400923454
55	Federstift	Spring pin	1	GB879-86 /Ø 3x25	03400923455
56	Anschlußstift	Pin	3	GB119-85/C5x25	03400923456
57	Innensechkant Justierschraube	Socket head set screw	1	GB77-85 /M6x6	03400923457
58	Hebelgriff	Lever handle	1		03400923458
59	Hebel	Lever	1		03400923459
60	Noppe	Knob	1	GB1342-73/M8x40	03400923460
61	Dichtung	Gasket	1		03400923461
62	Vordere Abdeckung	Front cover	1		03400923462
63	Vorschubsrichtungsanzeiger	Feed direction indicator	1		03400923463
64	Kegelstift	Taper pin	2	GB 117-86/5x20	03400923464
65	Nockenwelle	Cam shaft	1		03400923465
66	Umstellhebel	Change lever	1		03400923466
67	Druckfeder	Compression spring	1		03400923467
68	Halteklammer	Bracket	1		03400923468
69	Innensechkantschraube	Socket head cap screw	3	GB70-85/M6x35	03400923469
70	Abdeckstopfen	Plug	1		03400923470
71	Verstellbarer Schaft	Shifting shaft	1		03400923471
72	Innensechkantschraube	Socket head cap screw	4	GB70-85/M6x16	03400923472
73	Kupplungszahnrad	Clutch gear	1		03400923473
74	Kupplungszahnrad	Clutch gear	1		03400923474
75	Kupplungszahnrad	Clutch gear	1		03400923475
76	Abdeckstopfen	Plug	1		03400923476
77	Schmiernippel	Lubrication cup	1		03400923477
78	Bolzen	Bolt	1		03402030478
79	Halter	Handle	1		03402030479
80	Kreuzschlitzschraube	Cross recessed head screw	1	GB818-85/M6x15	03400923480
81	Unterlegscheibe	Washer	1		03402030481


Seznam náhradních dílů - Suportová skříň

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
82	Kurbelhandrad	Handle wheel	1		03400923482
83	Scheibe	Dial	1		03400923483
84	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	3	GB70-85/M5x25	03400923484
85	Halteklammer	Bracket	1		03400923485
86	Dichtung	Gasket	1		03400923486
87	Doppelrundkopfkeil	Double round head key	1	GB1096-79/5x5x20	03400923487
88	Getriebewelle	Gear shaft	1		03400923488
91	Passfeder	Fitting key	1		03400923491
92	Schmiernippel	Lubrication cup	1	6	03400923492
95	Gehäuse	Housing	1		03400923495
96	Buchse	Bushing	1		03400923496
97	Gewindestift	Grub screw	1	DIN 24766/M6x6	03400923497
98	Passfeder	Fitting key	1	DIN 6885/5x4x12	03400923498
99	Kupplung	Clutch	1		03402030498

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

9.20 Příčný suport

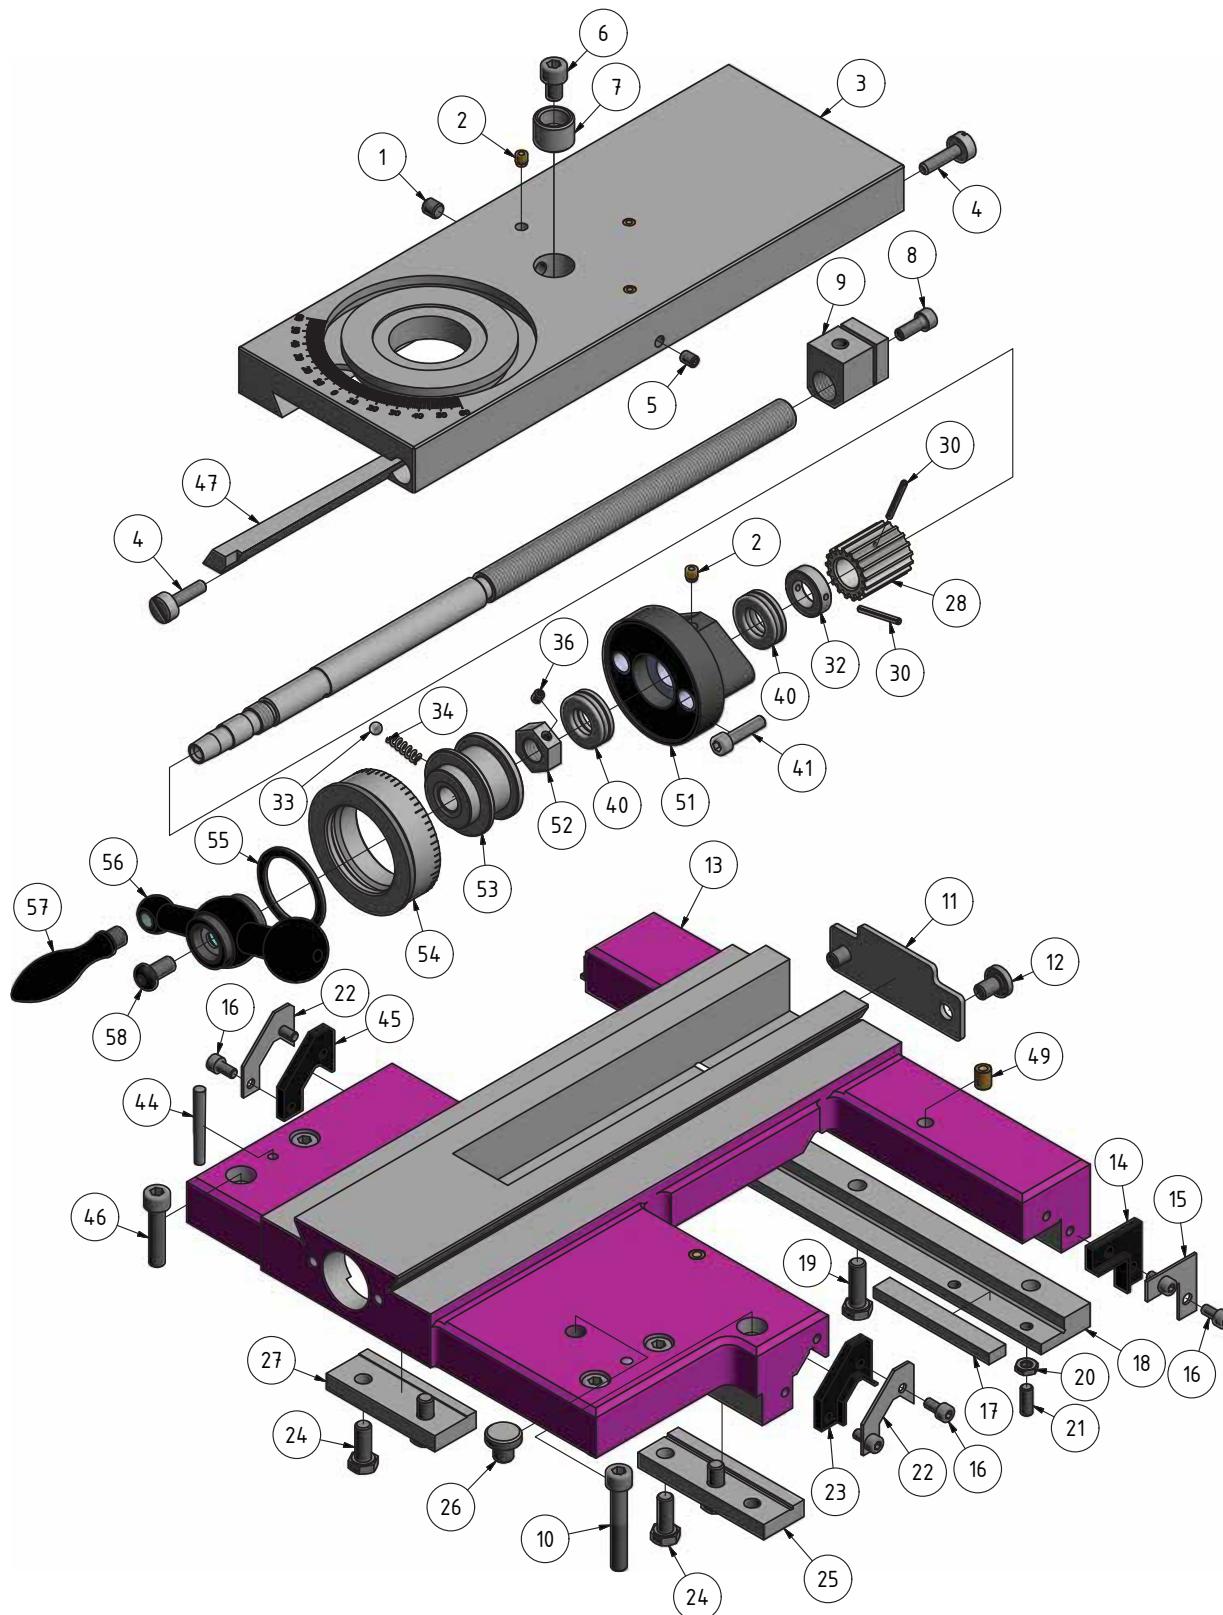

9-17: Příčný suport


Seznam náhradních dílů - Příčný suport

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
1	Innensechskant Justierschraube	Socket head set screw	1	GB77-85/M8x8	03400923501
2	Kugelabdeckung	Ball Cap	5		03400923502
3	Planschlitten	Cross slide	1		03400923603
4	Einstellschraube	Adjust screw	2		03400923504
5	Innensechskant Justierschraube	Socket head set screw	3	GB77-85 /M6x8	03400923505
6	Innensechskant Justierschraube	Socket head cap screw	1	GB70-85/M8x12	03400923506
7	Einstellmanschette	Setting collar	1		03400923507
8	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	1	GB70-85/M6x18	03400923508
9	Planvorschubspindel	Cross feed screw	1		03400923509
10	Justierbolzen	Setting bolt	1		03400923510
11	Antriebsabdeckung	Plate	1		03400923511
12	Kreuzschlitzschraube	Cross recessed head screw	2	GB818-85 /M8x12	03400923512
13	Querschieber	Saddle	1		03400923513
14	Abstreifer der Bettführungsbahn	Bedway wiper	2		03400923514
15	Platte	Plate	2		03400923515
16	Kreuzschlitzschraube	Straight resesed head screw	8	GB65-85/M5x10	03400923516
17	Führungsleiste	Gib	1		03400923517
18	Anschlußleiste	Strip	1		03400923518
19	Sechskantschraube	Hexagon head screw	3	GB5783-86/M8x25	03400923519
20	Sechskantmutter	Hexagon nut	4	M6GB6172-86/	03400923520
21	Innensechskant Justierschraube	Socket head set screw	4	GB78-85 /M6x16	03400923521
22	Platte	Plate	2		03400923522
23	Abstreifer der Bettführungsbahn	Bedway wiper	1		03400923523
24	Sechskantschraube	Hexagon head screw	4	GB5783-86 /M8x20	03400923524
25	Anschlußleiste	Strip	1		03400923525
26	Ölablassstopfen	Oil plug	1		03400923526
27	Anschlußleiste	Strip	1		03400923527
28	Zahnrad	Gear	1		03400923528
30	Federstift	Spring pin	1	GB897-86/3x28	03400923530
32	Einstellmanschette	Setting collar	1		03400923532
33	Stahlkugel	Steel ball	2	GB308-77/Ø 6	03400923533
34	Druckfeder	Compression spring	2	GB2089-80/0.7x5x10	03400923534
36	Innensechskant Justierschraube	Socket head set screw	1	GB78-85/ M5x16	03400923536
40	Drucklager	Thrust bearing	2	51102	04051102
41	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	2	GB70-85/M6x25	03400923541
43	Federstift	Spring pin	1	GB897-86/3x25	03400923543
44	Kegelstift	Taper pin	2		03400923544
45	Abstreifer der Bettführungsbahn	Bedway wiper	1		03400923545
46	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	4	GB70-85/M8x35	03400923546
47	Keilleiste	Gib	1		03400923547
49	Schmiernippel	Lubrication cup	1	8	03400923549
51	Lagerbock	Bearing block	1		03402030552
52	Klemmmutter	Clamping nut	1		03402030553
53	Buchse	Bushing	1		03402030554
54	Skalenring	Scale ring	1		03402030555
55	Ring	Ring	1		03402030556
56	Handhebel	Handle	1		03402030557
57	Griff	Grip	1		03402030558
58	Schraube	Sscrew	1	M8x16	
14, 15, 22, 23, 45	Abstreiferset	Wiper set			03400923WS

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

9.21 Nožový suport

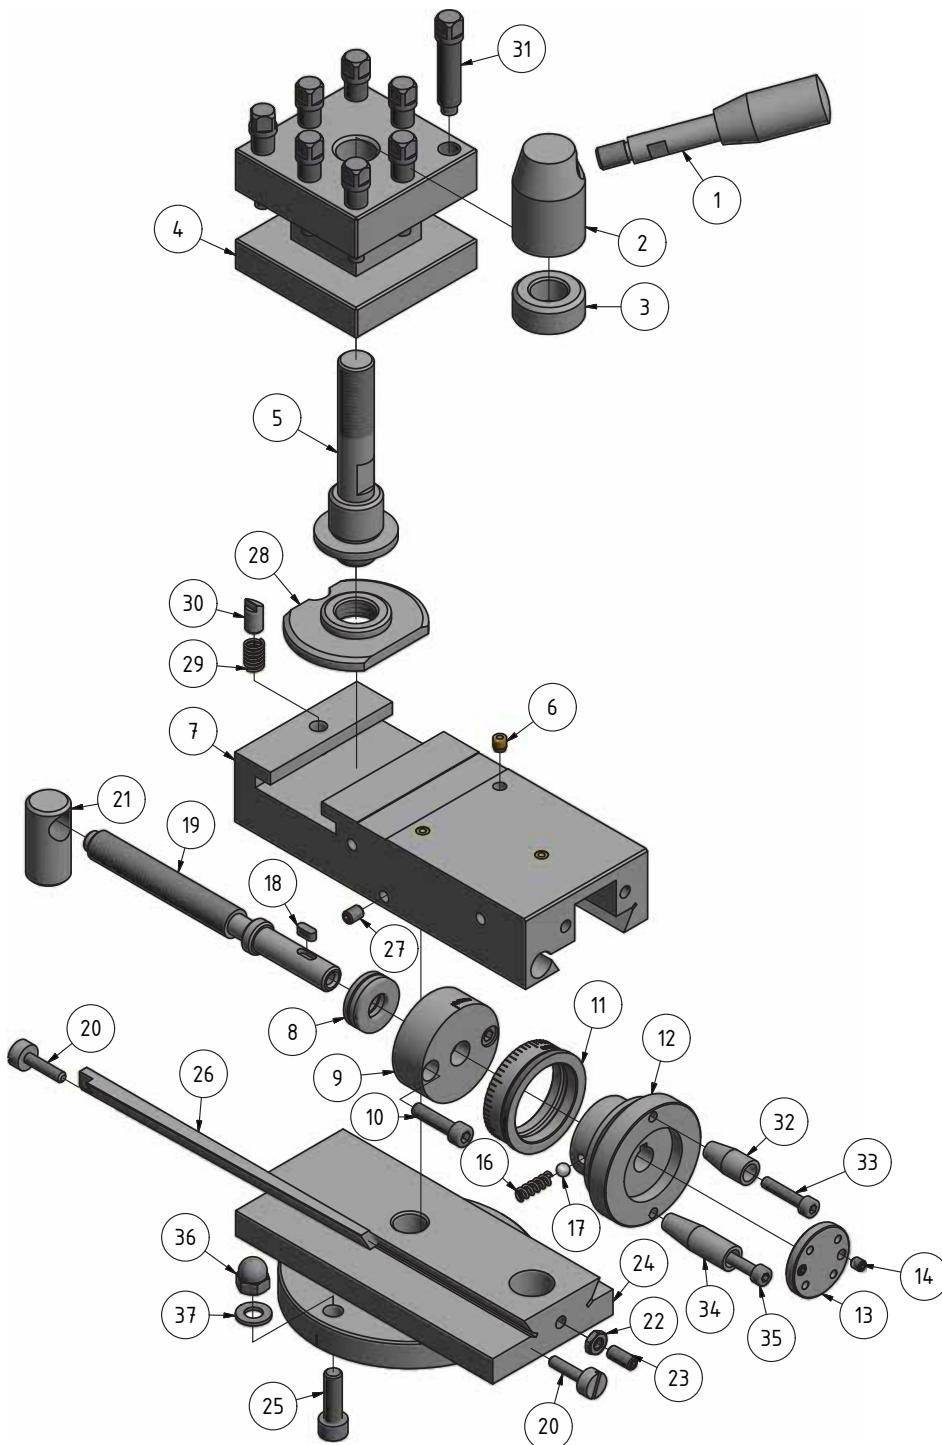

9-18: Nožový suport

Seznam náhradních dílů - Nožový suport

Poz	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
1	Hebel	Lever	1		03400923701
2	Hebelgriff	Lever handle	1		03400923702
3	Unterlegscheibe	Washer	1		03400923703
4	Vierkantstahlhalter	Fourway tool post	1		03400923704
5	Zentrierbolzen	Centering bolt	1		03400923705


Seznam náhradních dílů - Nožový suport

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
6	Schmiernippel	Lubrication cup	3		03400923706
7	Oberschlitten	Top slide	1		03400923707
8	Drucklager	Thrust Bearing	2	51101	04051101
9	Halteklammer 1	Bracket 1	1		03400923709
10	Innensechskantschraube	Sokket head cap screw	2	GB70-85/ M6x25	03400923710
11	Scheibe	Dial	1		03400923711
12	Handrad	Hand wheel	1		03400923712
13	Schraube	Screw	1		03400923713
14	Innensechskants Jus ier-schraube	Socket head set screw	1	GB78-85/M5x6	03400923714
16	Druckfeder	Compression spring	2	0.6x3x10	03400923716
17	Stahlkugel	Steel Bail	2	4	03400923717
18	Keil	Key	1	4x10	03400923718
19	Vorschubspindel	Compound feed screw	1		03400923719
20	Einstellschraube	Adjusting screw	2		03400923720
21	Vorschubmutter	Compound feed nut	1		03400923721
22	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	GB6172-86/M6	03400923722
23	Innensechskants Jus ier-schraube	Sokket head set screw	1	GB77-85/M6x15	03400923723
24	Oberschlittenführung	Top slide guide	1		03400923724
26	Keilleistenstreifen	Taper gib strip	1		03400923726
27	Innensechskantschraube	Sokket head cap screw	1	GB77-85/M6x8	03400923727
28	Unterblech	Bottom plate	1		03400923728
29	Druckfeder	Compression Spring	1	1x5x12	03400923729
30	Positionierstift	Fix position pin	1		03400923730
31	Schraube Werkzeugstütze	Tool post screw	8	GB83-88 /M10x40	03400923731
32	Hülse	Sleeve	1		03400923732
33	Schraube	Screw	1		03400923733
34	Hülse	Sleeve	1		03400923734
35	Schraube	Screw	1		03400923735
36	Hutmutter	Cap nut	2	DIN1587/M8	03400923736
37	Scheibe	Washer	2	8	03400923737
48	Nutschraube	Nut screw	2		03400923584

OPTIMUM


MASCHINEN - GERMANY

9.22 Lože soustruhu 1 ze 2

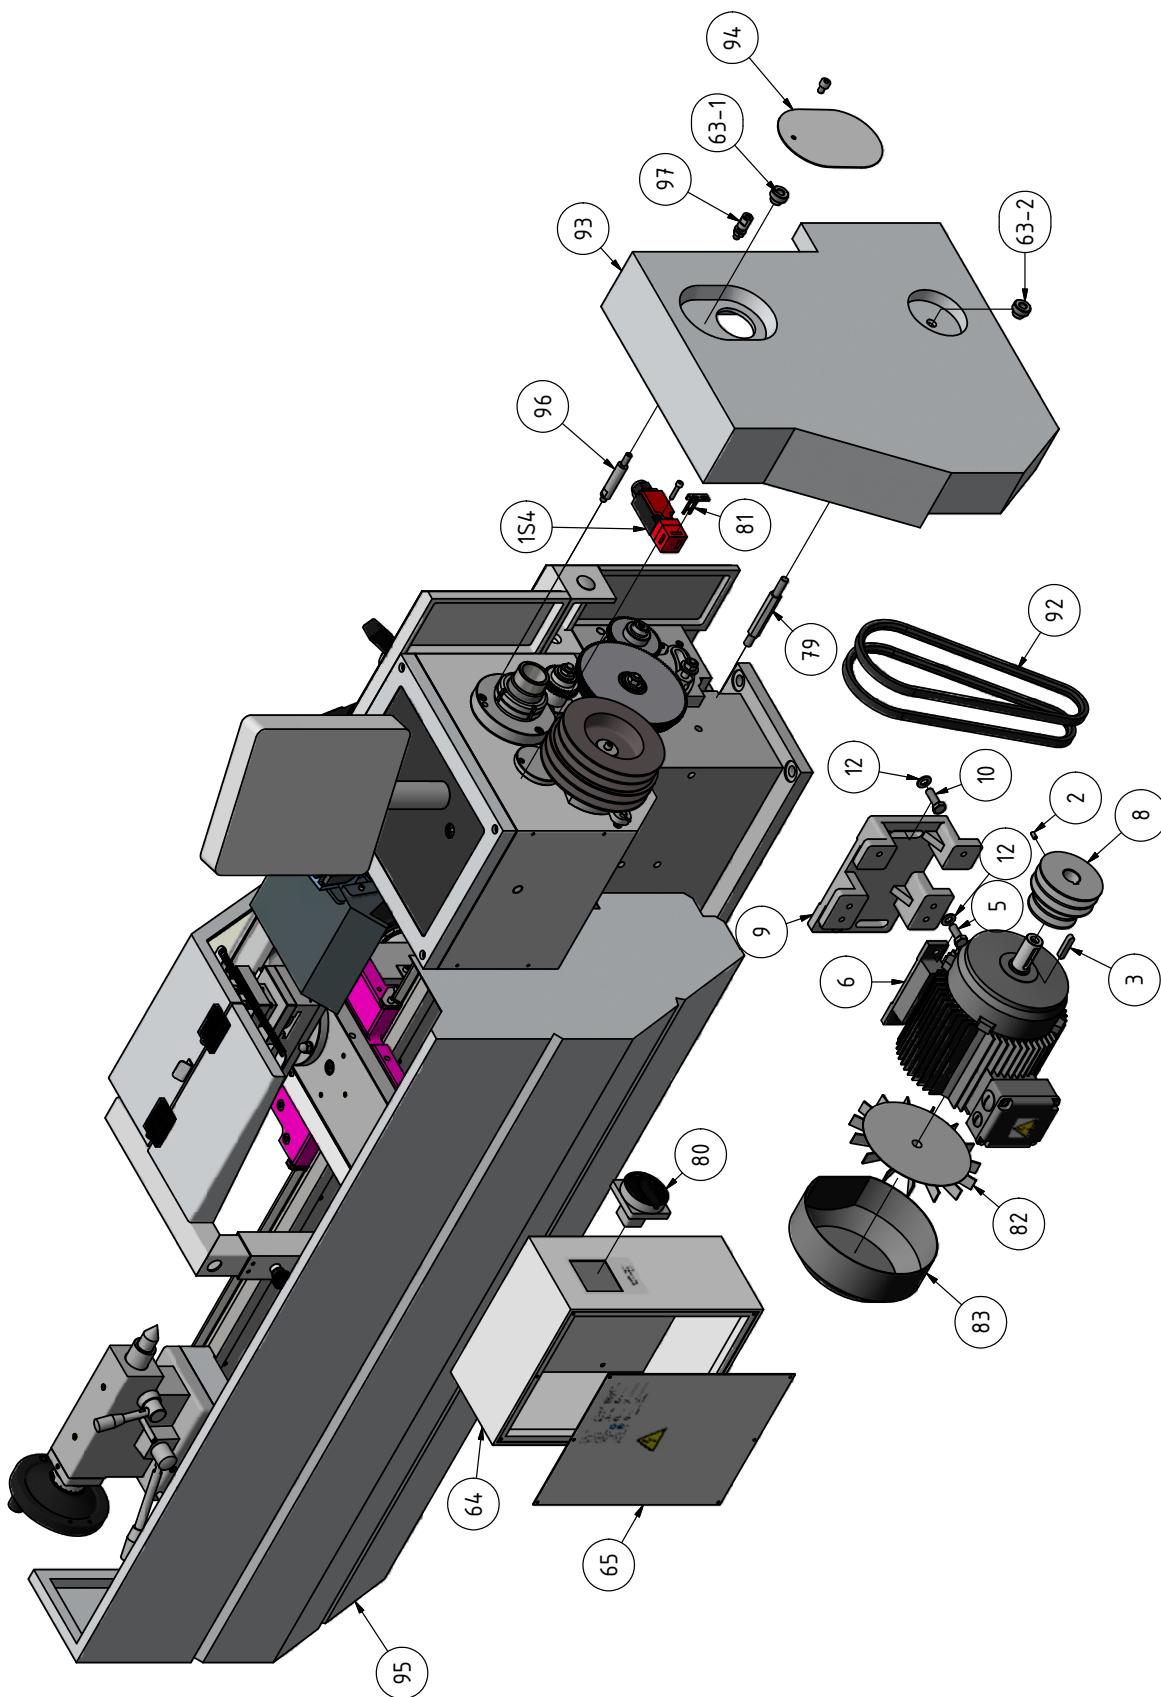

9-19: Lože soustruhu 1 ze 2

9.23 Lože soustruhu 2 ze 2

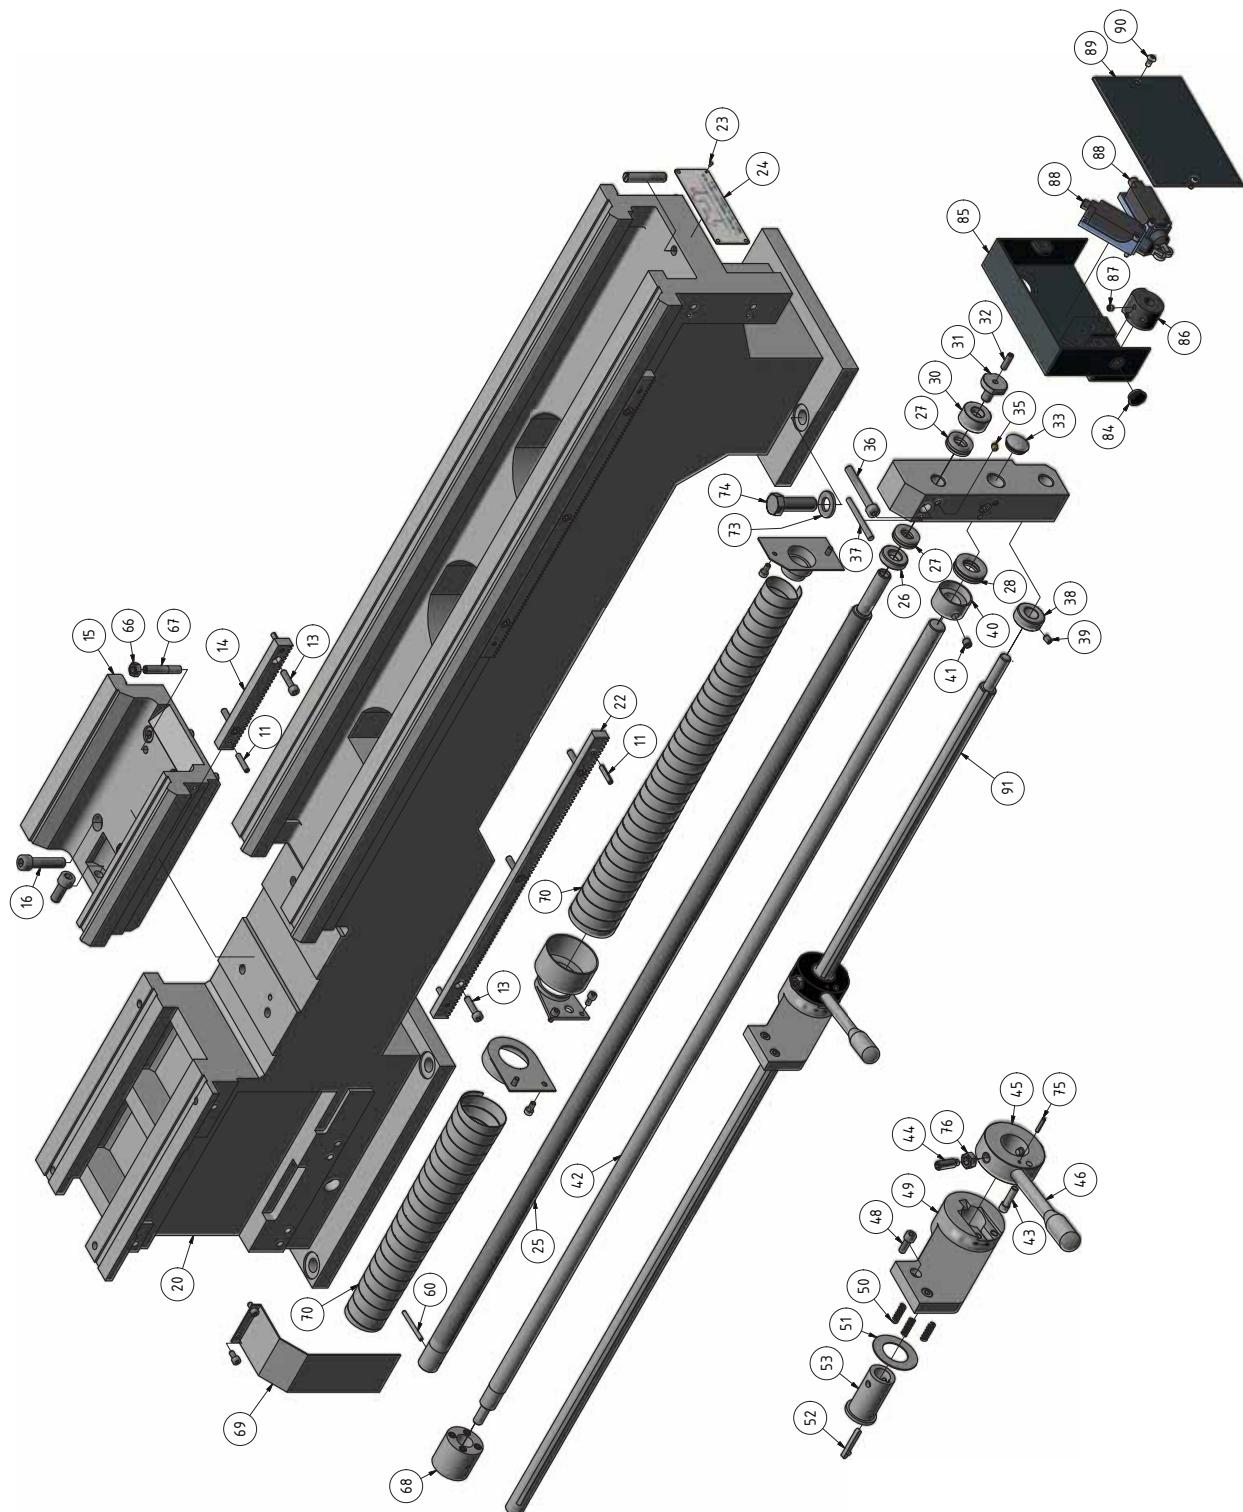

9-20: Lože soustruhu 2 ze 2

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY


Seznam náhradních dílů - Lože soustruhu

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
2	Feststellschraube	Set screw	1	GB77-85/M5x10	03400923802
3	Einzelrundkopfkeil	Single round head key	1		03400923803
5	Sechskantschraube	Hexagon head screw	4	GB5783-85 /M10x25	03400923805
6	Motor	Motor	1		03400923806
8	Rillenscheibe	Pulley	1		03400923808
9	Halteklammer	Bracket	1		03400923809
10	Sechskantschraube	Hexagon head screw	3	GB5783-85/M10x30	03400923810
11	Federstift	Spring pin	6	GB879-85 /5x25	03400923811
12	Unterlegscheibe	Washer	3		03400923812
13	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	8	GB70-85/M6x25	03400923813
14	Zahnstange	Rack	1		03400923814
15	Einsatzbrücke	Gap - Piece	1		03400923815
16	Innensechskantschraube	Sokket head cap screw	4	GB70-85/M10x45	03400923816
20	Drehmaschinbett	Lathe bed	1		03400923820
22	Zahnstange	Rack	2		03400923822
23	Halbrundniet	Button head rivet	4	GB827-86 /2x5	03400923823
25	Verstellschraubenspindel	Lead screw	1		03400923825
26	Buchse	Sleeve	1		03400923826
27	Lager	Bearing	2	51102	04051102
28	Lager	Bearing	1	51104	04051104
29	Halteklammer	Bracket	1		03400923829
30	Lagerdeckel	Bearing Cover	1		03400923830
31	Halteschraube	Lock screw	1		03400923831
32	Innensechskant Justierschraube	Socket head set screw	1	GB78-85/M6x20	03400923832
33	Abdeckstopfen	Plug	1		03400923833
35	Kugelabdeckung	Ball cap	2	GB1155-79 / 6	03400923835
36	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	2	GB70-85 /M8x60	03400923836
37	Kegelstift	Taper pin	2	GB117-86/5x60	03400923837
38	Manschette	Sleeve	1		03400923838
39	Innensechskant Justierschraube	Socket head set screw	1	GB77-85/ M6x8	03400923839
40	Lagerdeckel	Bearing cover	1		03400923840
41	Innensechskant Justierschraube	Name Socket head set screw	1	GB77-85/M6x10	03400923841
42	Zugspindel	Feed rod	1		03400923842
43	Positionseinstellstift	Position setting pin	1		03400923843
44	Innensechskant Justierschraube	Socket head set screw	1	GB79-85/M8x16	03400923844
45	Gesteuerter Block	Gated Block	1		03400923845
46	Spindelkontrollhebel	Spindle control lever	1		03400923846
48	Innensechskantschraube	Socket head cap screw	2	GB70-85/M6x16	03400923848
49	Halteklammer	Bracket	1		03400923849
50	Druckfeder	Compression spring	1	GB2089-80/1x6x20	03400923850
51	Einsatzstück	Thrust Piece	1		03400923851
52	Keil	Key	1		03400923852
53	Buchse	Sleeve	1		03400923853
54	Startstange	Started rod	1		03400923854
60	Abscherstift	Shear pin	1		03400923860
61	Bolzen	Bolt	1	115mm	03400923861
62	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	M10	03400923862
63-1	Mutter	Nut	1	M8	03400923863-1
63-2	Mutter	Nut	1	M10	03400923863-2
64	Elektroschal kasten	Electrical box	1		03400923864
65	Deckel	Cover	1		03400923865
66	Sechskantmutter	Hexagon nut	2	ISO 4032/M8	
67	Gewindestift	Grub screw	2		
68	Rutschkupplung kpl.	Friction clutch cpl.	1		03400923857CPL
69	Abdeckung	Cover	1		03400923869
70	Leitspindelabdeckung kpl.	Lead screw cover cpl.	1		0343102
73	Scheibe	Washer	6	15	
74	Sechskantschraube	Hexagon nut	6	ISO4017/M14x45	
75	Spannstift	Spring pin	1	DIN8752/3x16	
76	Sechskantmutter	Hexagon screw	2	ISO4032/M8	
79	Stehbolzen	Bolt	1	145mm	03400923879
80	Hauptschalter	Main switch	1		03400633SA
81	Druckplatte Endschalter	Pressure plate limit switch	1		0460054
82	Lüfterräd	Fan wheel	1		03400923882
83	Motordeckel	Motor cover	1		03400923883

Seznam náhradních dílů - Lože soustruhu

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
84	Verschluss	Plug	1		03402030884
85	Schaltbox	Switch box	1		03402030885
86	Schaltnocke	Switch cam	1		03402030886
87	Gewindestift	Grub screw	2	M6x8	
88	Schalter Drehrichtung	Direction of rotation switch	1		03402030888
89	Abdeckung	Cover	1		03402030889
90	Schraube	Screw	2	M5x10	
91	Schaltwelle	Selector shaft	1		03402030891
92	Antriebsriemen	Drive belt	2		03402030892
93	Riemenabdeckung	Belt cover	1		03402030893
94	Schwingdeckel	Cover	1		03402030894
95	Spritzschutz	Splash guard			03402030895
1S4	Verriegelungsschalter Schutzbeklebung Spindelstock	Interlock switch protection cover headstock	1	QKS-8	0329035017
96	Stehbolzen	Stay bolt	1		03402030896
97	Stehbolzen Schwingdeckel	Stay bolt swinging lid	1		03402030897


9.24 Brzda vřetene

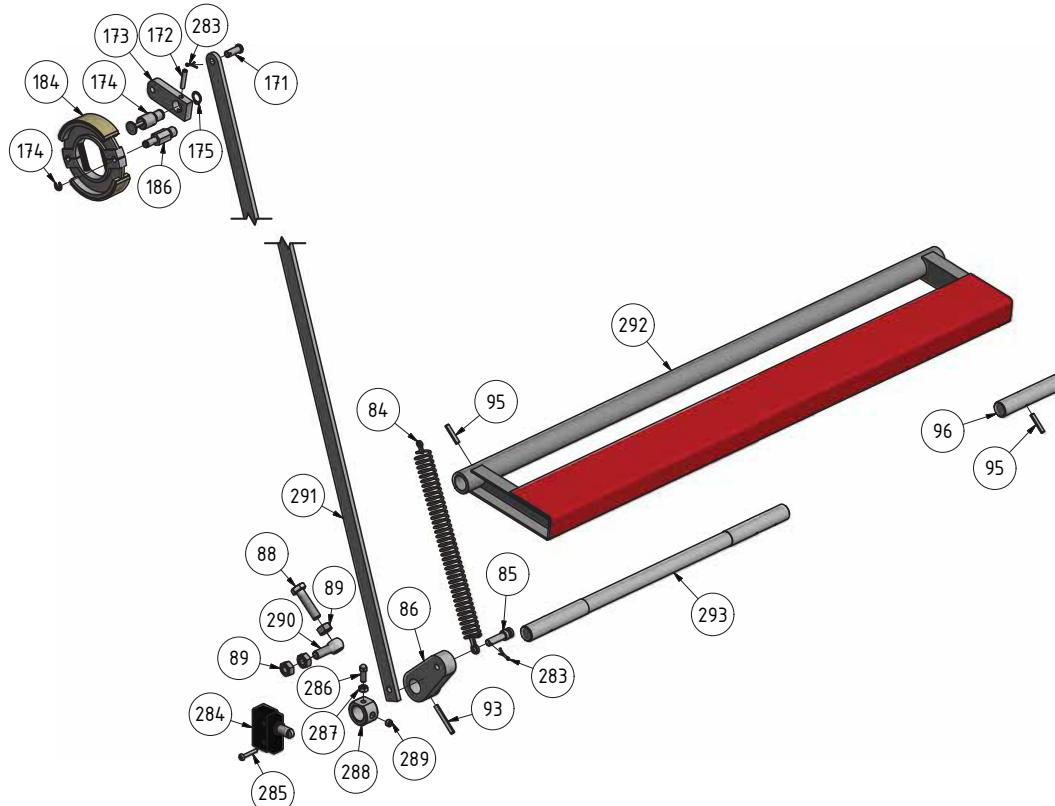

Seznam náhradních dílů - Brzda vřetene

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
84	Feder	Spring	1		0340100084
85	Bolzen	Bolt	1		0340100085
86	Hebel	Lever	1		0340100086
88	Schraube	Screw	1		0340100088
89	Sechskantmutter	Hexagon nut	3		0340100089
93	Spannstift	Spring pin	1	GB 879-86 - 5x40	
94	Stange	Rod	1		0340100094
95	Spannstift	Spring pin	1	GB 879-86 - 5x26	
96	Stange	Rod	1		0340100096
172	Spannstift	Spring pin	1	GB 879-86/5x26	
173	Platte	Plate	1		03401000173
174	Hebelwelle Bremse	Brake shaft	1		03401000174
175	Sicherungsring	Retaining ring	1	DIN 471 - 12x1	03401000175
182	Scheibe	Washer	1		03401000182
184	Spindelbremse Bremsbacken	Brake pad	1		03401000184
186	Bolzen	Bolt	1		03401000186
283	Splint	Cotter pin	2	GB 81-96 - 2x12	
284	Schalter Spindelbremse	Switch spindle brake	1		03401000284
285	Schraube	Screw	2	GB 818-85 - M4x25	
286	Schraube	Screw	1		03401000286
287	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	DIN 4032 - M6	
288	Buchse	Bushing	1		03401000288
289	Gewindestift	Grub screw	1	GB 80-85 - M8x6	
290	Bolt	Bolzen	1		03401000290
291	Zugstange	Pull rod	1		
292	Bremspedal	Brake pedal	1		
293	Stange	Rod	1		

9.25 Podstavec soustruhu

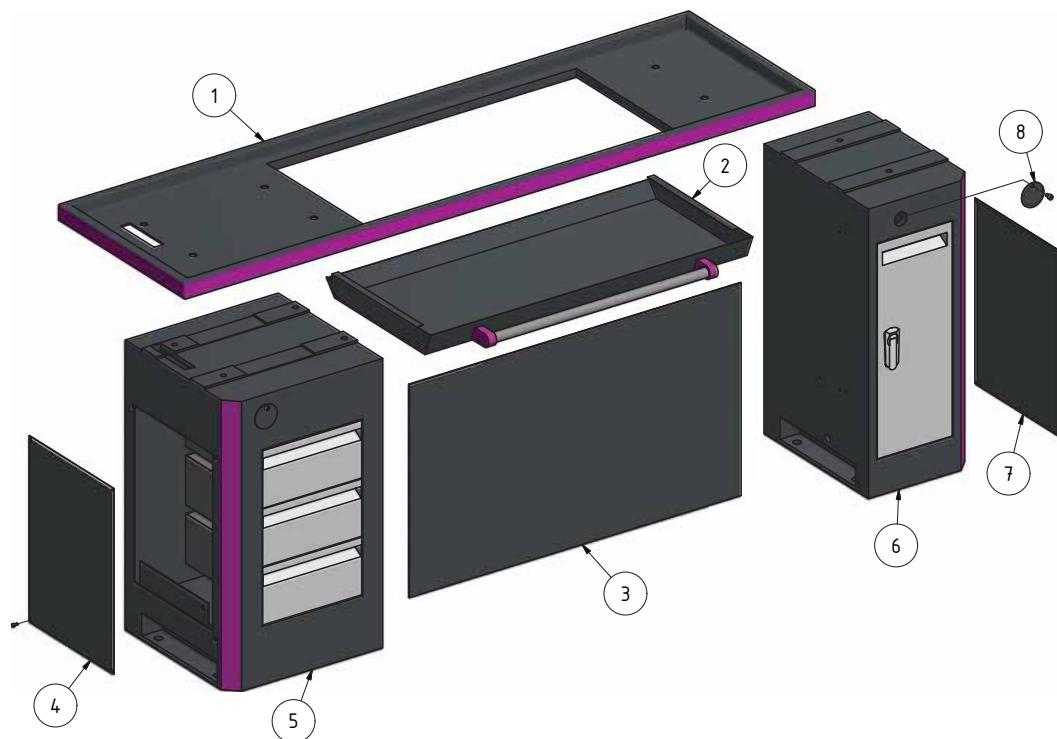


Seznam náhradních dílů - Podstavec

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
1	Spänewanne	Chip tray	1		03402030 13 01
2	Schiebefach		1		03402030 13 02
3	Abdeckung	Cover	1		03402030 13 03
4	Abdeckung	Cover	1		03402030 13 04
5	Unterbau links	Substructure left	1		03402030 13 05
6	Unterbau rechts	Substructure right	1		03402030 13 06
7	Abdeckung	Cover	1		03402030 13 07
8	Abdeckung	Cover	1		03402030 13 08

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

9.26 Koník

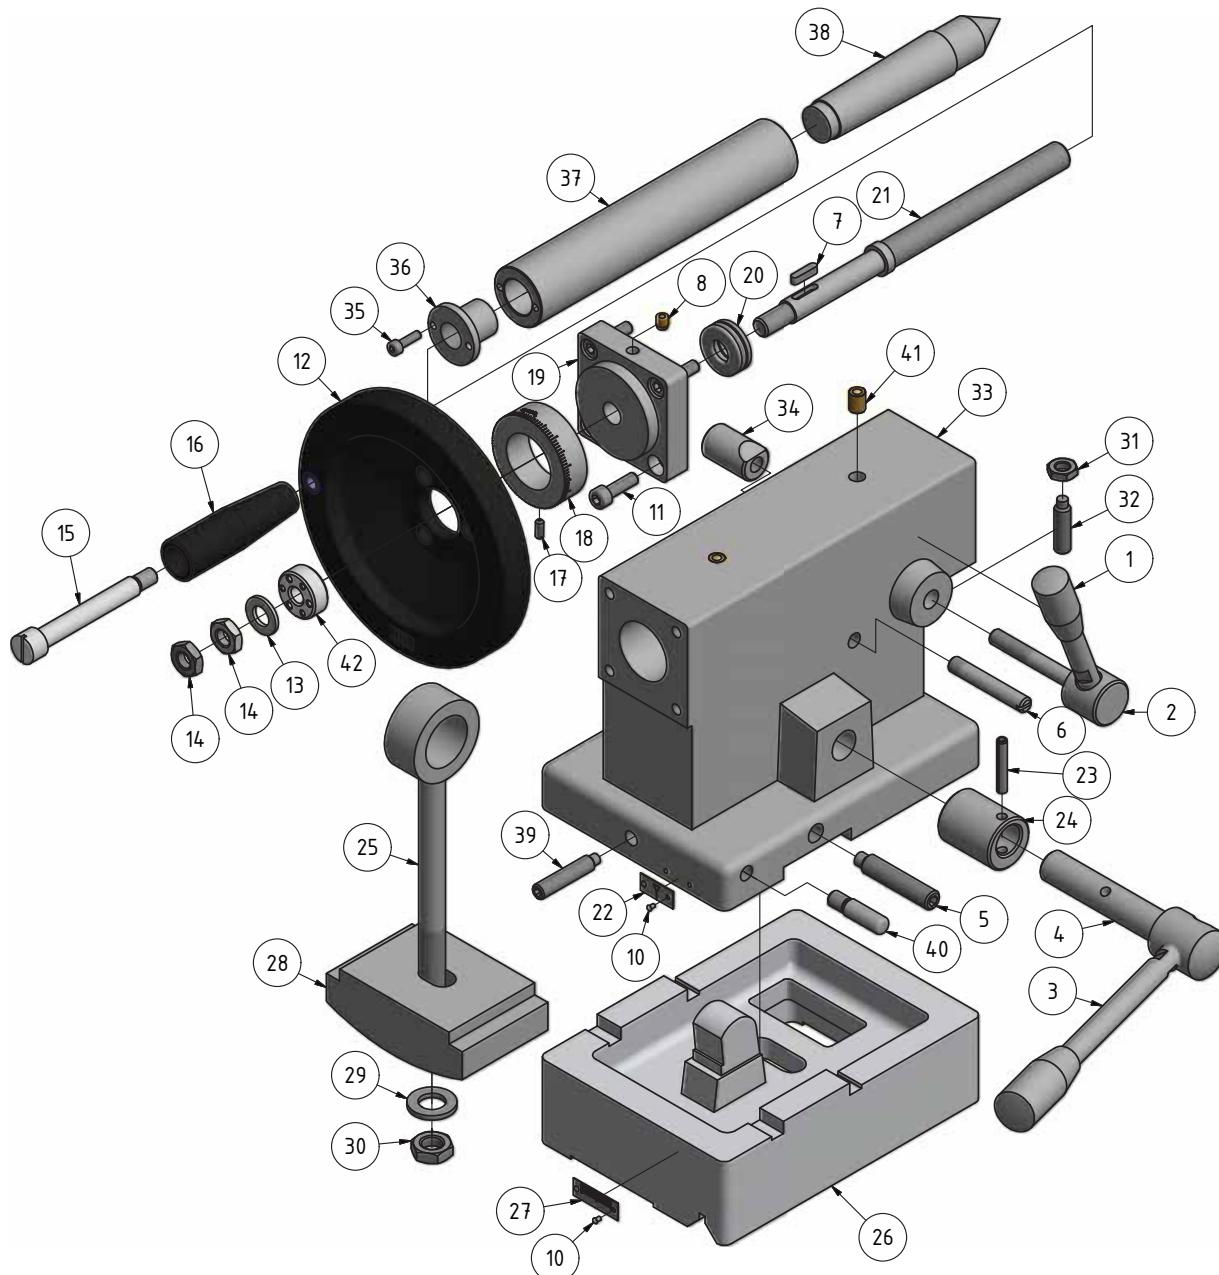

9-21: Koník

Seznam náhradních dílů - Koník

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
1	Griff	Handle	1		03400923901
2	Quetschteil	Locking rod	1		03400923902
3	Griff	Handle	1		03400923903
4	Klammschaft	Clamping shaft	1		03400923904
5	Schraube	Screw	2	GB79-85/M10x50	03400923905
6	Schraube	Screw	1		03400923906
7	Keil	Key	1	GB1096-79/4x14	03400923907
8	Schmiernippel	Lubrication cup	3	6	03400923908
10	Halbrundniete	Button head rivet	4	GB827-86/5x5	03400923910
11	Sechskant-Stiftschlüssel	Socket head rivet	4	GB70-85/M6x20	03400923911


Seznam náhradních dílů - Koník

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
12	Handrad	Hand Wheel	1		03402030912
13	Scheibe 10	Washer 10	1		03400923913
14	Sechskantmutter	Hexagon nut	2	GB6172-86/M10	03400923914
15	Bolzen	Bolt	1		03402030915
16	Griff	Handle	1		03402030916
17	Schraube	Screw	1	GB74-85 /M4x10	03400923917
18	Scheibe	Dial	1		03400923918
19	Träger	Bracket	1		03400923919
20	Axiallager	Thrust bearing	1	51101	04051101
21	Gewindespindel	Lead screw	1		03400923921
22	Einstellangabenskizze	Set-over indicating chart	1		03400923922
23	Federstift	Spring pin	1	GB879-86 / 5x30	03400923923
24	Exzentrische Manschette	Eccentric collar	1		03400923924
25	Bolzen	Bolt	1		03400923925
26	Reitstockuntersatz	Tailstock base	1		03402030926
27	Einstellangabenskizze	Set-over indicating chart	1		03400923927
28	Einstellblock	Setting block	1		03400923928
29	Unterlegscheibe	Washer	1		03400923929
30	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	GB6172-86/M12	03400923930
31	Sechskantmutter	Hexagon nut	1	GB6172-86 /M8	03400923931
32	Sechskantschraube	Socket head set screw	1	GB79-85 /M8x30	03400923932
33	Reitstockgußteil	Tailstock casting	1		03400923933
34	Sperrbuchse	Locking bush	1		03400923934
35	Kopfschraube	Socket head cap screw	3	GB70-85/ M4x10	03400923935
36	Zuführmutter	Feed nut	1		03400923936
37	Pinole	Sleeve	1		03400923937
38	Feste Zentriertspitze	Steady centers	1	MT3	03400923938
39	Gewindestift	Grub screw	1		03400923939
40	Bolzen	Bolt	1		03400923940
41	Schmiernippel	Lubrication cup	1	8	03400923941
42	Buchse	Bushing	1		03402030942

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

9.27 Pevná luneta

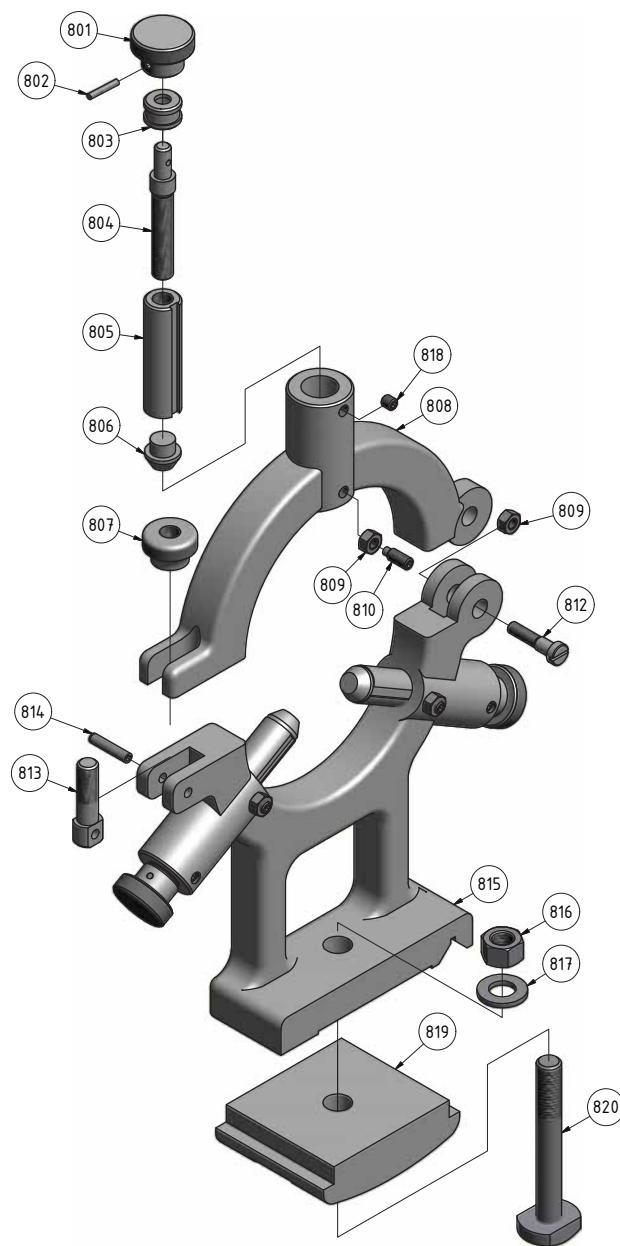

9-22: Pevná luneta

Seznam náhradních dílů - Pevná luneta

Poz	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
801	Rändelgriff	Knurled handle	3		03401000801
802	Zylinderstift	Straight pin	3	GB 119-86 - C 3 x 18	03401000802
803	Überwurfmutter	Nut	3		03401000803
804	Gewindestange	Threaded rod	3		03401000804
805	Zentrierhülse	Centering bushing	3		03401000805
806	Endstück	End piece	3		03401000806
807	Mutter	Nut	1		03401000807
808	feststehende Lünette Ober- teil	Steady rest upper section	1		03401000808
809	Sechskantmutter	Hexagon nut	4	GB 6170-86 - M6	03401000809
810	Gewindestift	Grub screw	3	GB 79-85 - M6 x 16	03401000810
812	Schraube	Screw	1		03401000812
813	Gewindegelenk	Threaded bolt	1		03401000813


Seznam náhradních dílů - Pevná luneta

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
814	Spannstift	Spring pin	1	GB 879-86 - 5 x 24	03401000814
815	feststehende Lünette Unter- teil	Follow rest lower part	1		03401000815
816	Sechskantmutter	Hexagon nut	1		03401000816
817	Scheibe	Washer	1	DIN 125 - A 13	03401000817
818	Gewindestift	Grub screw	3	GB 78-85 - M6 x 6	03401000818
819	Klemmplatte	Clamping plate	1		03401000819
820	Klemmschraube	Clamping screw	1	GB 37-88 - M12x90	03401000820
0	feststehende Lünette komplett	Steady rest complete			03401000815CPL

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY


9.28 Pohyblivá luneta

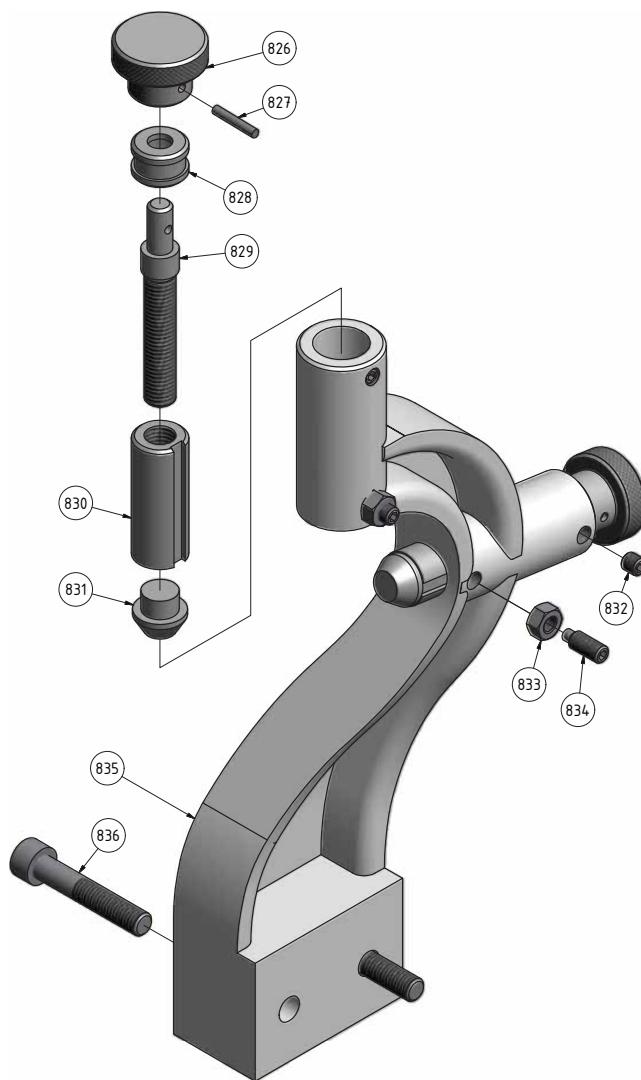

9-23: Pohyblivá luneta

Seznam náhradních dílů - Pohyblivá luneta

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
826	Rändelgriff	Knurled handle	2		03401000826
827	Gewindestift	Grub Screw	2	GB 119-86 - C 3 x 18	03401000827
828	Überwurfmutter	Sleeve nut	2		03401000828
829	Gewindestange	Threaded rod	2		03401000829
830	Zentrierhülse	Centering bushing	2		03401000830
831	Endstück	End piece	2		03401000831
832	Gewindestift	Grub Screw	2	GB 78-85 - M6 x 6	03401000832
833	Sechskantmutter	Hexagon nut	2	GB 6170-86 - M6	03401000833
834	Gewindestift	Grub screw	2	GB 79-85 - M6 x 16	03401000834
835	Körper mitlaufende Lünette	Body follow rest	1		03401000835
836	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	GB 70-85 - M8 x 45	03401000836
0	mitlaufende Lünette komplett	Follow rest complete	1		03401000835CPL

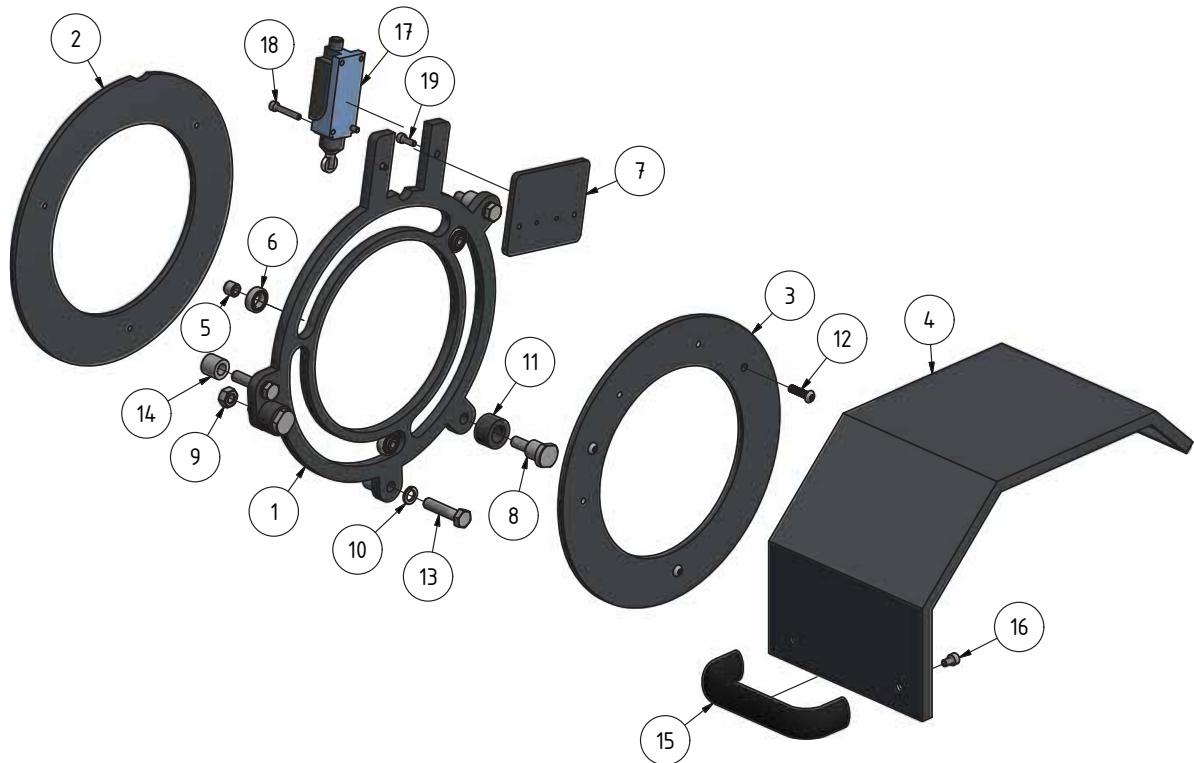9.29 Ochranný kryt sklíčidla


9-24: Ochranný kryt sklíčidla


Seznam náhradních dílů - Ochranný kryt sklíčidla

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
1	Mittelring	Middle ring	1		03402030 11 01
2	Ring links	Ring left	1		03402030 11 02
3	Ring rechts	Ring right	1		03402030 11 03
4	Drehfutterschutz	Lathe chuck cover	1		03402030 11 04
5	Buchse	Bushing	3		03402030 11 05
6	Kugellager	Ball bearing	3		03402030 11 06
7	Platte	Plate	1		03402030 11 07
8	Bolzen	Bolt	2		03402030 11 08
9	Sechskantmutter	Hexagon nut	2	M8	
10	Federscheibe	Spring washer	5	8	
11	Hülse	Sleeve	2		03402030 11 11
12	Schraube	Screw	3	M5X20	
13	Sechskantmutter	Hexagon nut	3	M8X35	
14	Abstandshülse	Sleeve	3		03402030 11 14
15	Griff	Handle	1		03402030 11 15
16	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	ISO 4762 - M5 x 8	
17	Endschalter	Limit switch	1		03402030 11 17
18	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	ISO 4762 - M4 x 25	
19	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	ISO 4762 - M4 x 12	
20	Innensechskantschraube	Socket head screw	3	ISO 4762 - M6 x 12	

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

9.30 Ochranný kryt proti třískám

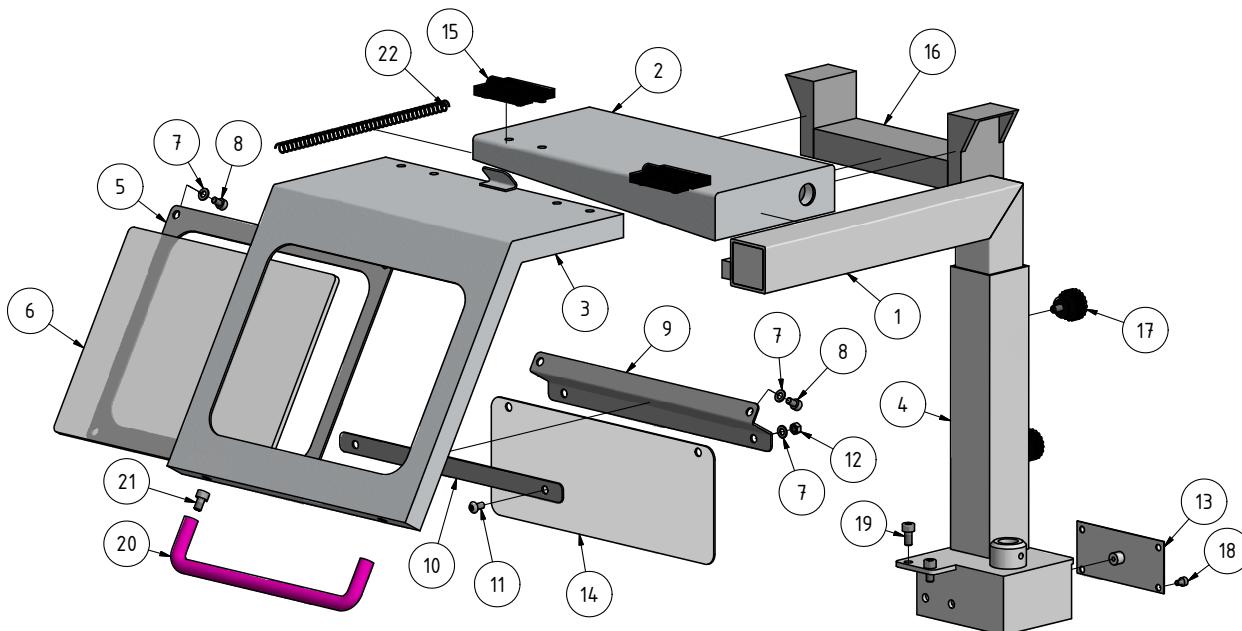

9-25: Ochranný kryt proti třískám

Seznam náhradních dílů - Ochranný kryt proti třískám

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
1	Führung	Guide	1		03402030 12 01
2	Platte	Plate	1		03402030 12 02
3	Späneschutz	Chip guard	1		03402030 12 03
4	Halter	Holder	1		03402030 12 04
5	Klemmplatte	Clamping plate	1		03402030 12 05
6	Schutzglass	Safety glass	1		03402030 12 06
7	Scheibe	Washer	10	5	
8	Schraube	Screw	4	M5	
9	Platte	Plate	1		03402030 12 09
10	Klemmplatte	Clamping plate	1		03402030 12 10
11	Schraube	Screw	2	M5	
12	Sechskantschraube	Hexagon nut	2	M5	
13	Abdeckung	Cover	1		03402030 12 13
14	Flexible Abdeckung	Flexible cover	1		03402030 12 14
15	Scharnier	Hinger	2		03402030 12 15
16	LED Lampe	LED Lamp	1	DC 24V - PGB-221-6W	03402030 12 16
17	Klemmschraube	Clamping screw	2		03402030 12 17
18	Innensechskantschraube	Socket head screw	4	ISO 4762 - M4 x 6	
19	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	ISO 4762 - M6 x 12	
20	Griff	Handle	1		03402030 12 20
21	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	ISO 4762 - M6 x 10	
22	Feder	Spring	1		03402030 12 22

9.31 Digitální odměřování polohy

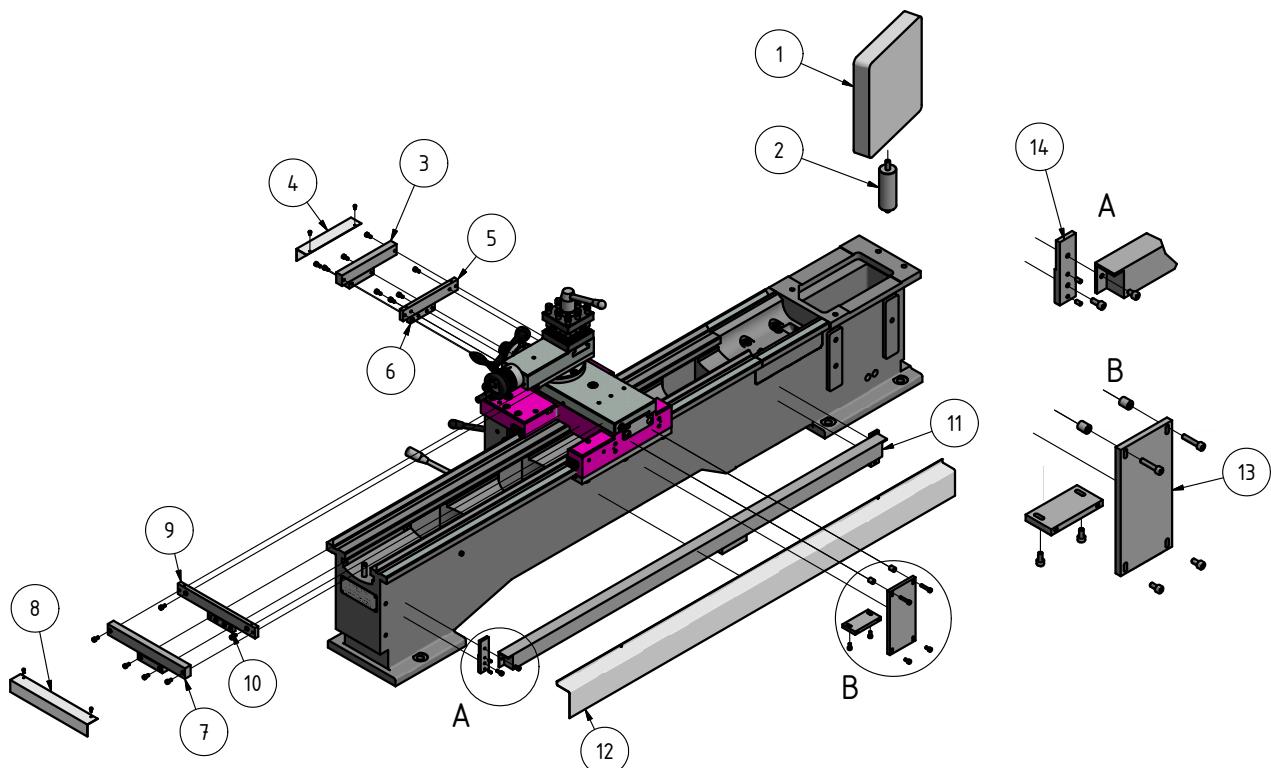


Abb. 9-26: Digitální odměřování polohy


Seznam náhradních dílů - Digitální odměřování polohy

Poz.	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
1	Digitale Positionsanzeige		1	DPA21	3384020
2	Haltestange	Holding rod	1		03402060 14 02
3	Glasmeßstab Oberschlitten	Glass scale top slide	1	ML 100 mm	3384110
4	Abdeckung Glasmeßstab	Cover class scale	1		03402040 14 04
5	Befestigung Glasmeßstab	Fixing glass scale	1		03402040 14 05
6	Befestigung Lesekopf Glasmeßstab	Reading head mounting glass scale	1		03402040 14 06
7	Glasmeßstab Plänschlitten	Glass scale cross slide	1	ML 170 mm	3384117
8	Abdeckung Glasmeßstab	Cover class scale	1		03402040 14 08
9	Befestigung Glasmeßstab	Fixing glass scale	1		03402040 14 09
10	Befestigung Lesekopf Glasmeßstab	Reading head mounting glass scale	1		03402040 14 10
11	Glasmeßstab Bettenschlitten	Glass scale lathe saddle	1	ML 820 mm	3384182
12	Abdeckung Glasmeßstab	Cover class scale	1		03402040 14 12
13	Befestigung Lesekopf Glasmeßstab	Reading head mounting glass scale	1		03402040 14 13
14	Befestigung Glasmeßstab	Fixing glass scale	2		03402040 14 14

OPTIMUM


MASCHINEN - GERMANY

9.32 Schéma zapojení TH 3309, 1-2

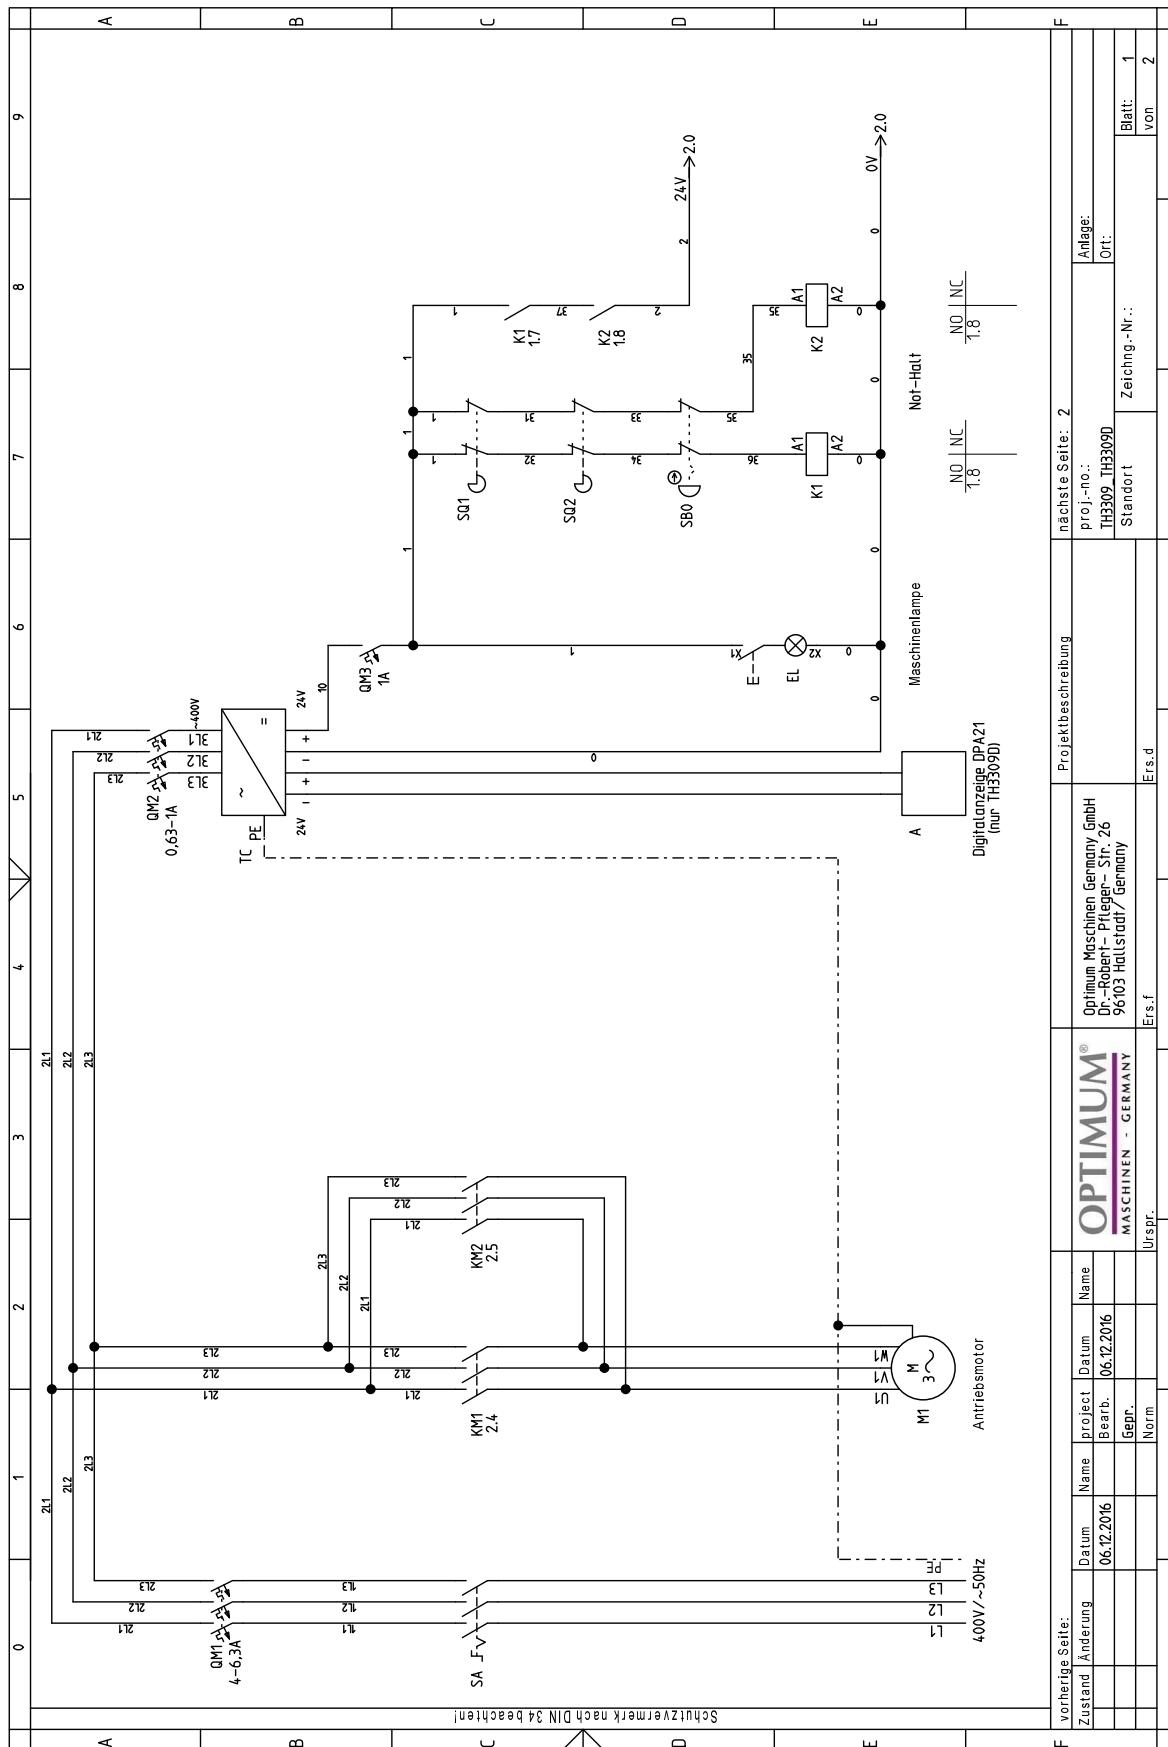


Obr. 9-27: Schéma zapojení

9.33 Schéma zapojení TH 3309, 2 - 2

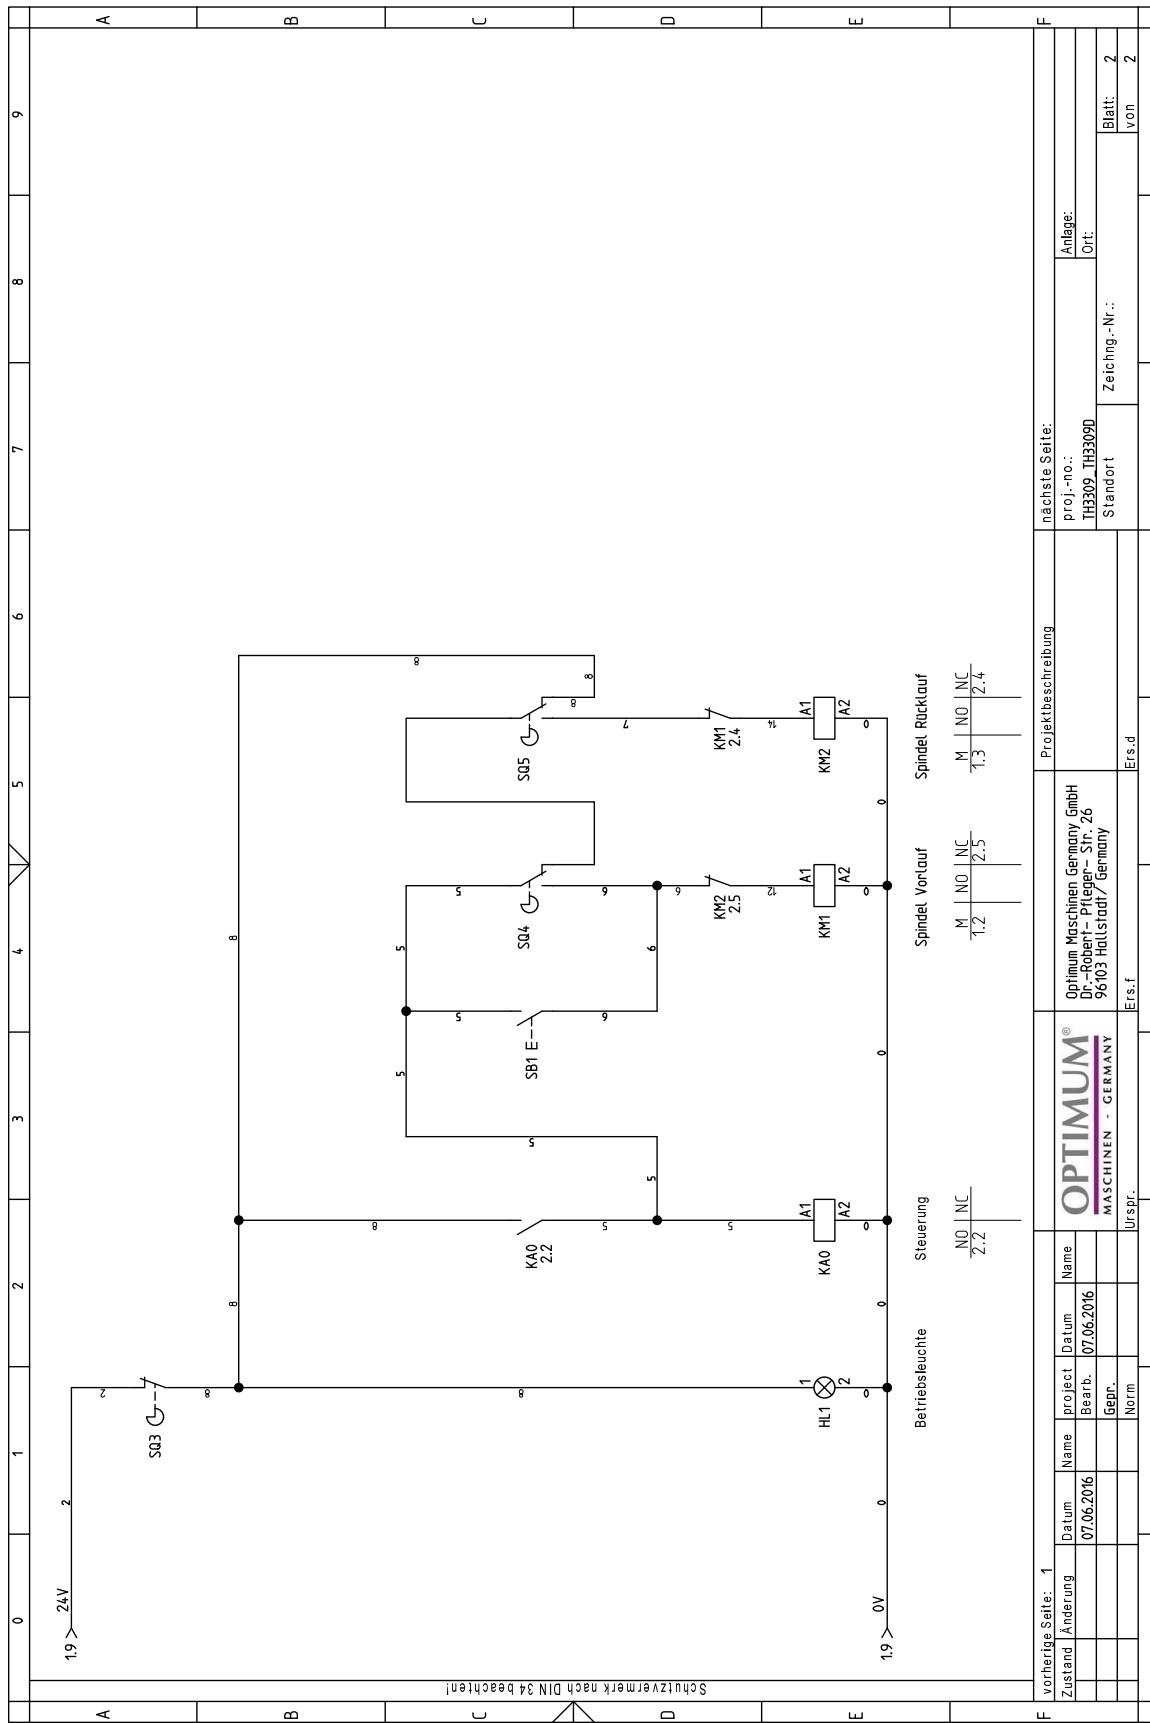


Obr. 9-28: Schéma zapojení

9.34 Schéma zapojení TH 3309 s chlazením, 1-2

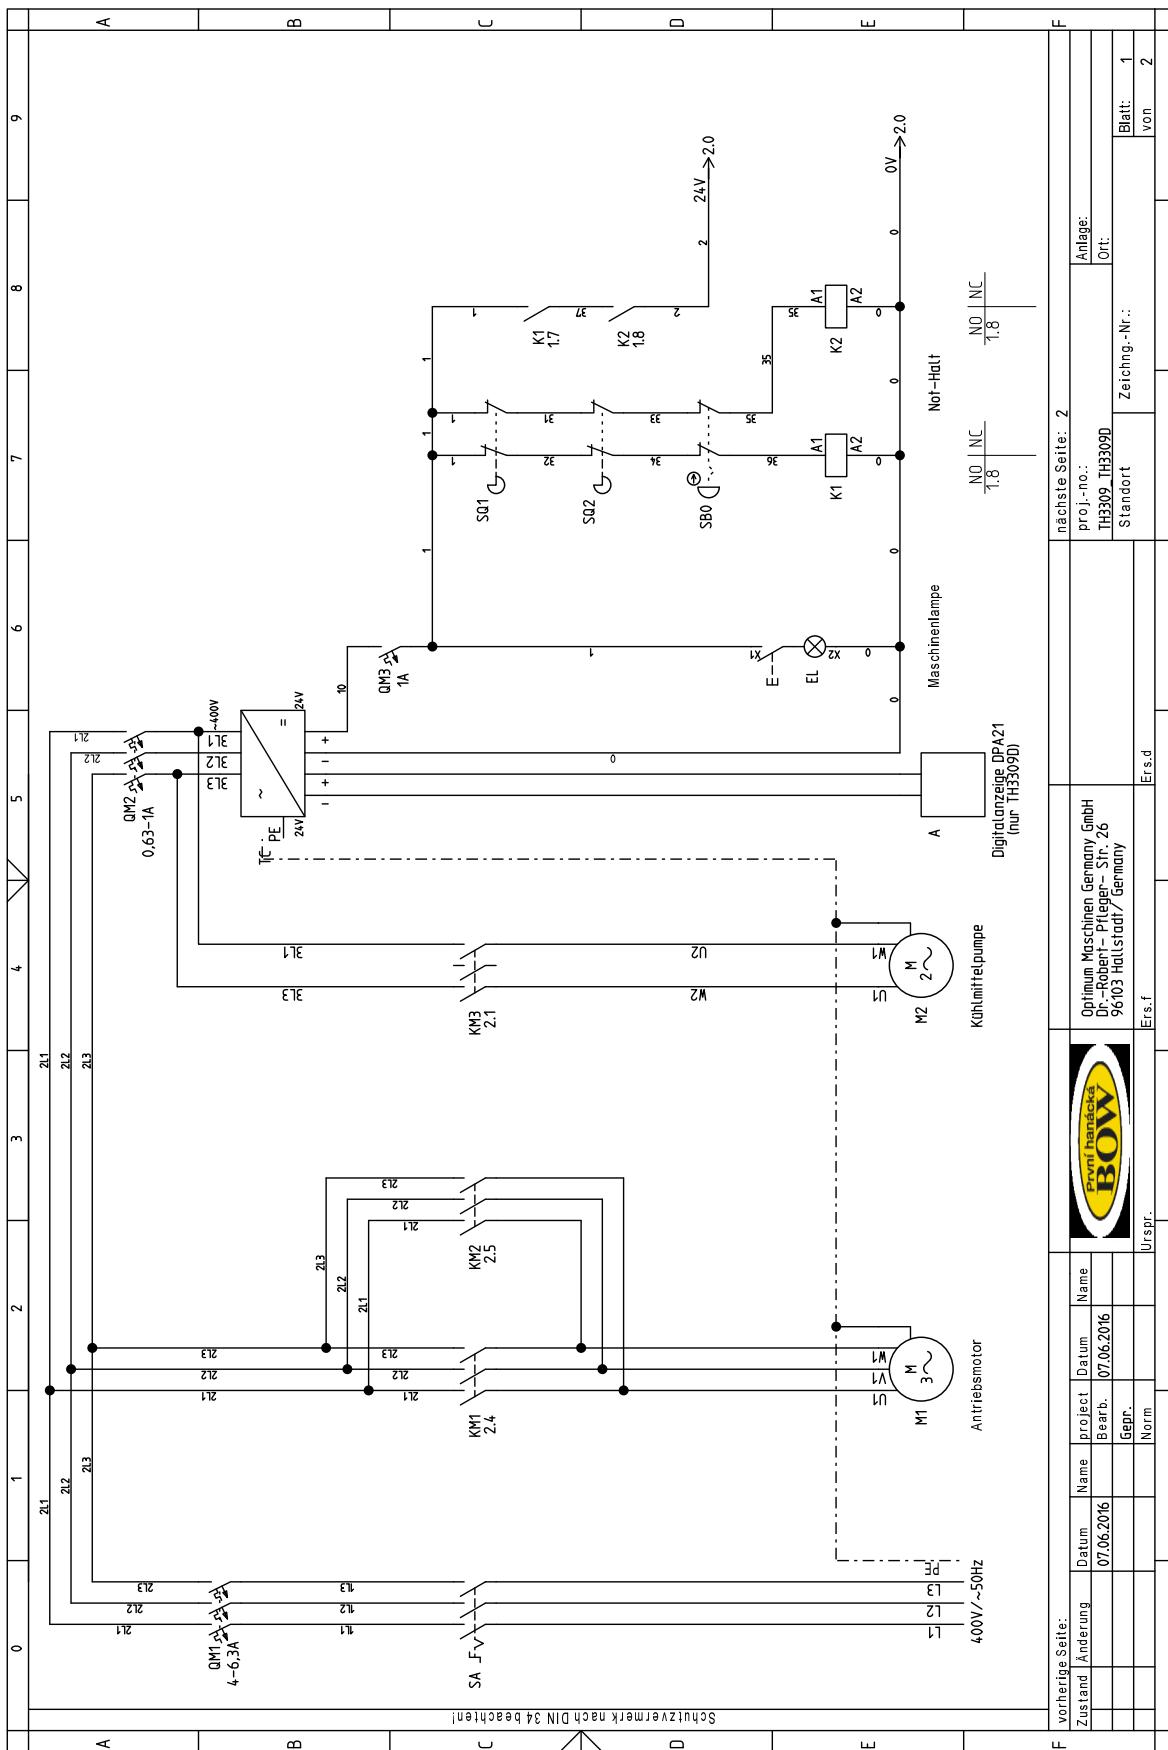

Obr. 9-29: Schéma zapojení

9.35 Schéma zapojení TH 3309 s chlazením, 2 - 2

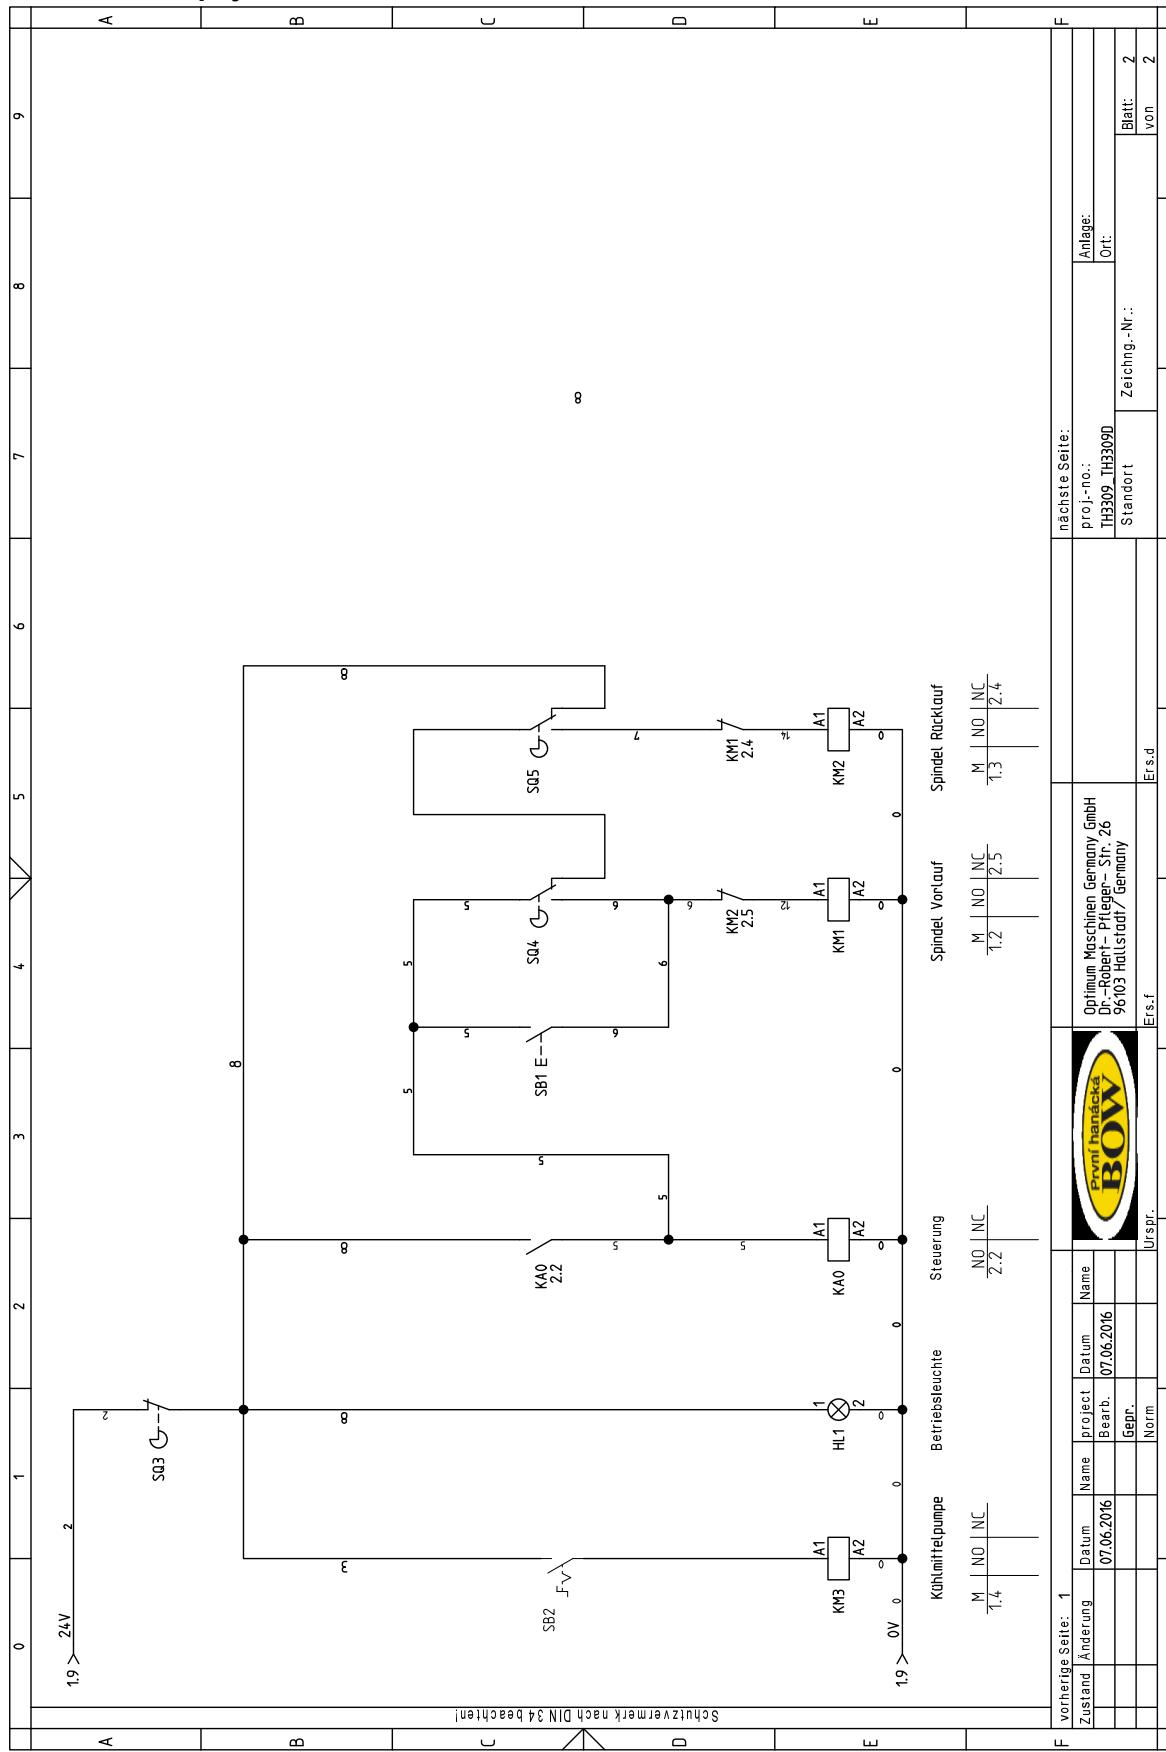

Obr. 9-30: Schéma zapojení

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

Seznam náhradních elektrických dílů

Poz	Název (německy)	Název (anglicky)	Ks	Velikost	Obj. číslo
A	Digitalpositionsanzeige	Digital position display	1	DPA 21	03402030A
EL	Maschinenlampe	Machine lamp	1	JC38C-24V/50W	03402030EL
HL1	Betriebskontrollleuchte	Work light	1	LA 103-M/36-24V	03402030HL1
K1	Steuerrelais Nothalt	Emergency stopping relay	3	Schneider RSB1A120BD/24VDC	03402030K1
K2	Steuerrelais Nothalt	Emergency stopping relay			
KA0	Steuerrelais	Control relay			
KM1	Motorschütz Vorlauf	Motor contactor CW	2	Schneider 3TS33/24VDC	03402030KM1
KM2	Motorschütz Rücklauf	Motor contactor CCW			
KM3	Relais Kühlmittelpumpe	Cooling motor contactor	1	3TS33/24 VDC	
M1	Antriebsmotor	Drive motor	1	YS9034/400V-50HZ/1,5kW	03402030M1
M2	Kühlmittelpumpe	Motor of cooling	1	AC 2PH motor 400 V / 50 Hz / 32 W	
QM1	Sicherungsautomat	Circuit breaker	1	GV2-M10/4-6,3A	03402030QM1
QM2	Sicherungsautomat	Circuit breaker	1	GC2-M05/0,63-1A	03402030QM2
QM3	Sicherungsautomat	Circuit breaker	1	OSM-1P/C5	03402030QM3
SA	Hauptschalter	Main switch	1	LW8GS-20/4	03402030SA
SB0	Not-Aus-Schlagschalter	Emergency stop button	1	LA103-01ZS/1	03402030SB0
SB1	Momenttaster	Direct run button	1	LA103-10BN/2	03402030SB1
SB2	Schalter Kühlmittelpumpe	Switch of cooling control	1	C2SS2-10B-10	
SQ2	Schalter Drehfutterschutz	Lathe chuck safety switch	4	KEDU QKS7	03402030SQ2
SQ1	Schalter Spindelbremse	Spindle brake switch			
SQ4	Endschalter Drehrichtung	Rotating direction switch			
SQ5	Endschalter Drehrichtung	Rotating direction switch			
SQ3	Sicherheitsschalter Riemenabdeckung	Belt cover safety switch	1	KEDU QKS8	03402030SQ3
TC	Netzteil	Power pack	1	Delta DRP0-24V/120W	03402030TC